


改善箇所説明図

②原動機制御用コンピュータのソフトウェアのプログラム不良で、エンジン回転数等の制御が不適切となる。

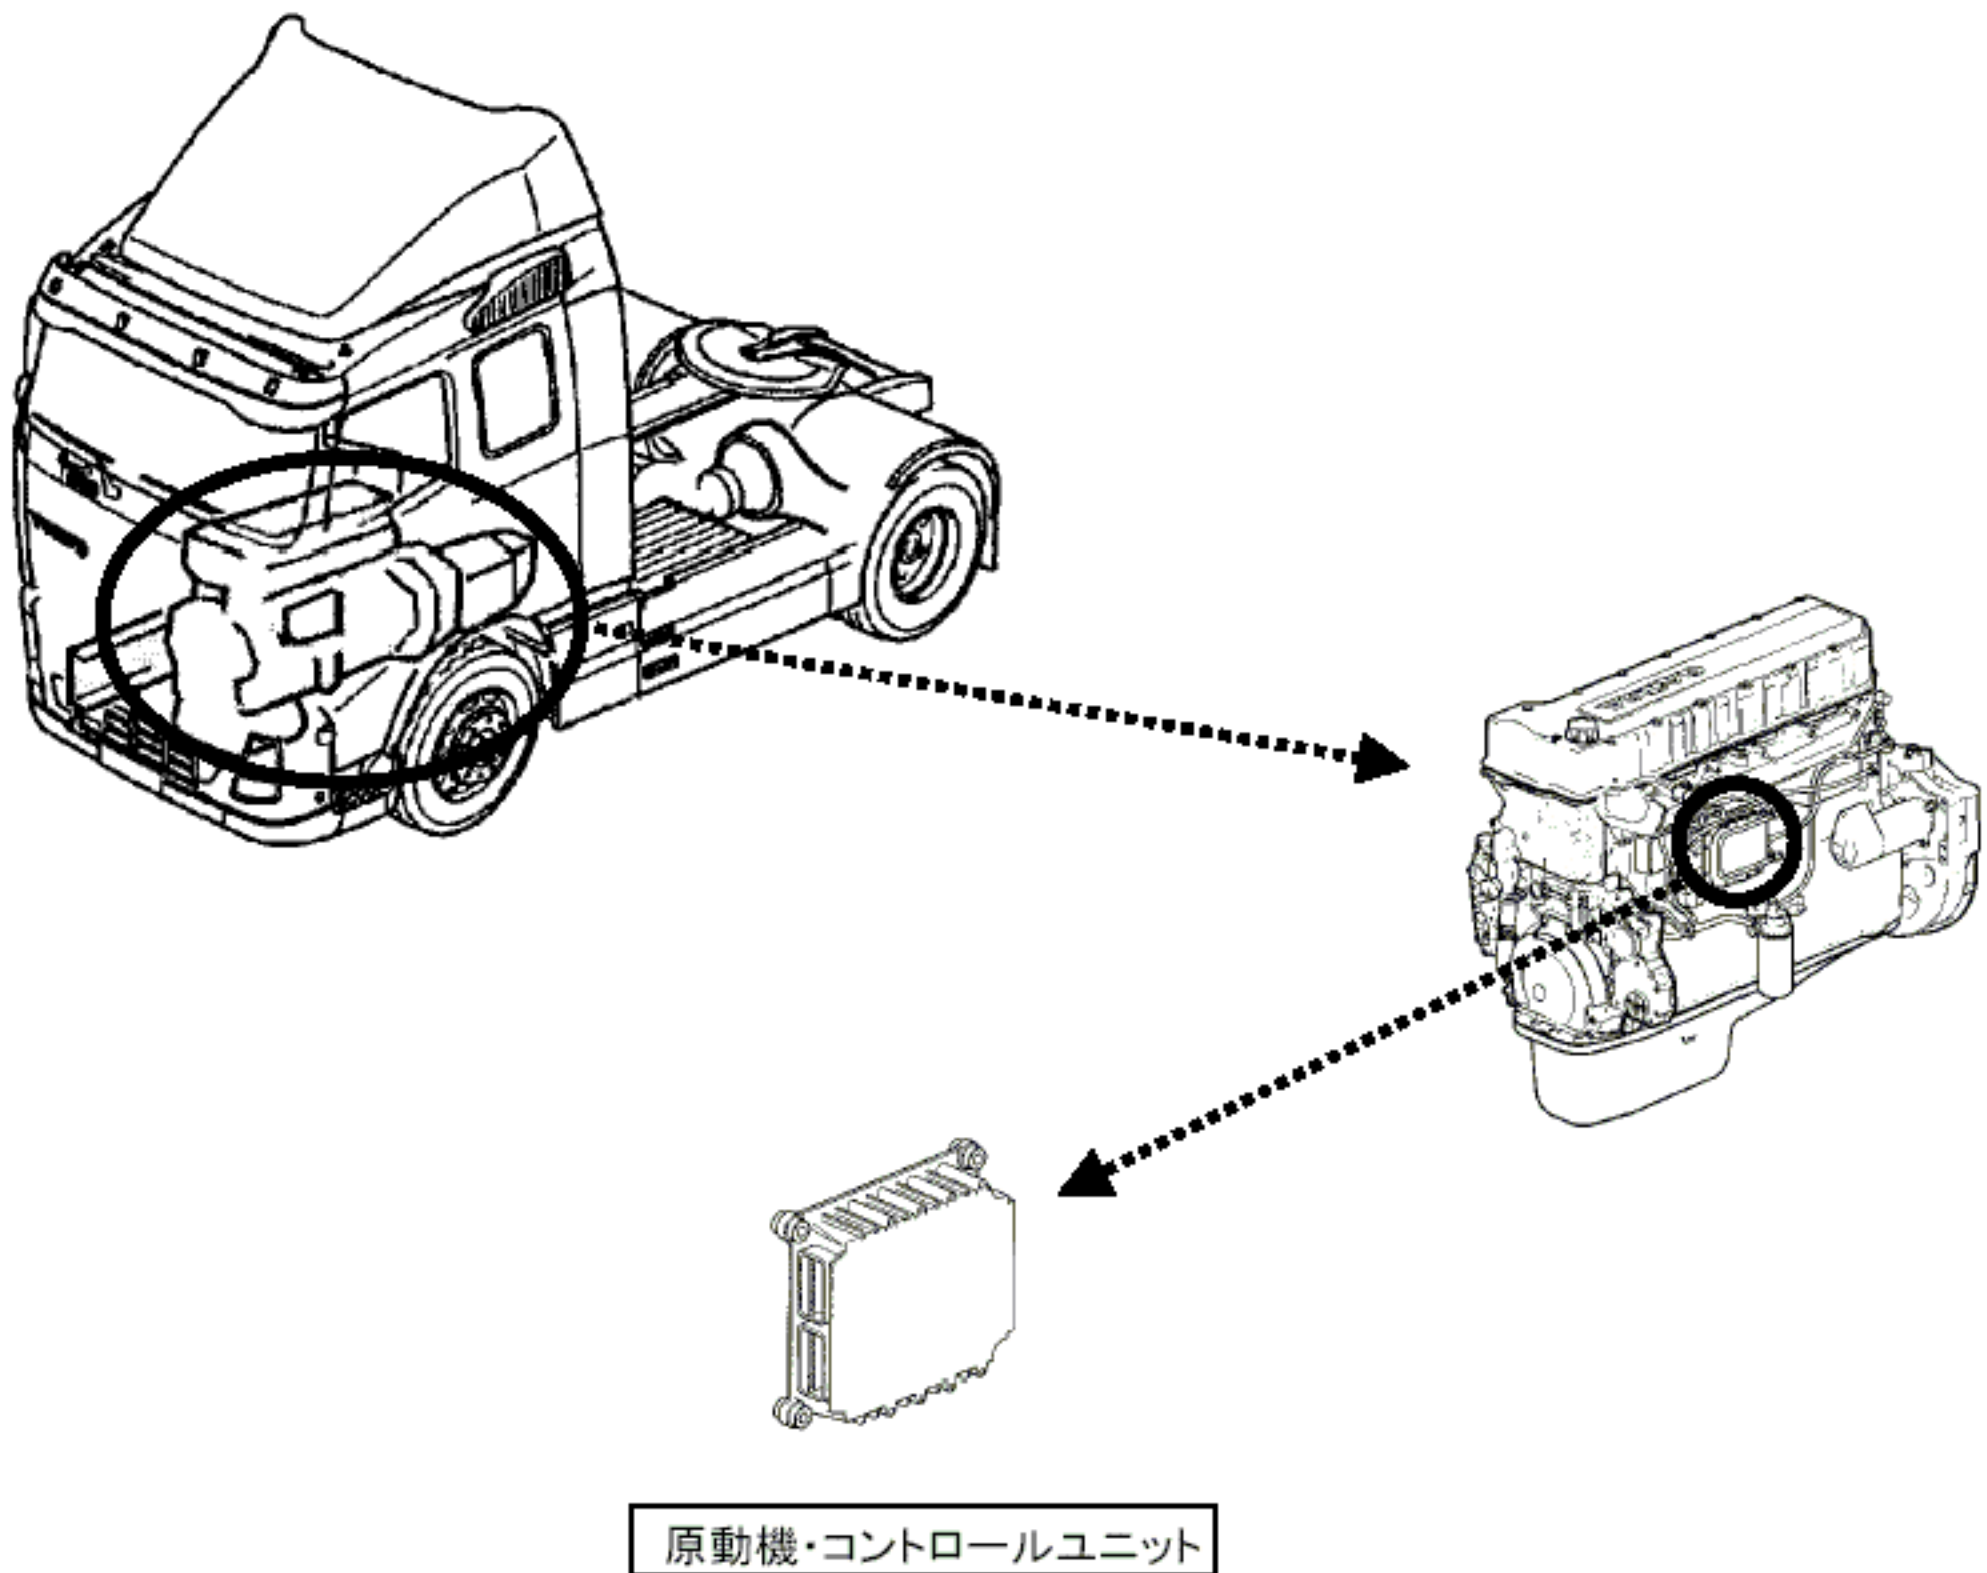

注意： は交換部品及び改善箇所を示す

不具合の内容

原動機制御用コンピュータのソフトウェアのプログラムに不適切なものがあるため、車両制御用コンピュータから出された最後のデータをほんの僅かな間維持することがあり、その結果運転状況に応じたエンジン回転数での制御ができず、最悪の場合には、運転時に適切なエンジン回転数より高くなったり、クルーズコントロール機能が運転者の意図に反した設定速度を維持しようとしたりするおそれがある。

改善の内容

全車両、原動機制御用コントロールユニットのプログラムを変更する。