


改善箇所説明図

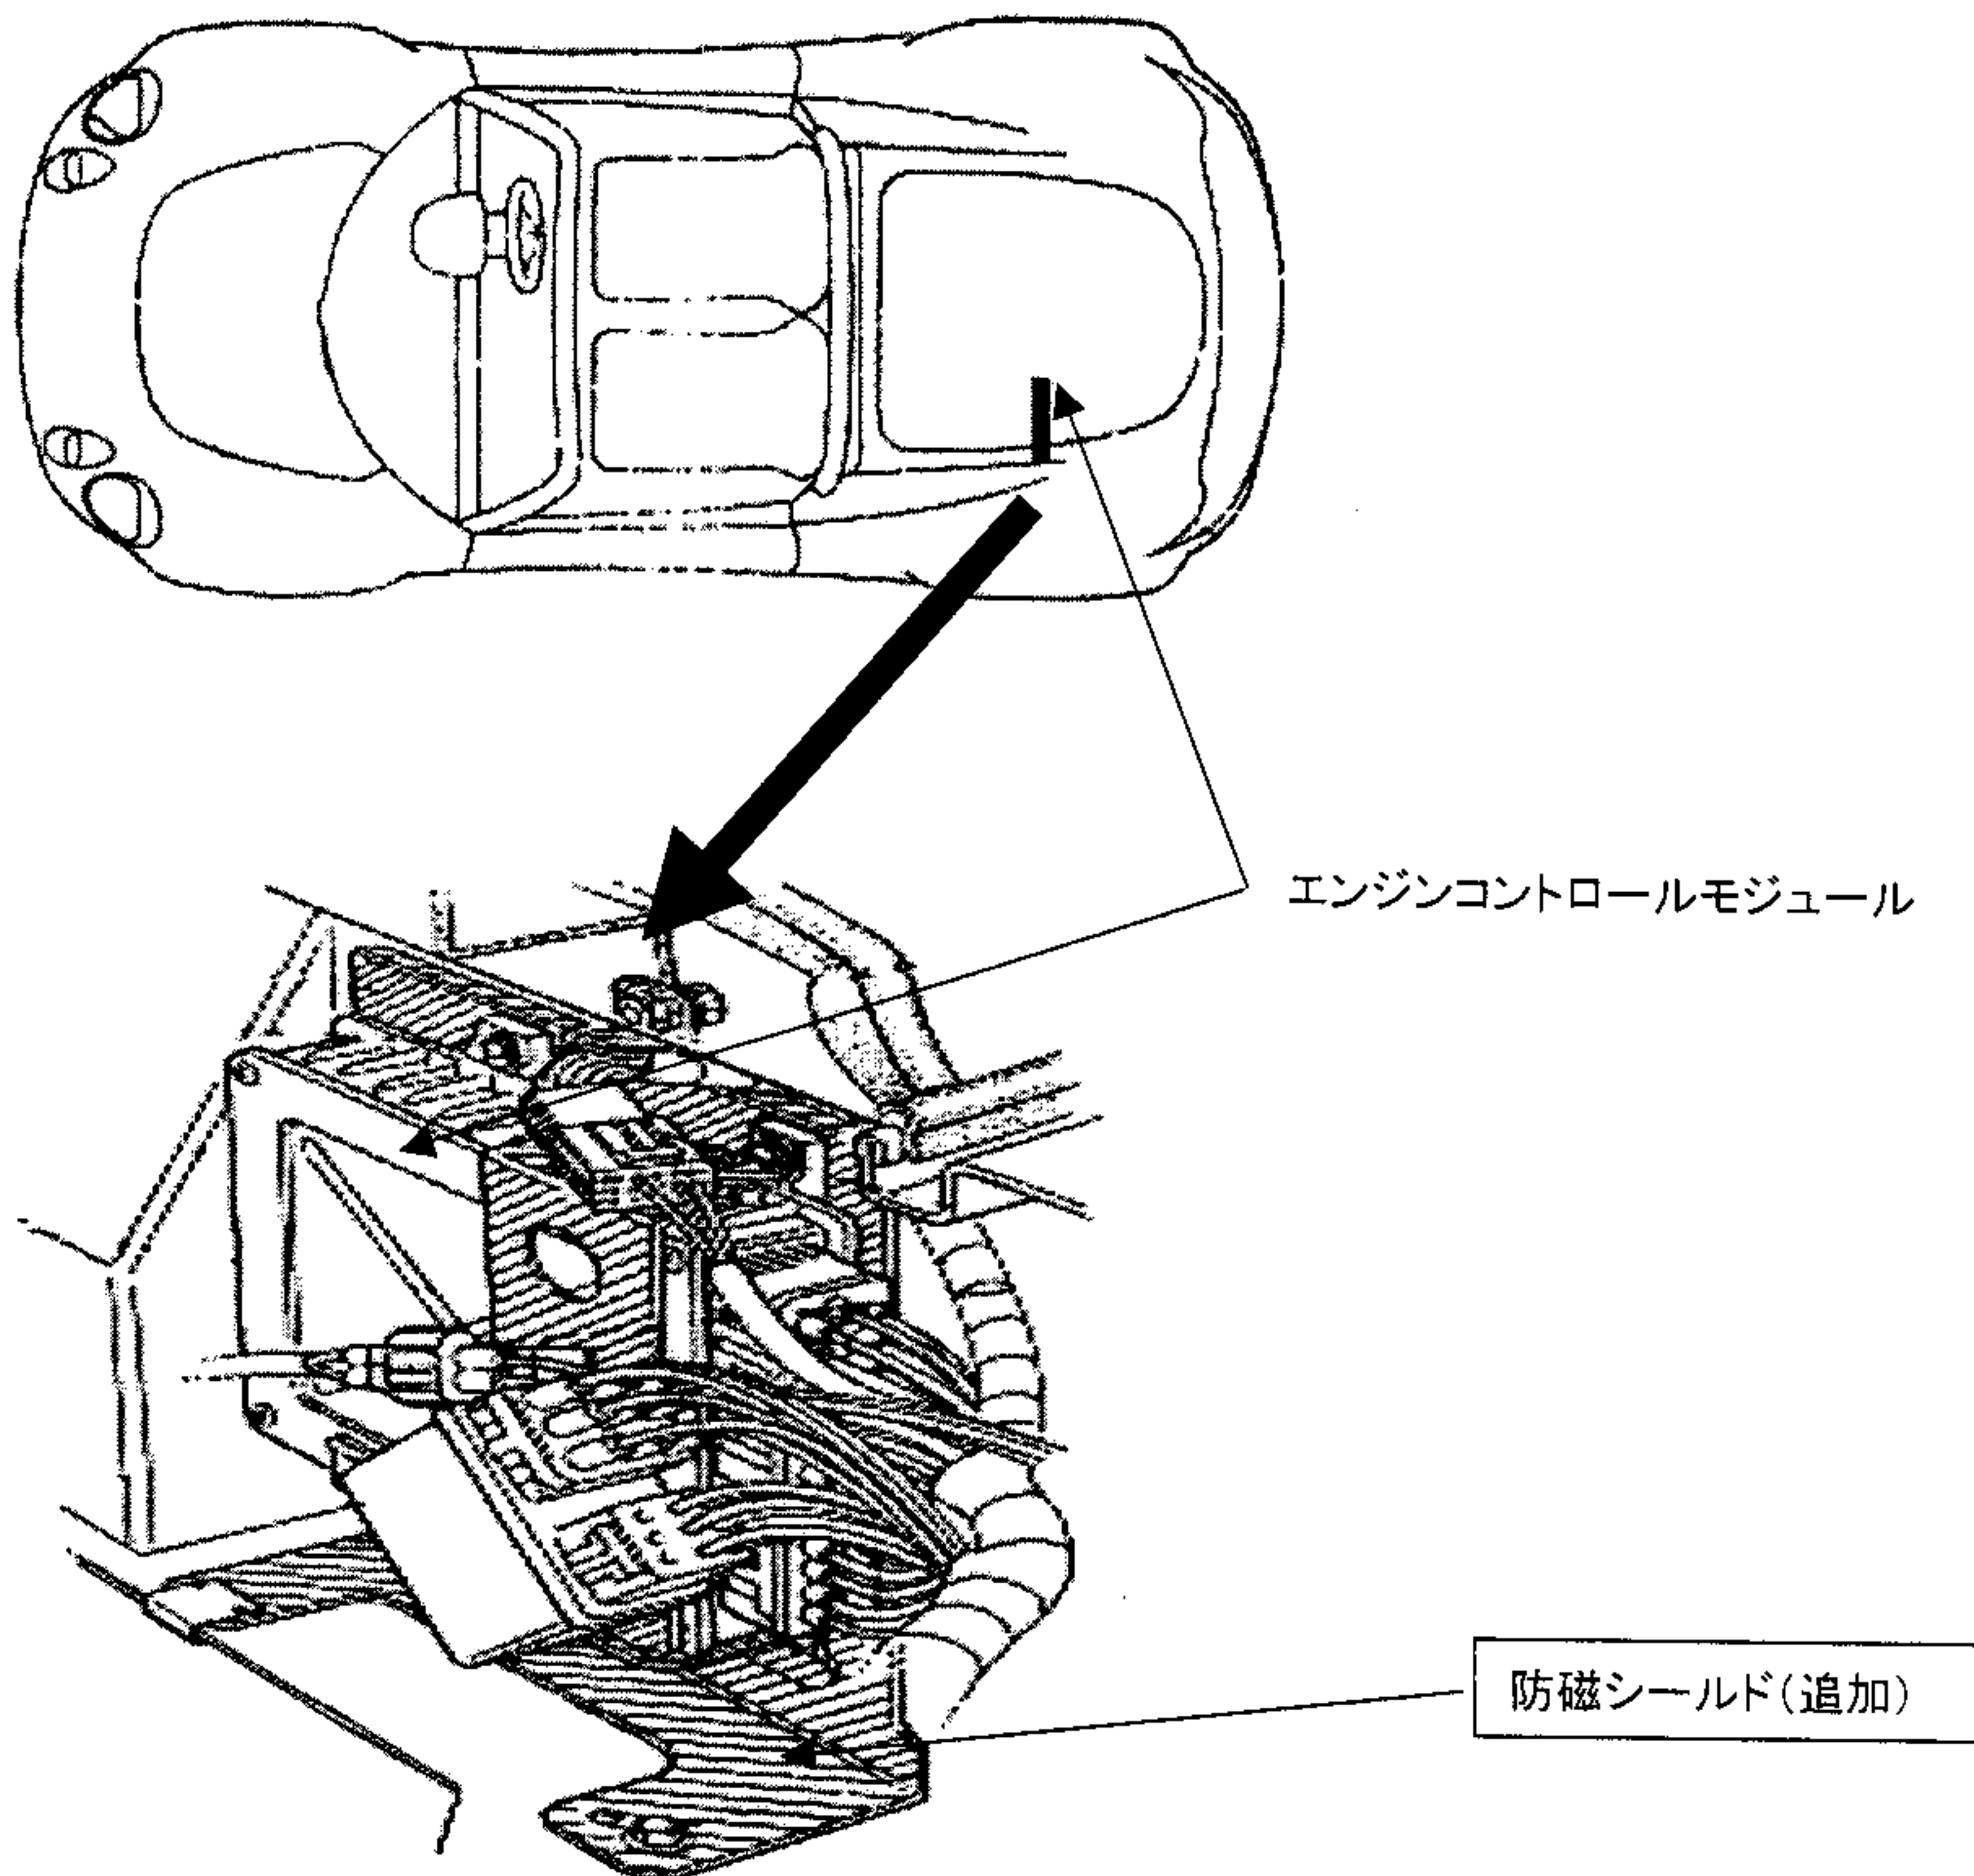

不具合発生箇所

エンジンコントロールモジュールの防磁性が不足しているため、点火装置への電磁干渉により失火が発生して未燃焼ガスが排出されることがある。そのため、触媒が過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

エンジンコントロールモジュールに防磁シールドを追加する。

注:  は追加部品を示す。