


改善箇所説明図

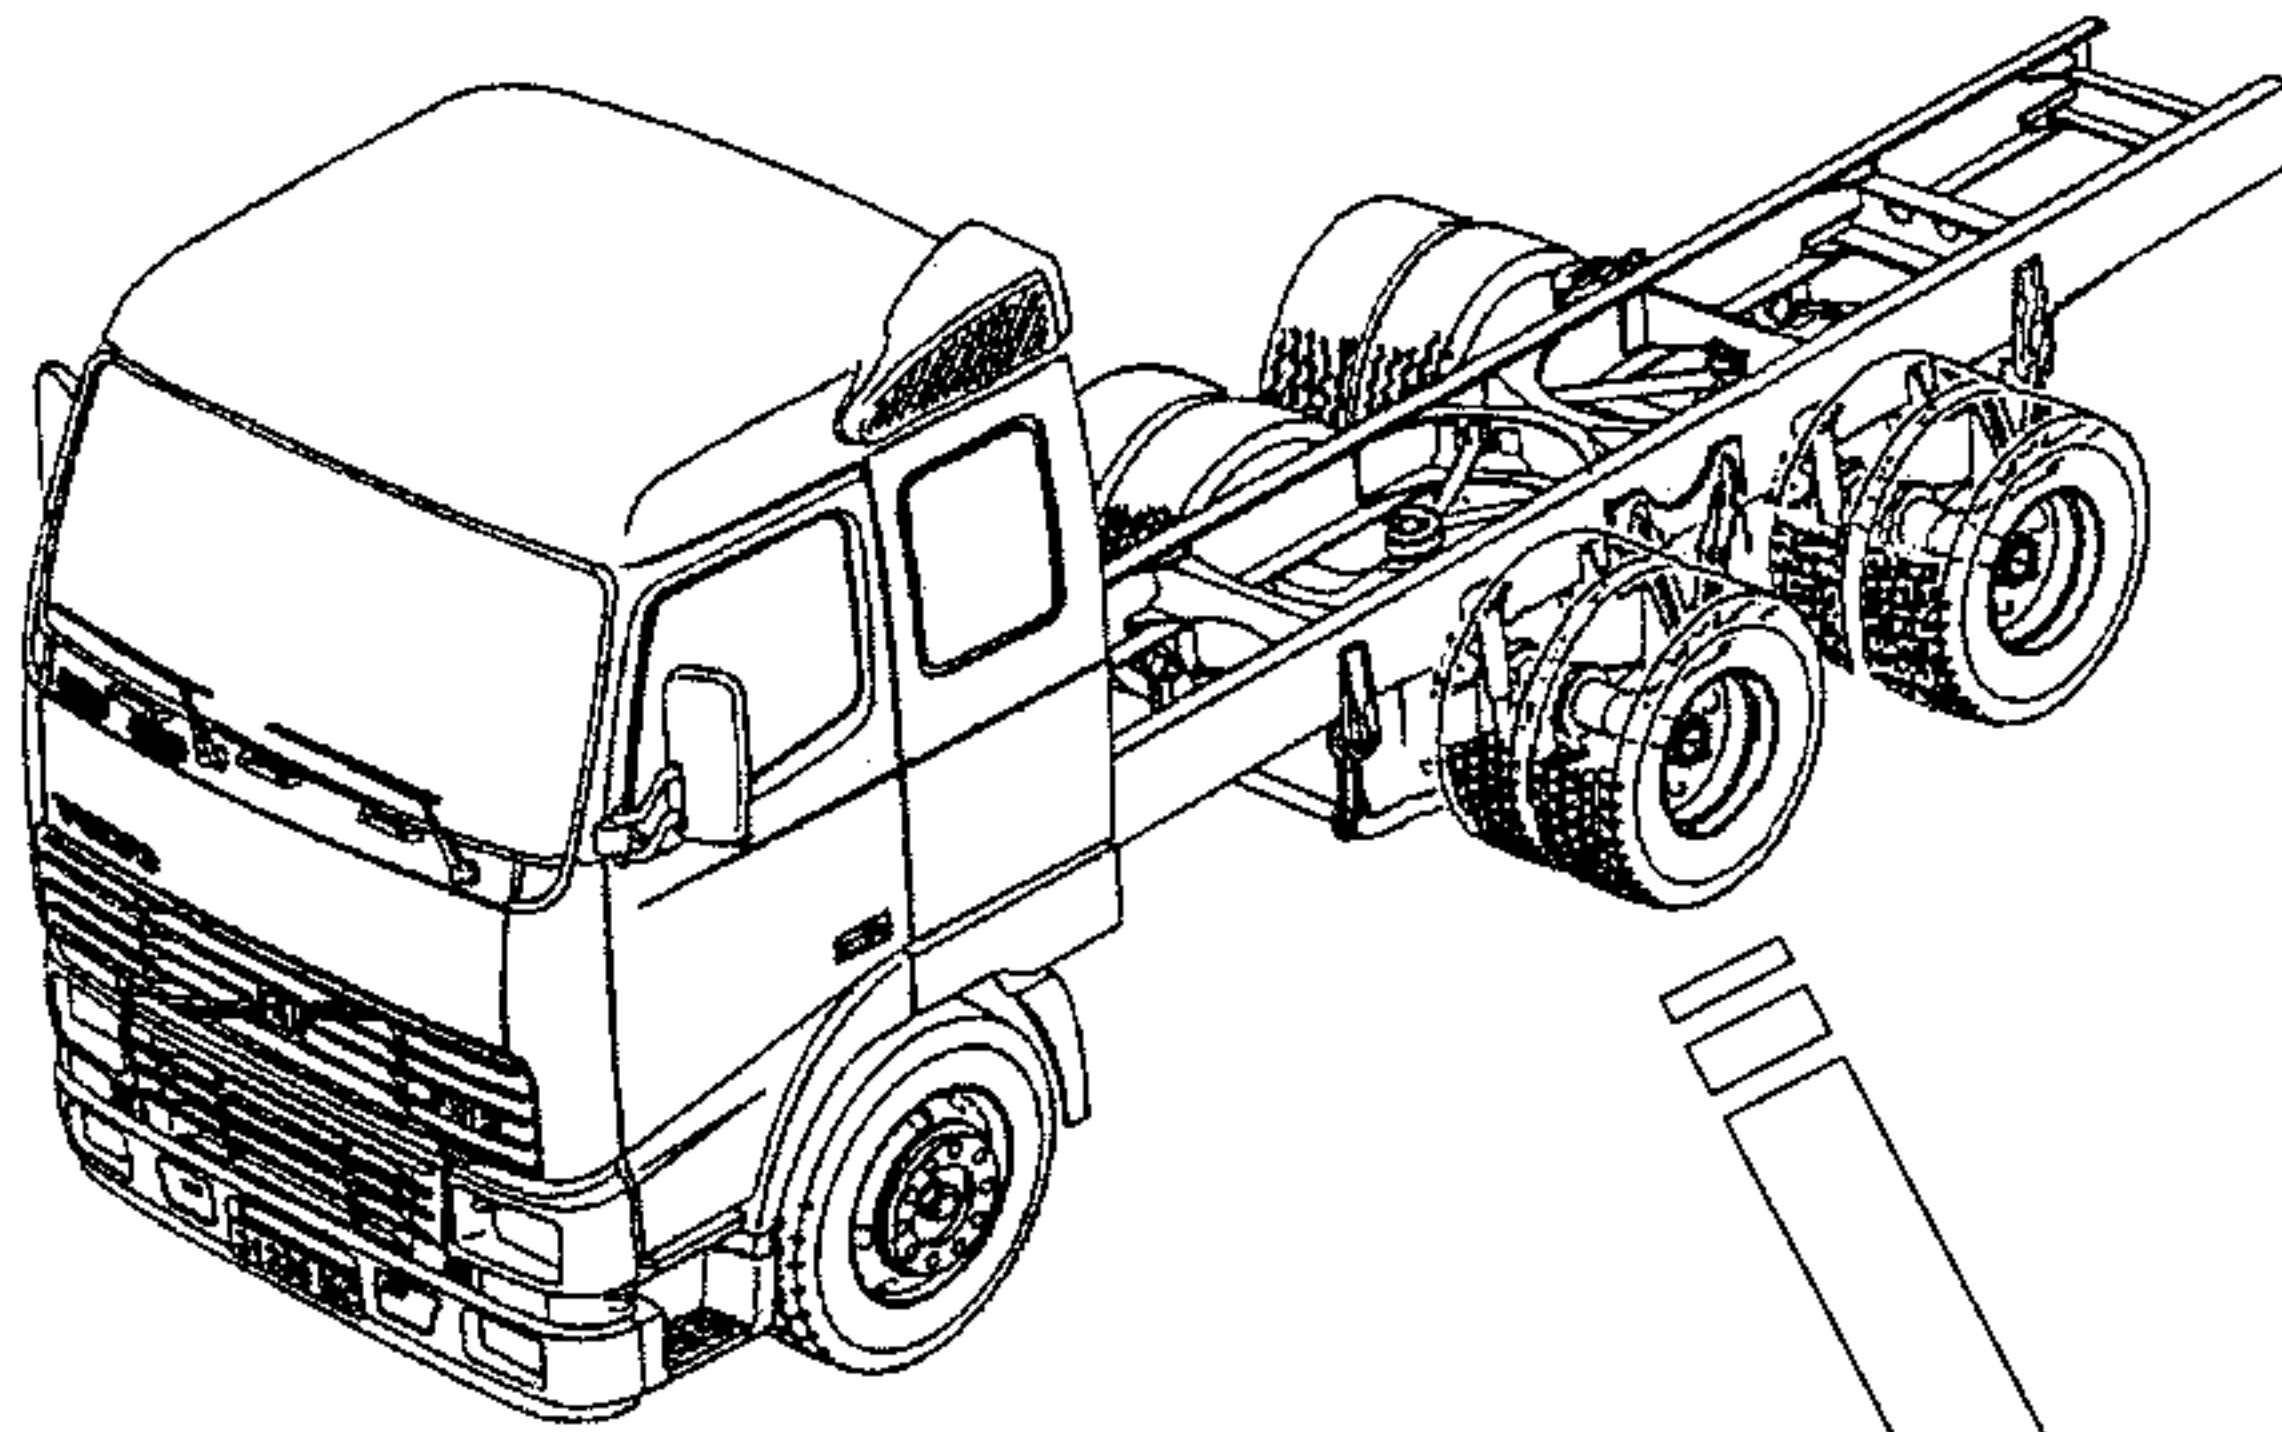


不具合の内容

後軸及び後々軸の車軸とスプリングメンバー（ばね台座）とを連結しているUボルトの材質が不適切なため、走行中の負荷等により当該Uボルトに亀裂が発生するものがある。そのため、Uボルトが折損して走行安定性が損なわれ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、後軸及び後々軸の全てのUボルトを良品と交換する。

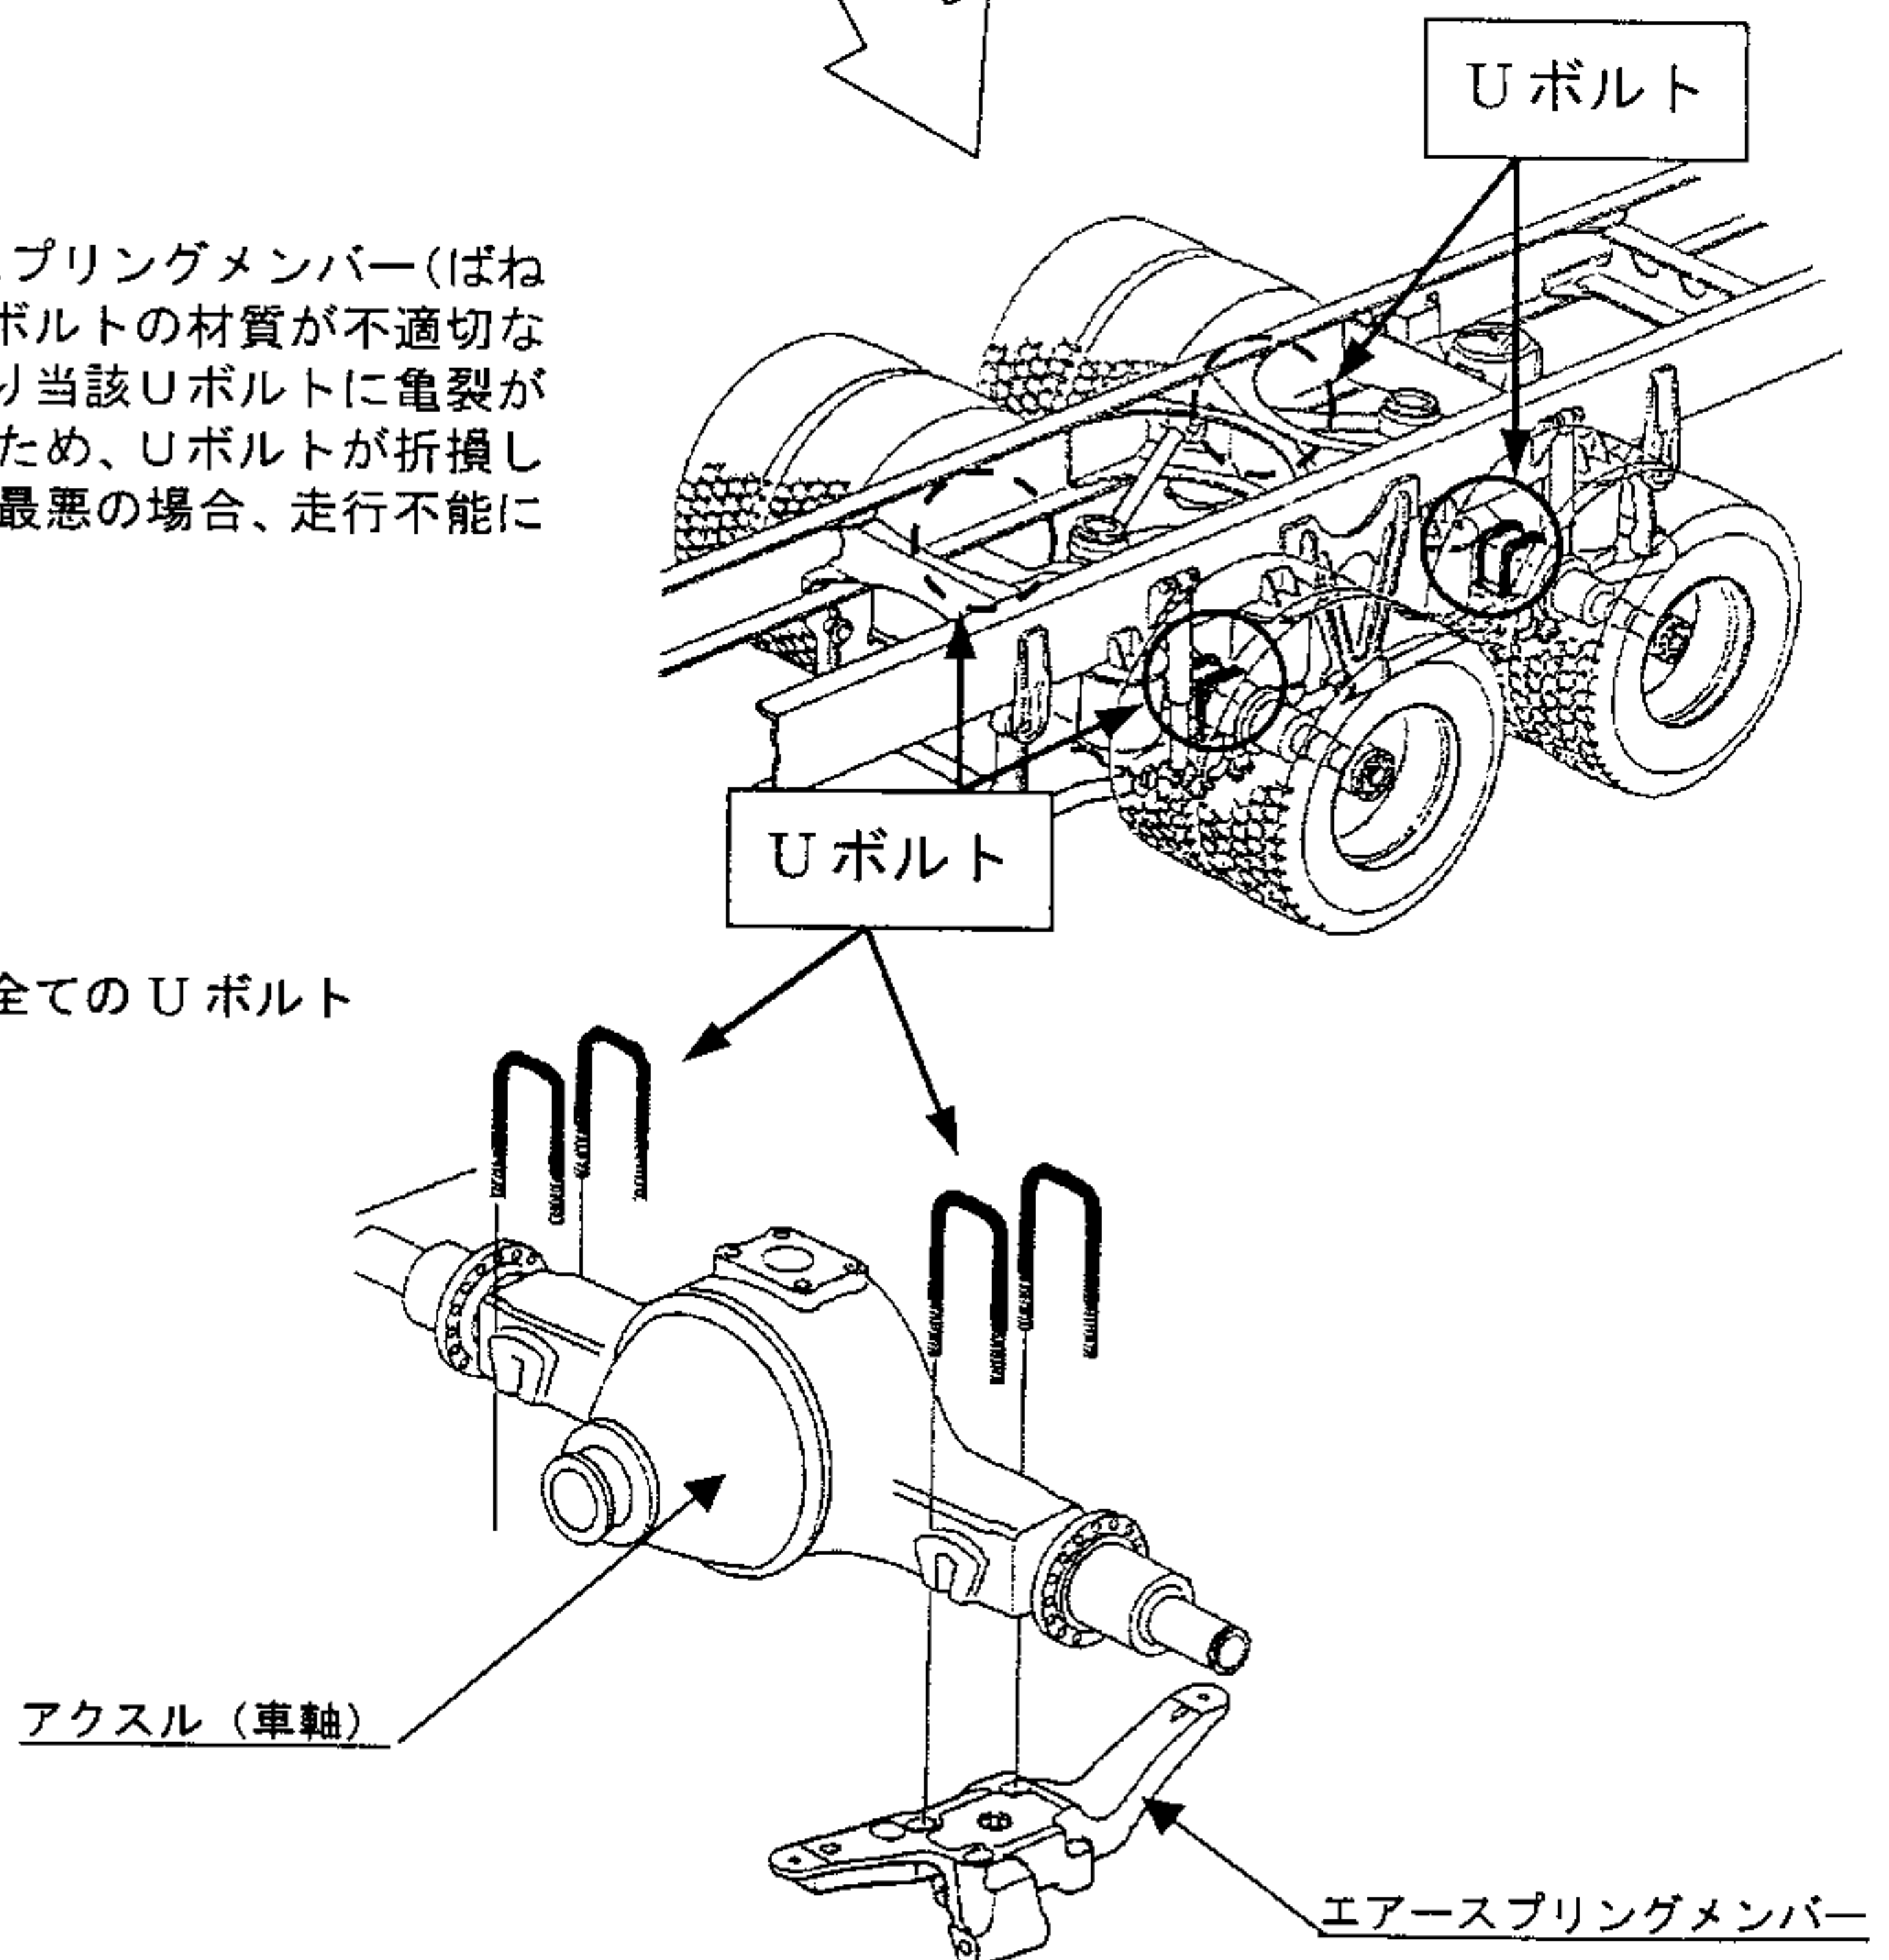

注意： は改善箇所を示す