



改善箇所説明図

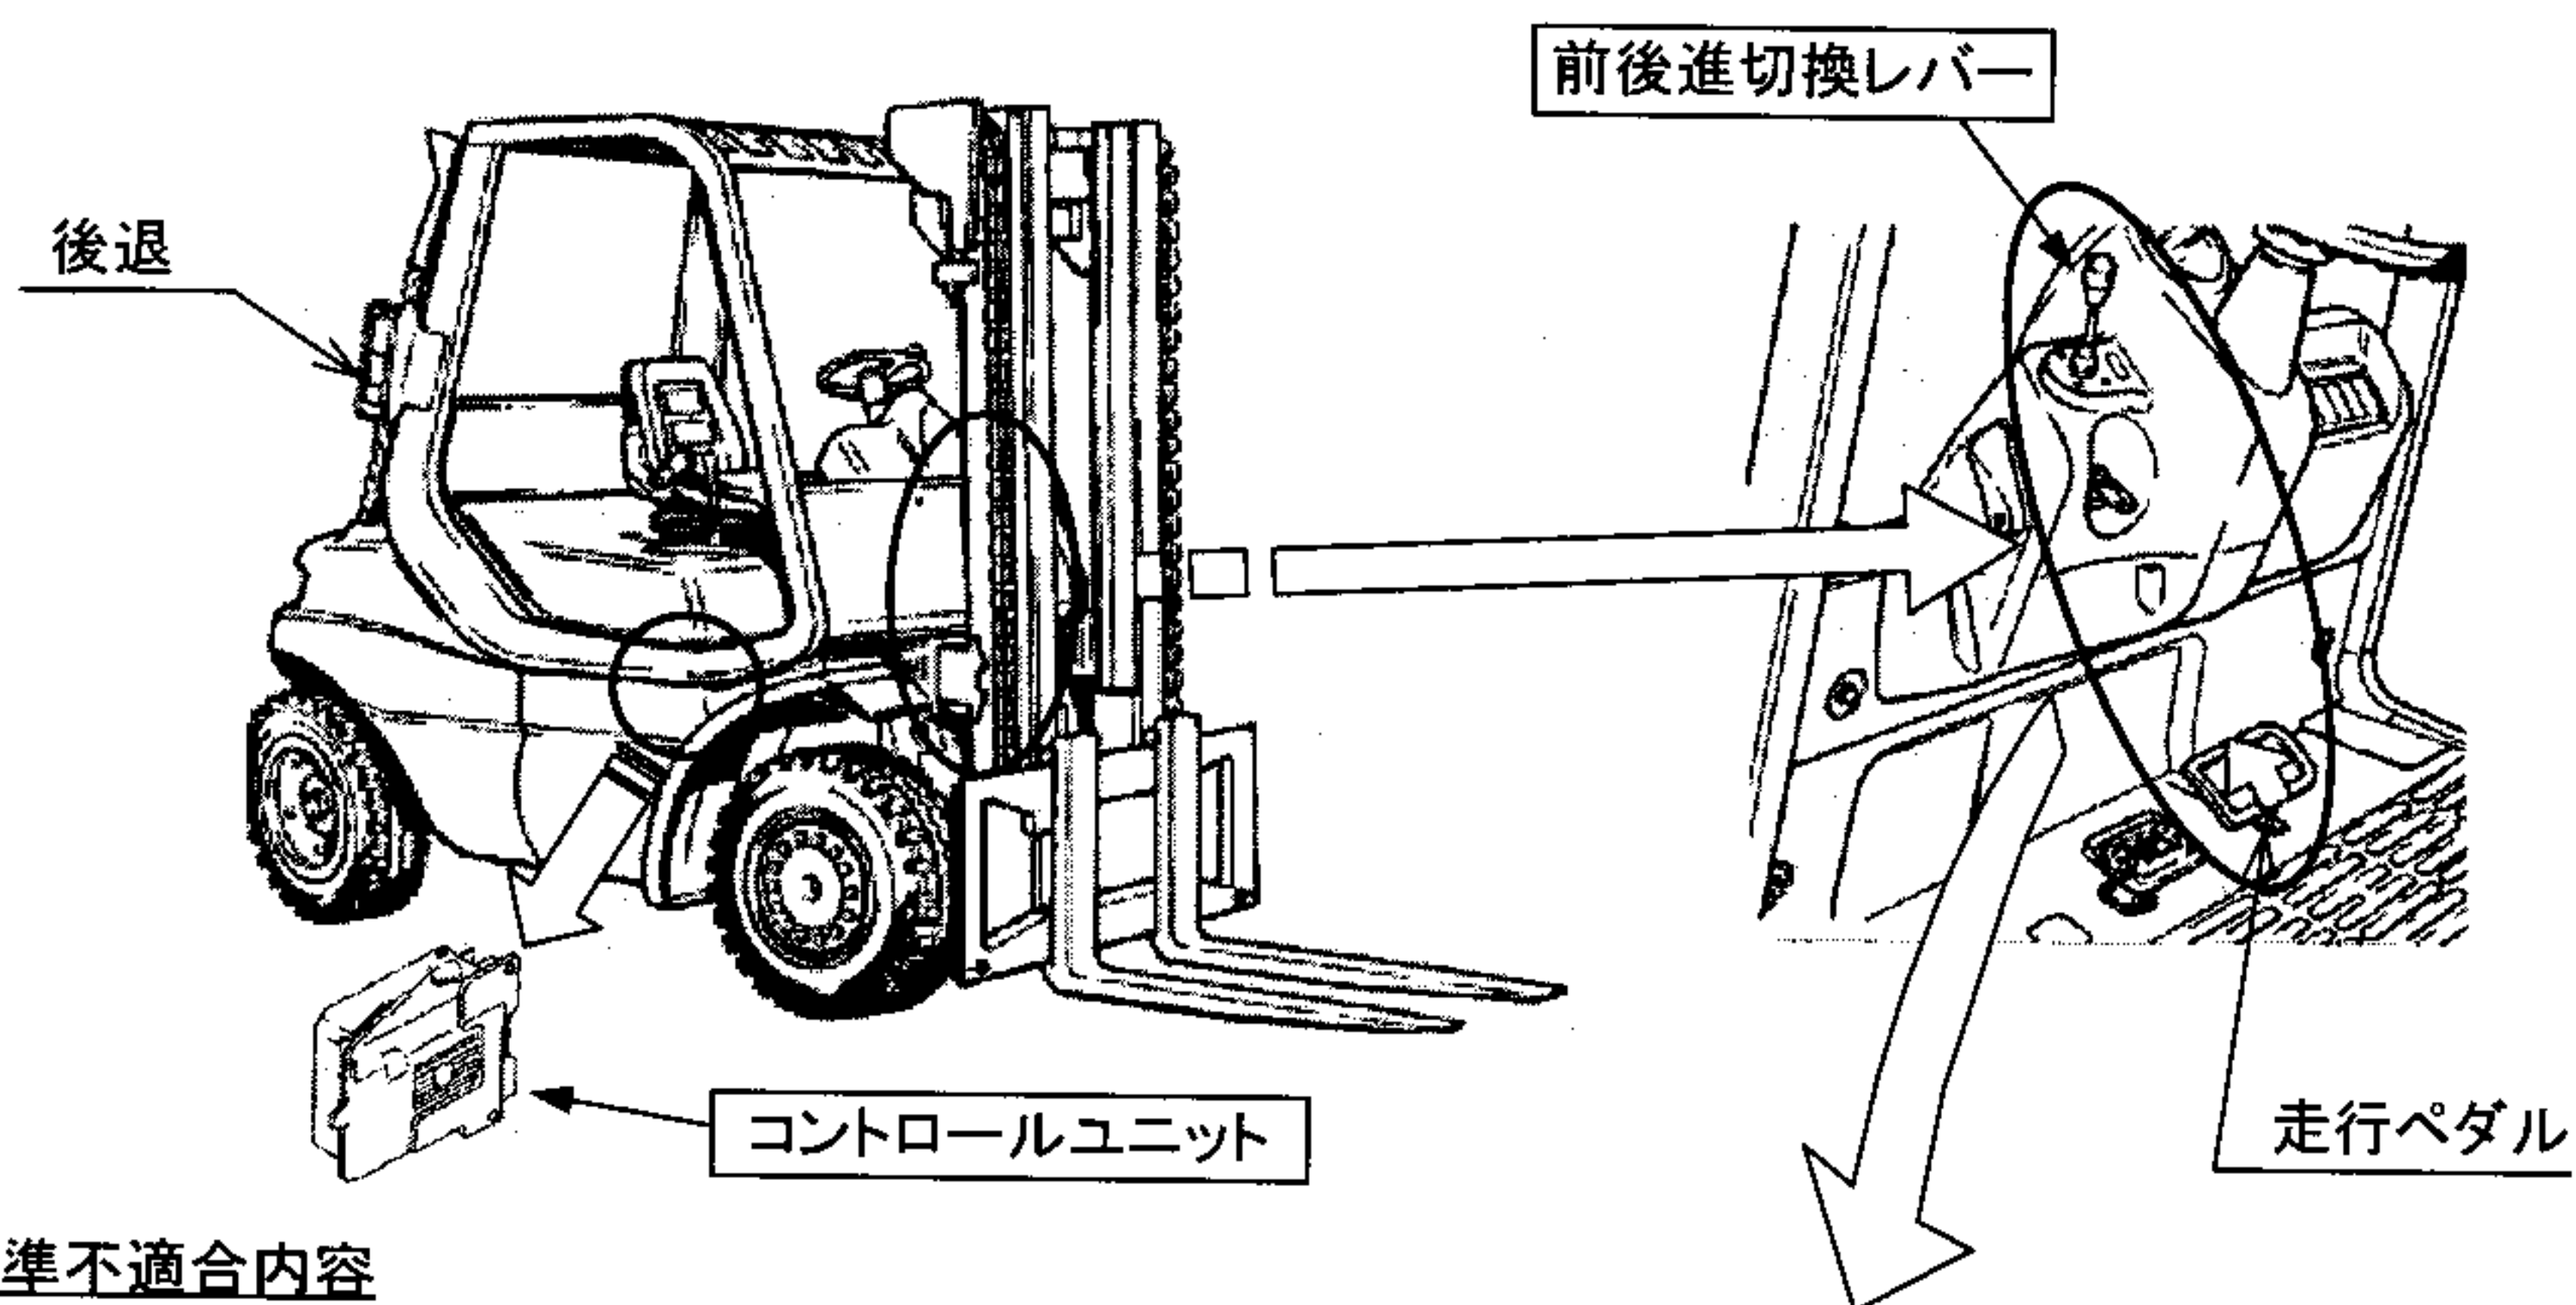

基準不適合内容

後退灯の電気回路が不適切なため、前後進切換レバーを後進位置へ切換えても、走行ペダルを踏込まないと後退灯が点灯しない。

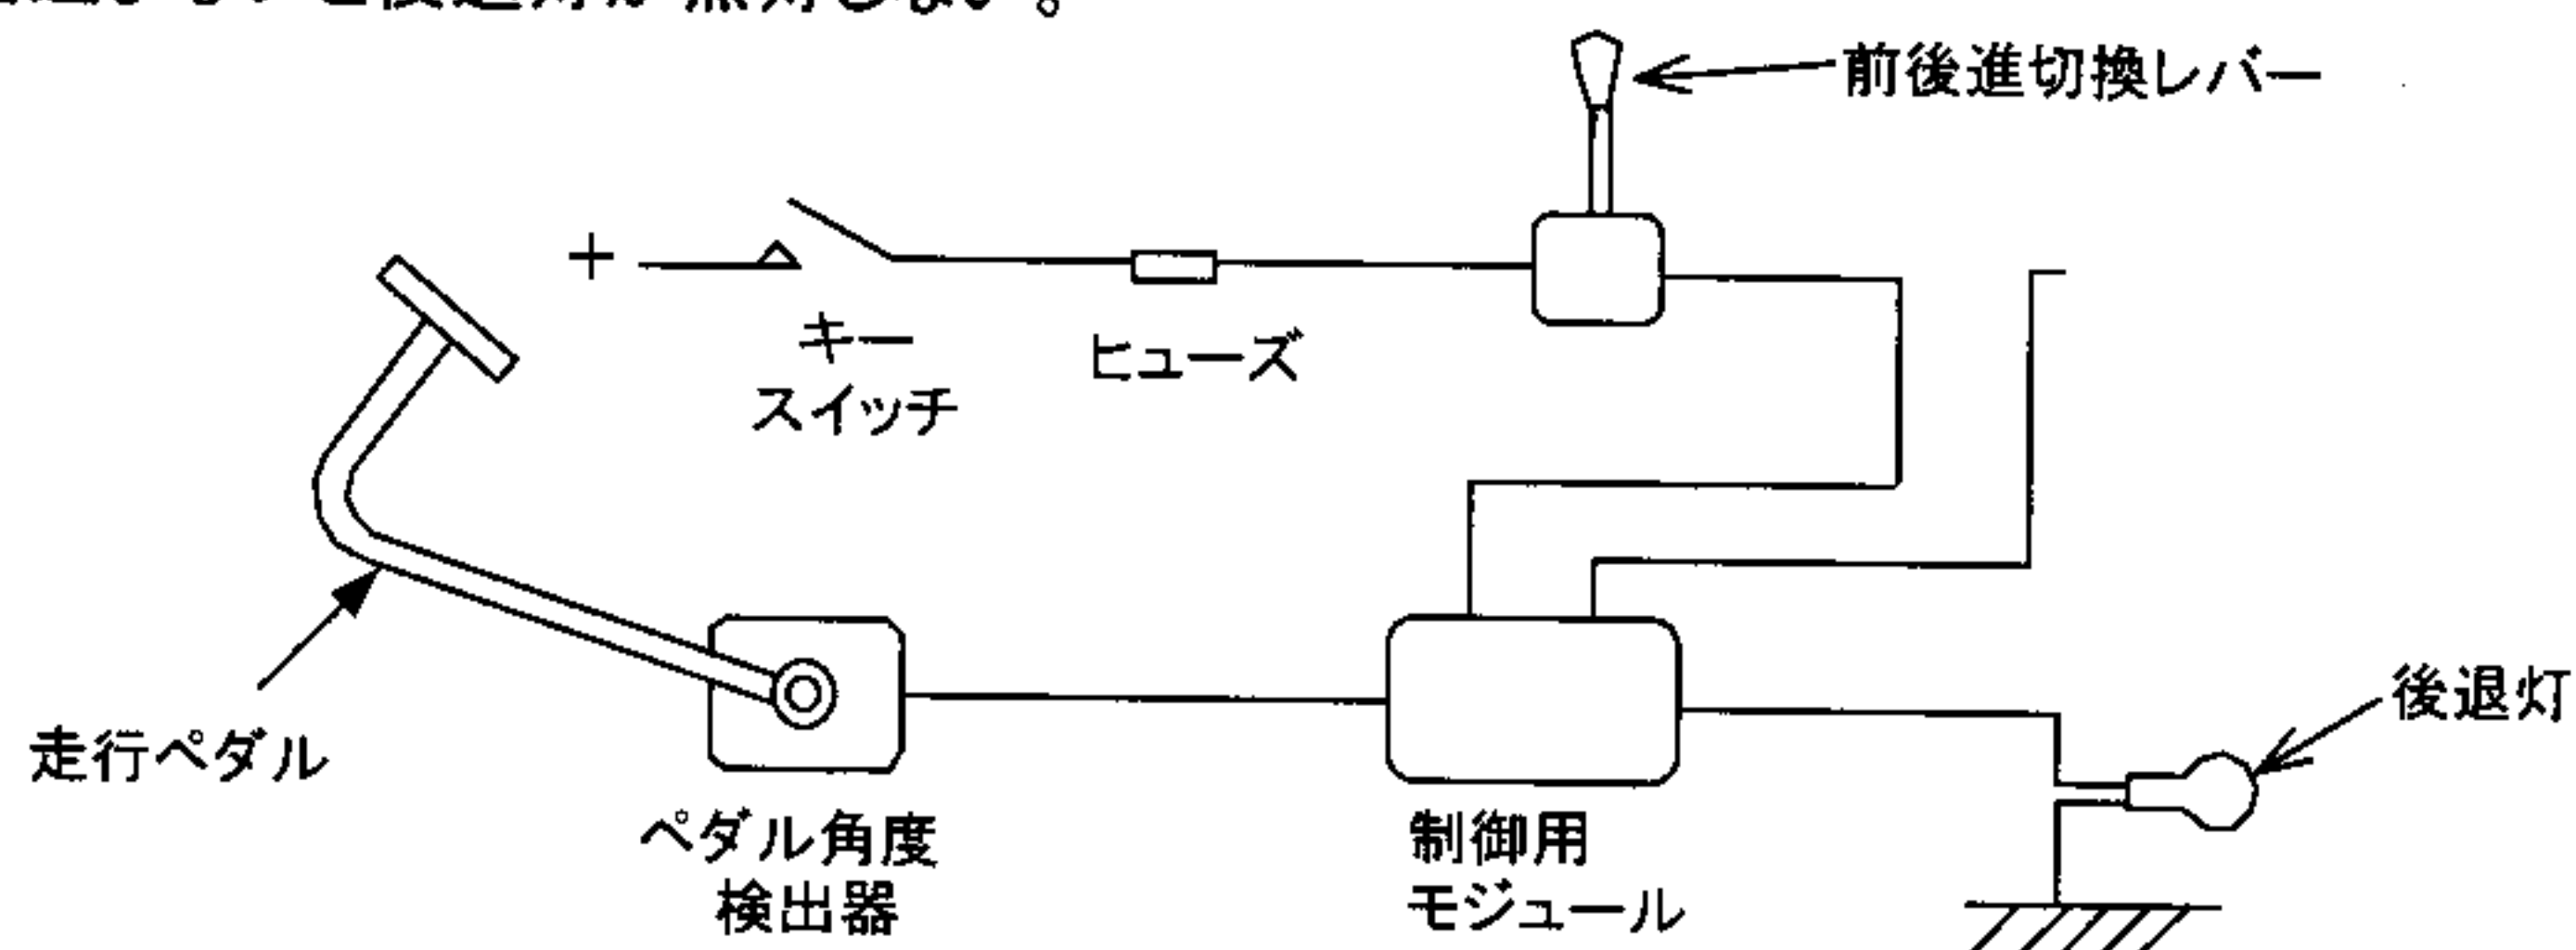

改善の内容


型式により、次のいずれかの対策を行う。

(1) 届出型式 B04、D03

コントロールユニットおよび前後進切換レバーを、対策品に交換する。

(2) 届出型式 B02L、B03、D01、D01L、D02、D02L、D04L

後退灯への電気回路(リレーおよびリレー配線)を、変更する。

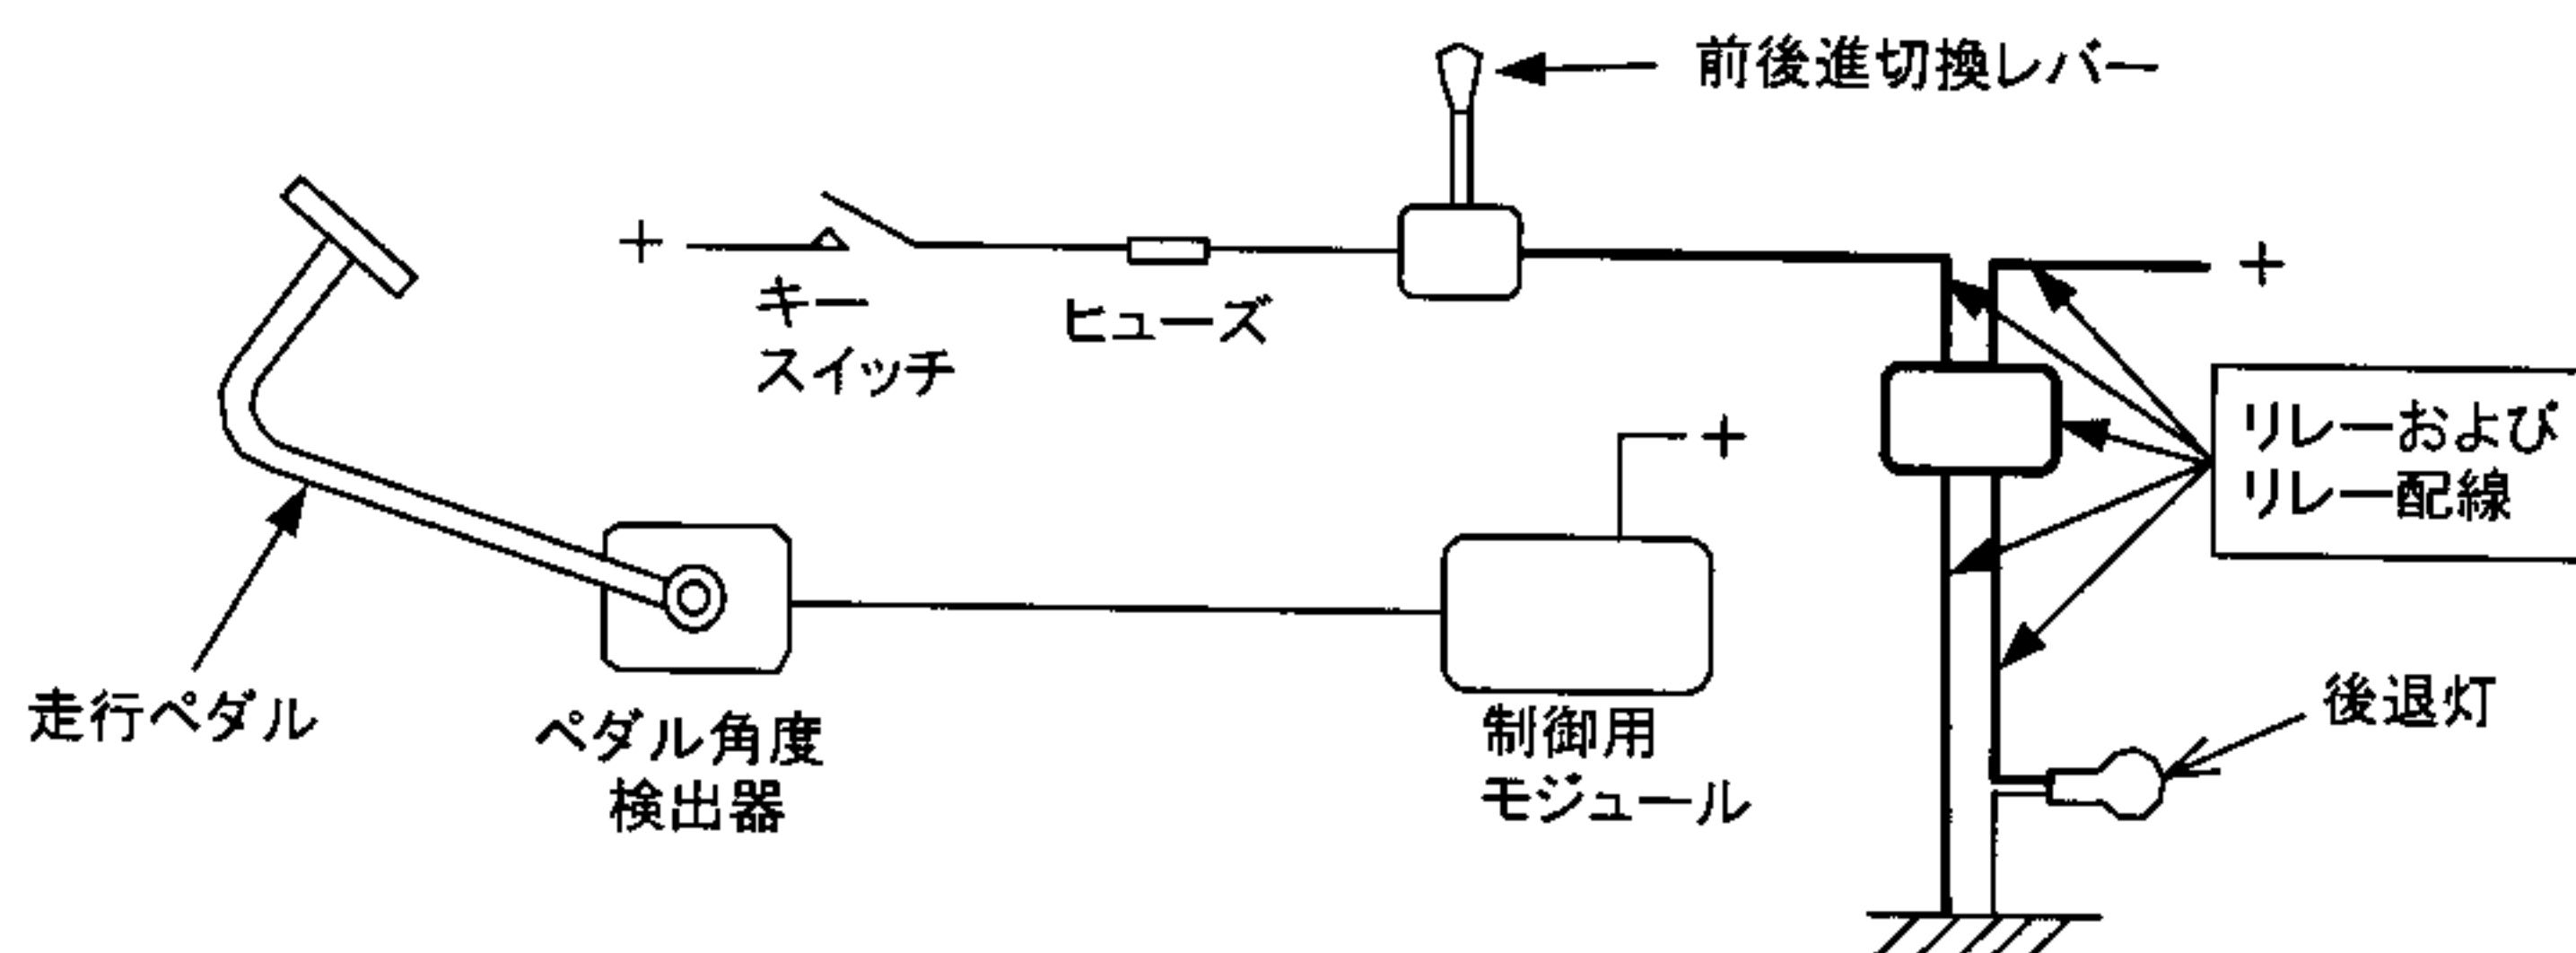

注: は交換及び追加部品を示す。

識別: 改善車両の前後進切換レバー装置に白ペイントを塗布する。