


改善箇所説明図

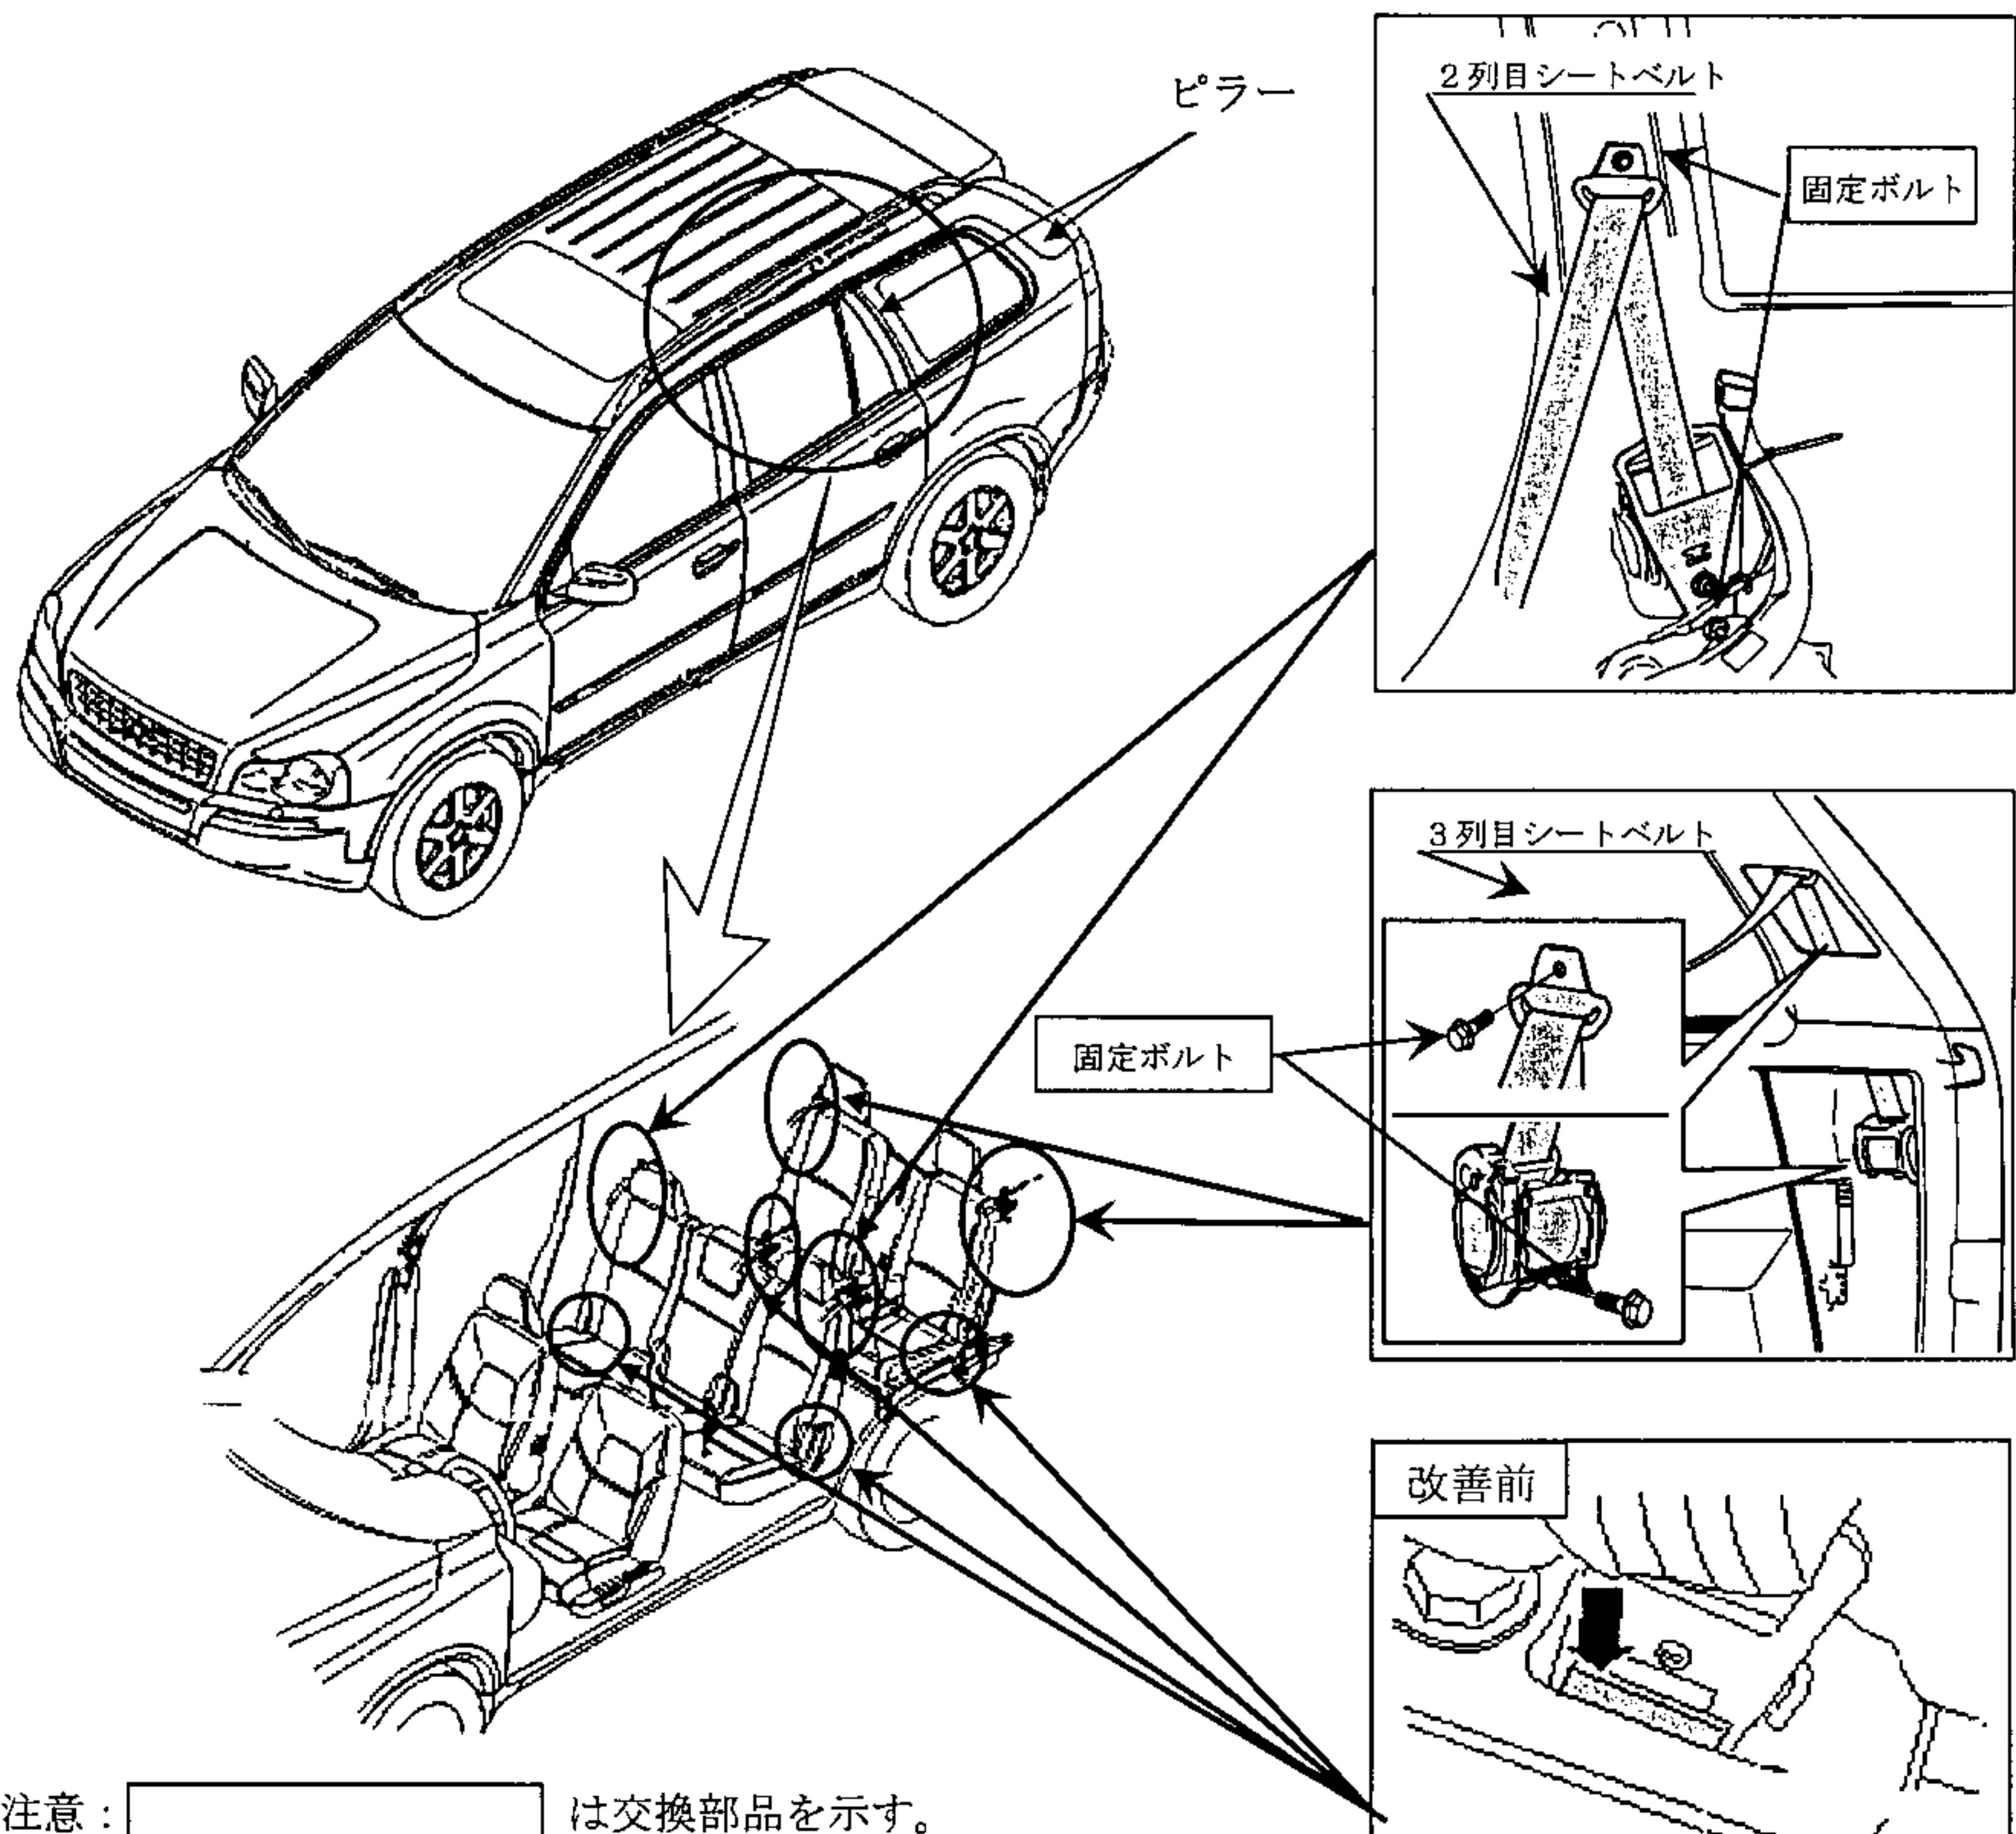

基準不適合箇所

2列目及び3列目座席のシートベルトにおいて、ピラー側の固定ボルトの締め付け及び下側端部のエンドマウントの接続が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、衝突等の際、当該ボルトまたはエンドマウント接続部が外れ、乗員を拘束出来ないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンドマウントを点検し、接続が不適切なものは、良品と交換する。

全車両、当該固定ボルトの締め付け状態を点検し、緩みが確認された場合は当該ボルトを新品に交換し、規定のトルクで締め付ける。

識別マーク：左ドアヒンジ取り付け部（Bピラー）付近に白ペイントを塗布する。

