


改善箇所説明図

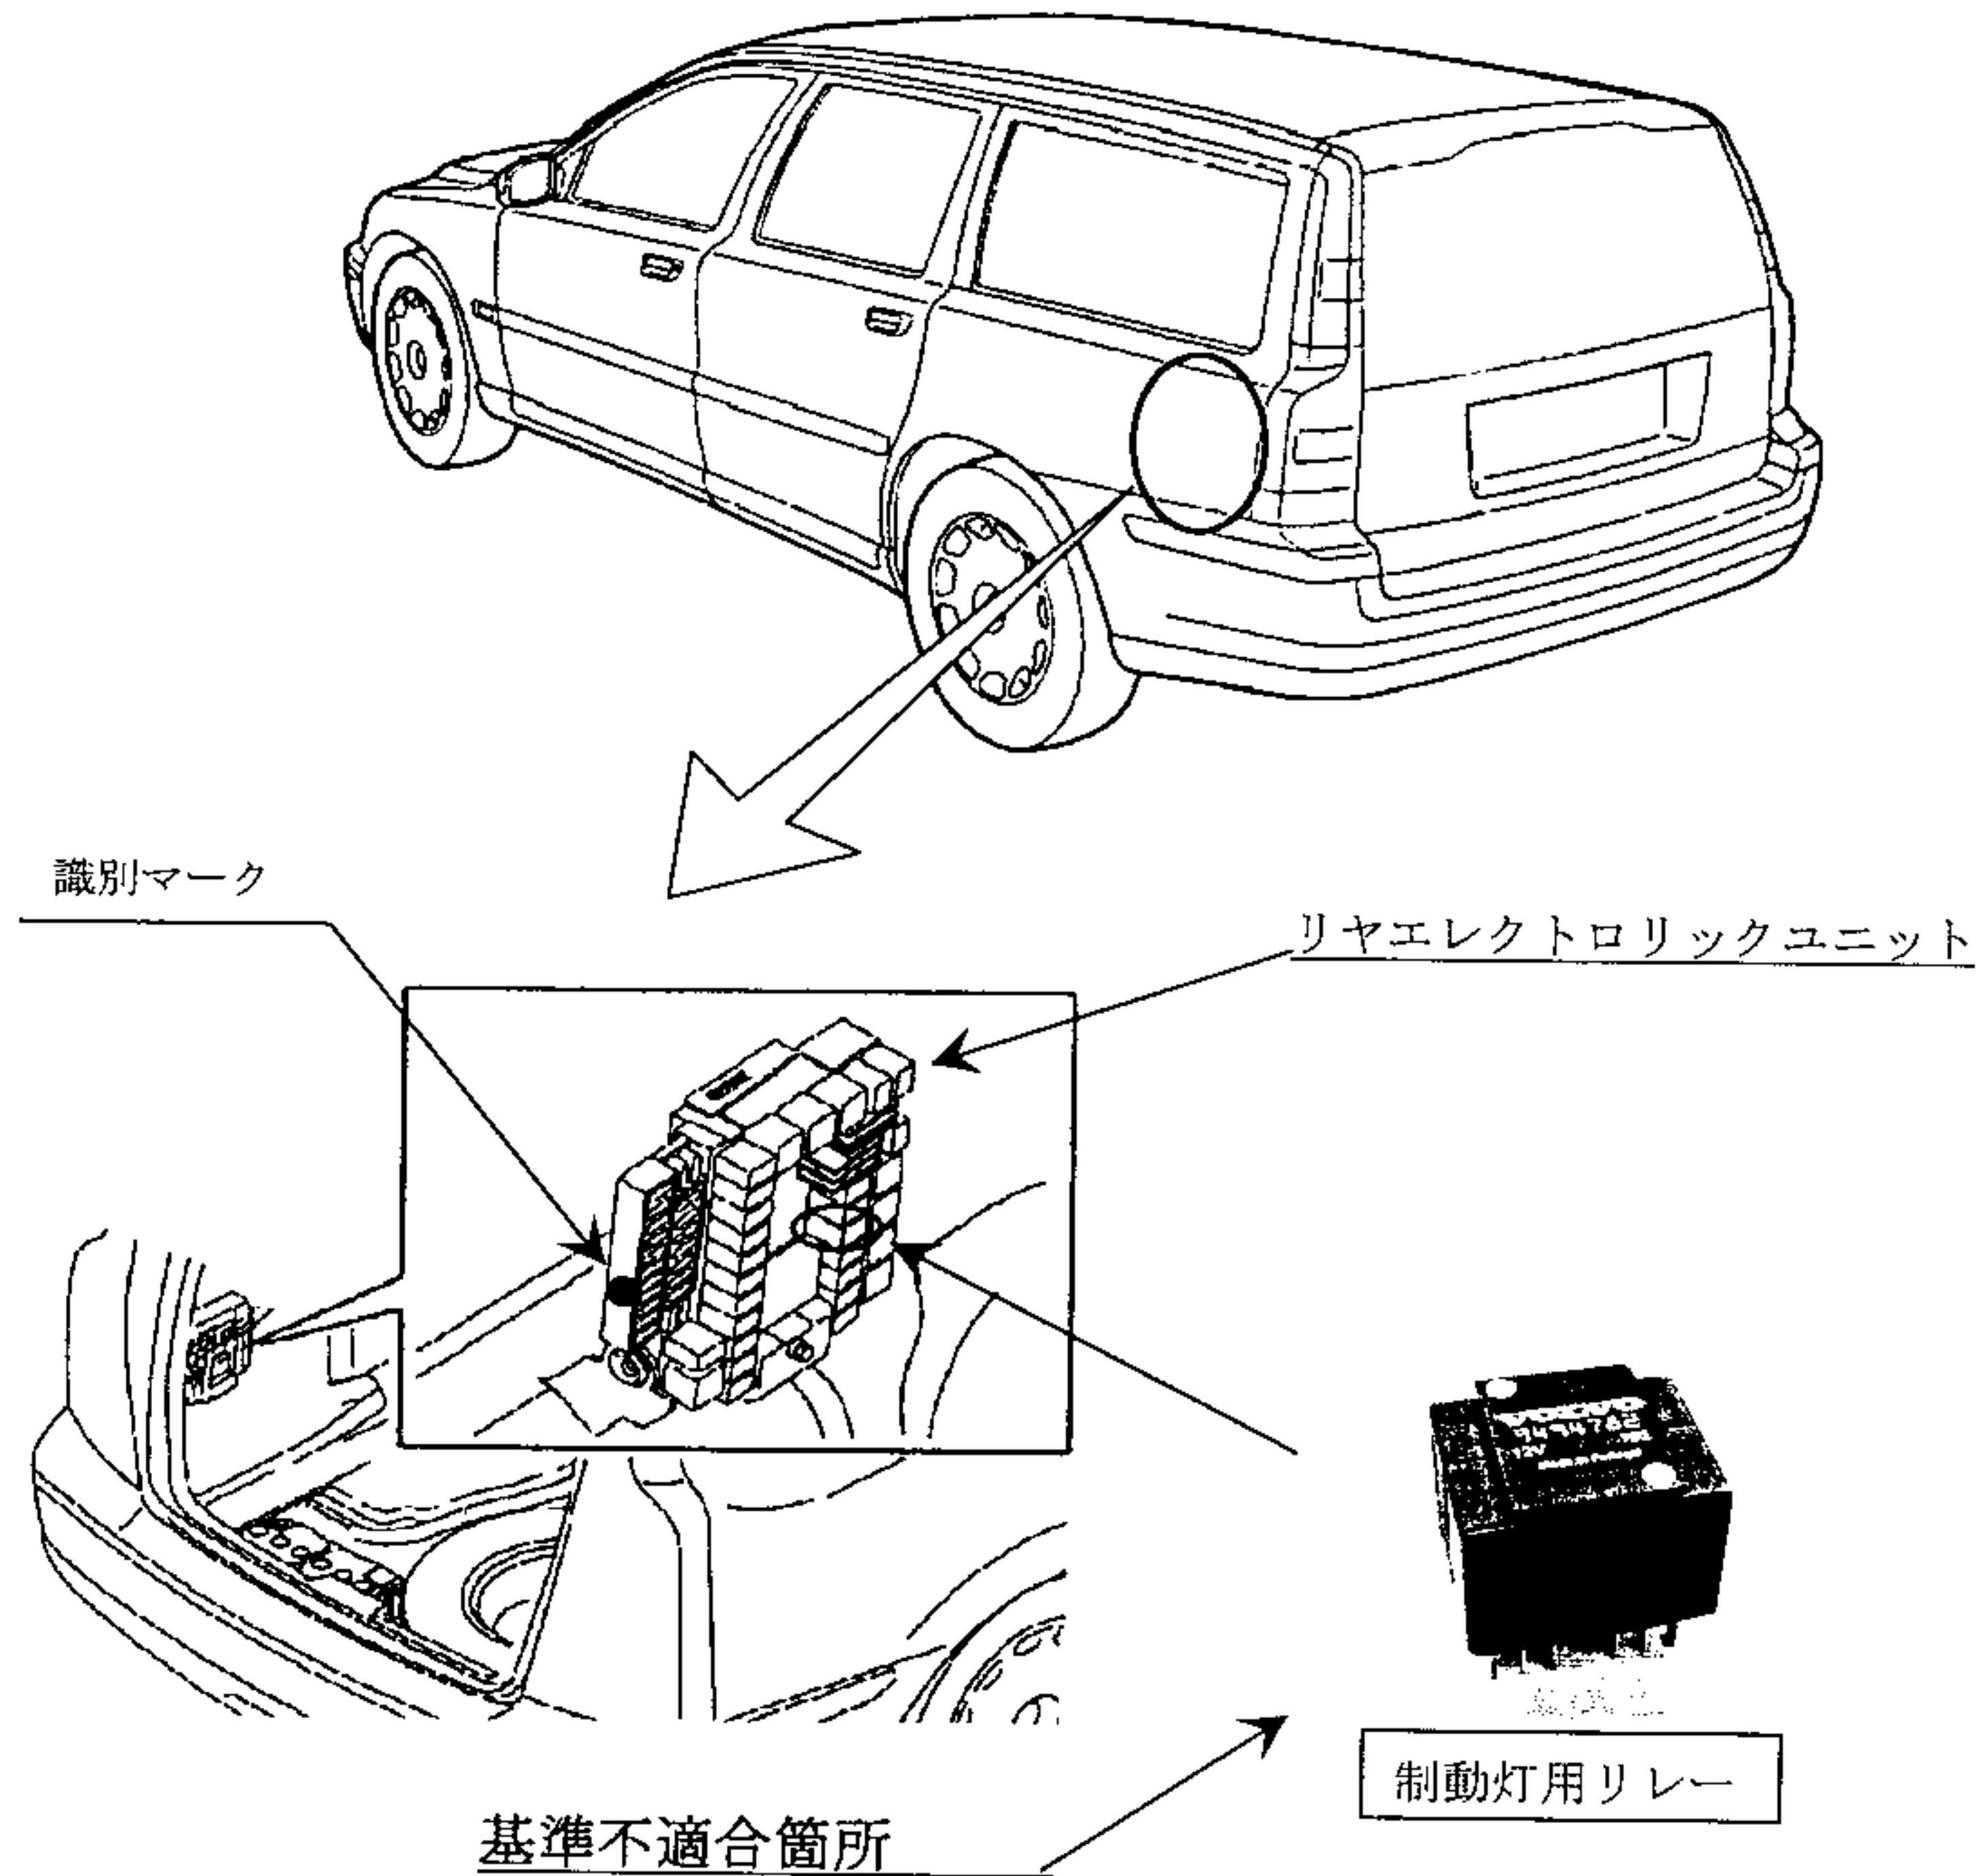

制動灯用リレー接点の材質が不適切なものがあるため、制動操作の繰り返しにより当該接点が摩耗し、溶着または接触不良となることがある。そのため、制動灯が点灯したままになるか、または制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リレーを良品と交換する。

識別：リヤエレクトロリックユニット左側側面部に黄色ペイントを塗布する。

注意： は交換部品を示す。