



改善箇所説明図②

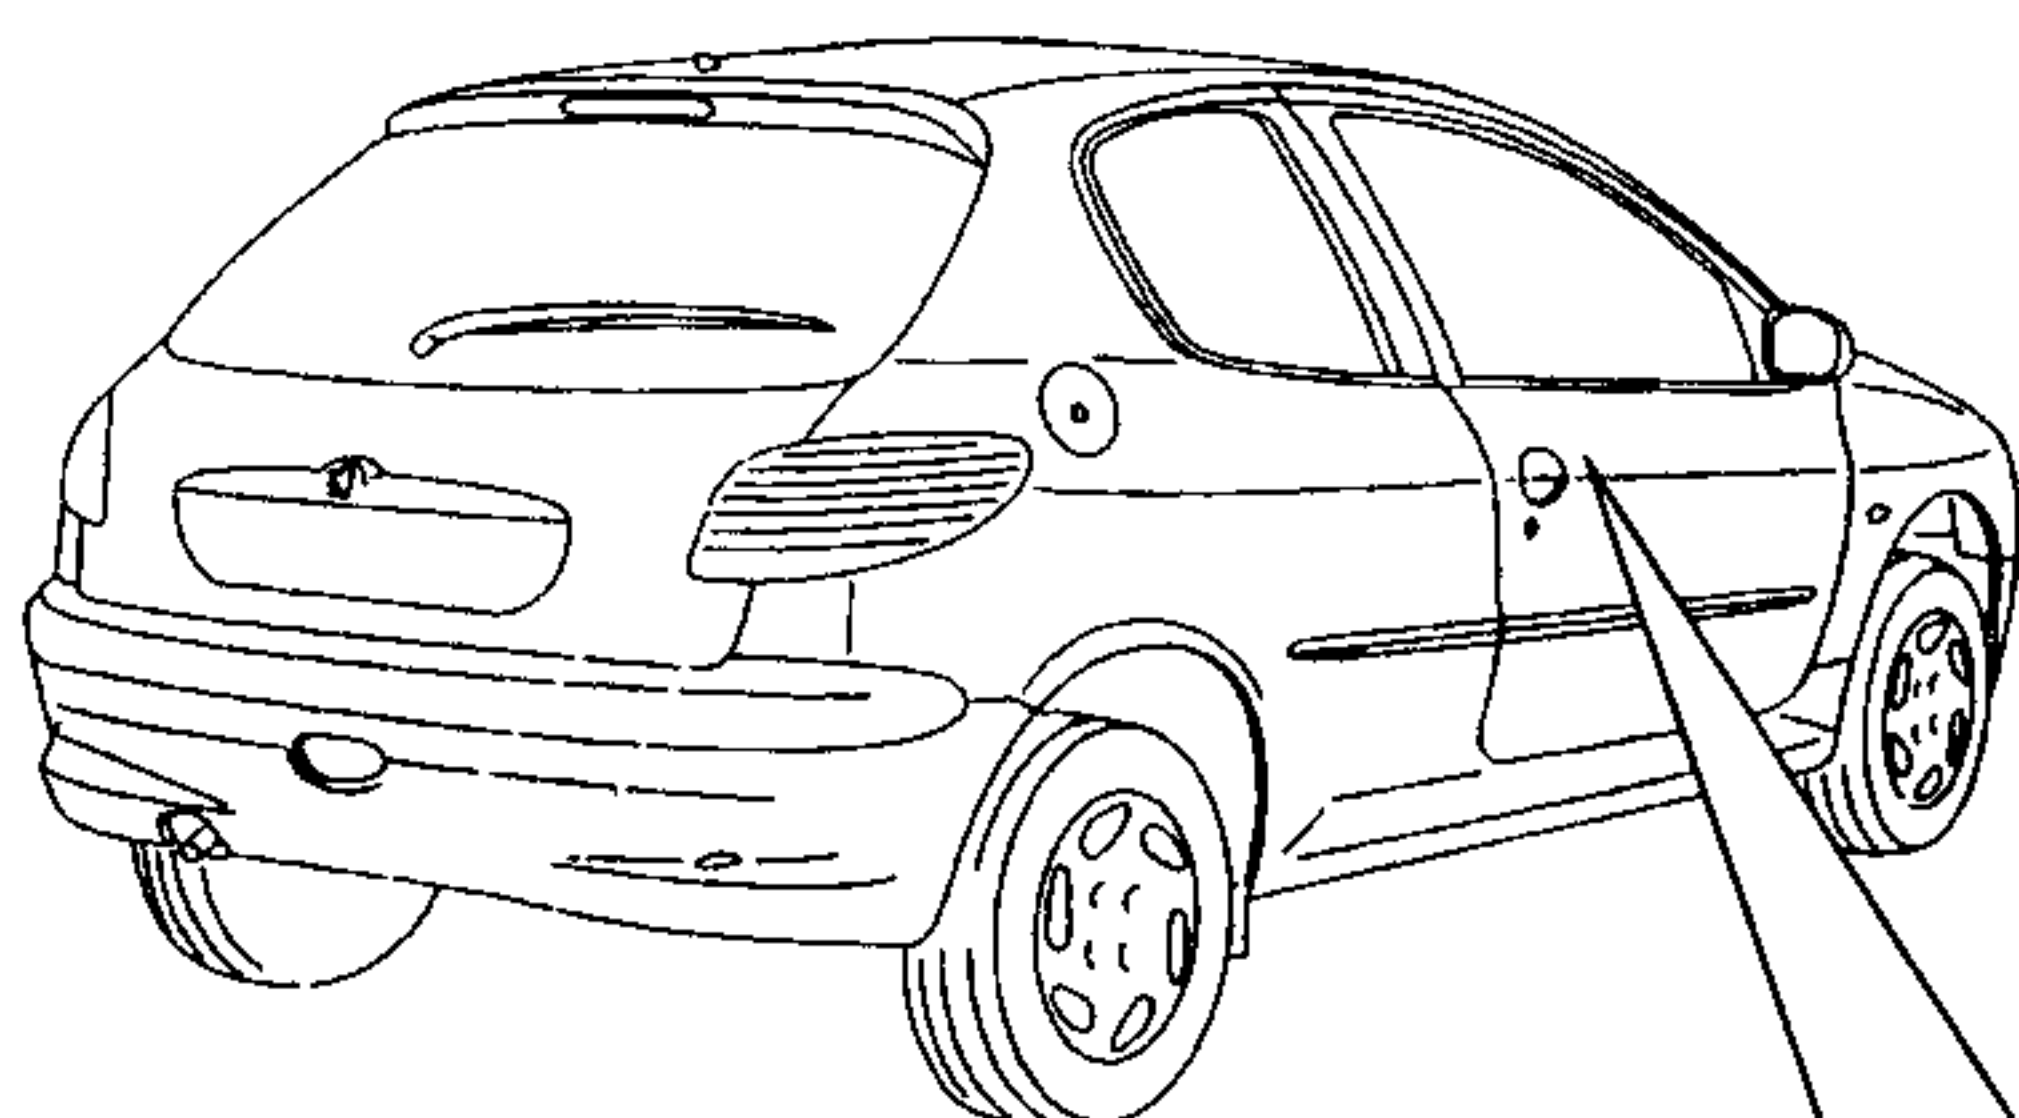

不具合発生箇所

方向指示器の操作スイッチ内部のバネ機構が不適切なため、操作の繰り返しにより自動復帰機構の部品にずれ等が生じることがある。そのため、当該スイッチが円滑に作動しないことがあり、最悪の場合、ハンドル操作時に方向指示器が作動してしまうおそれがある。

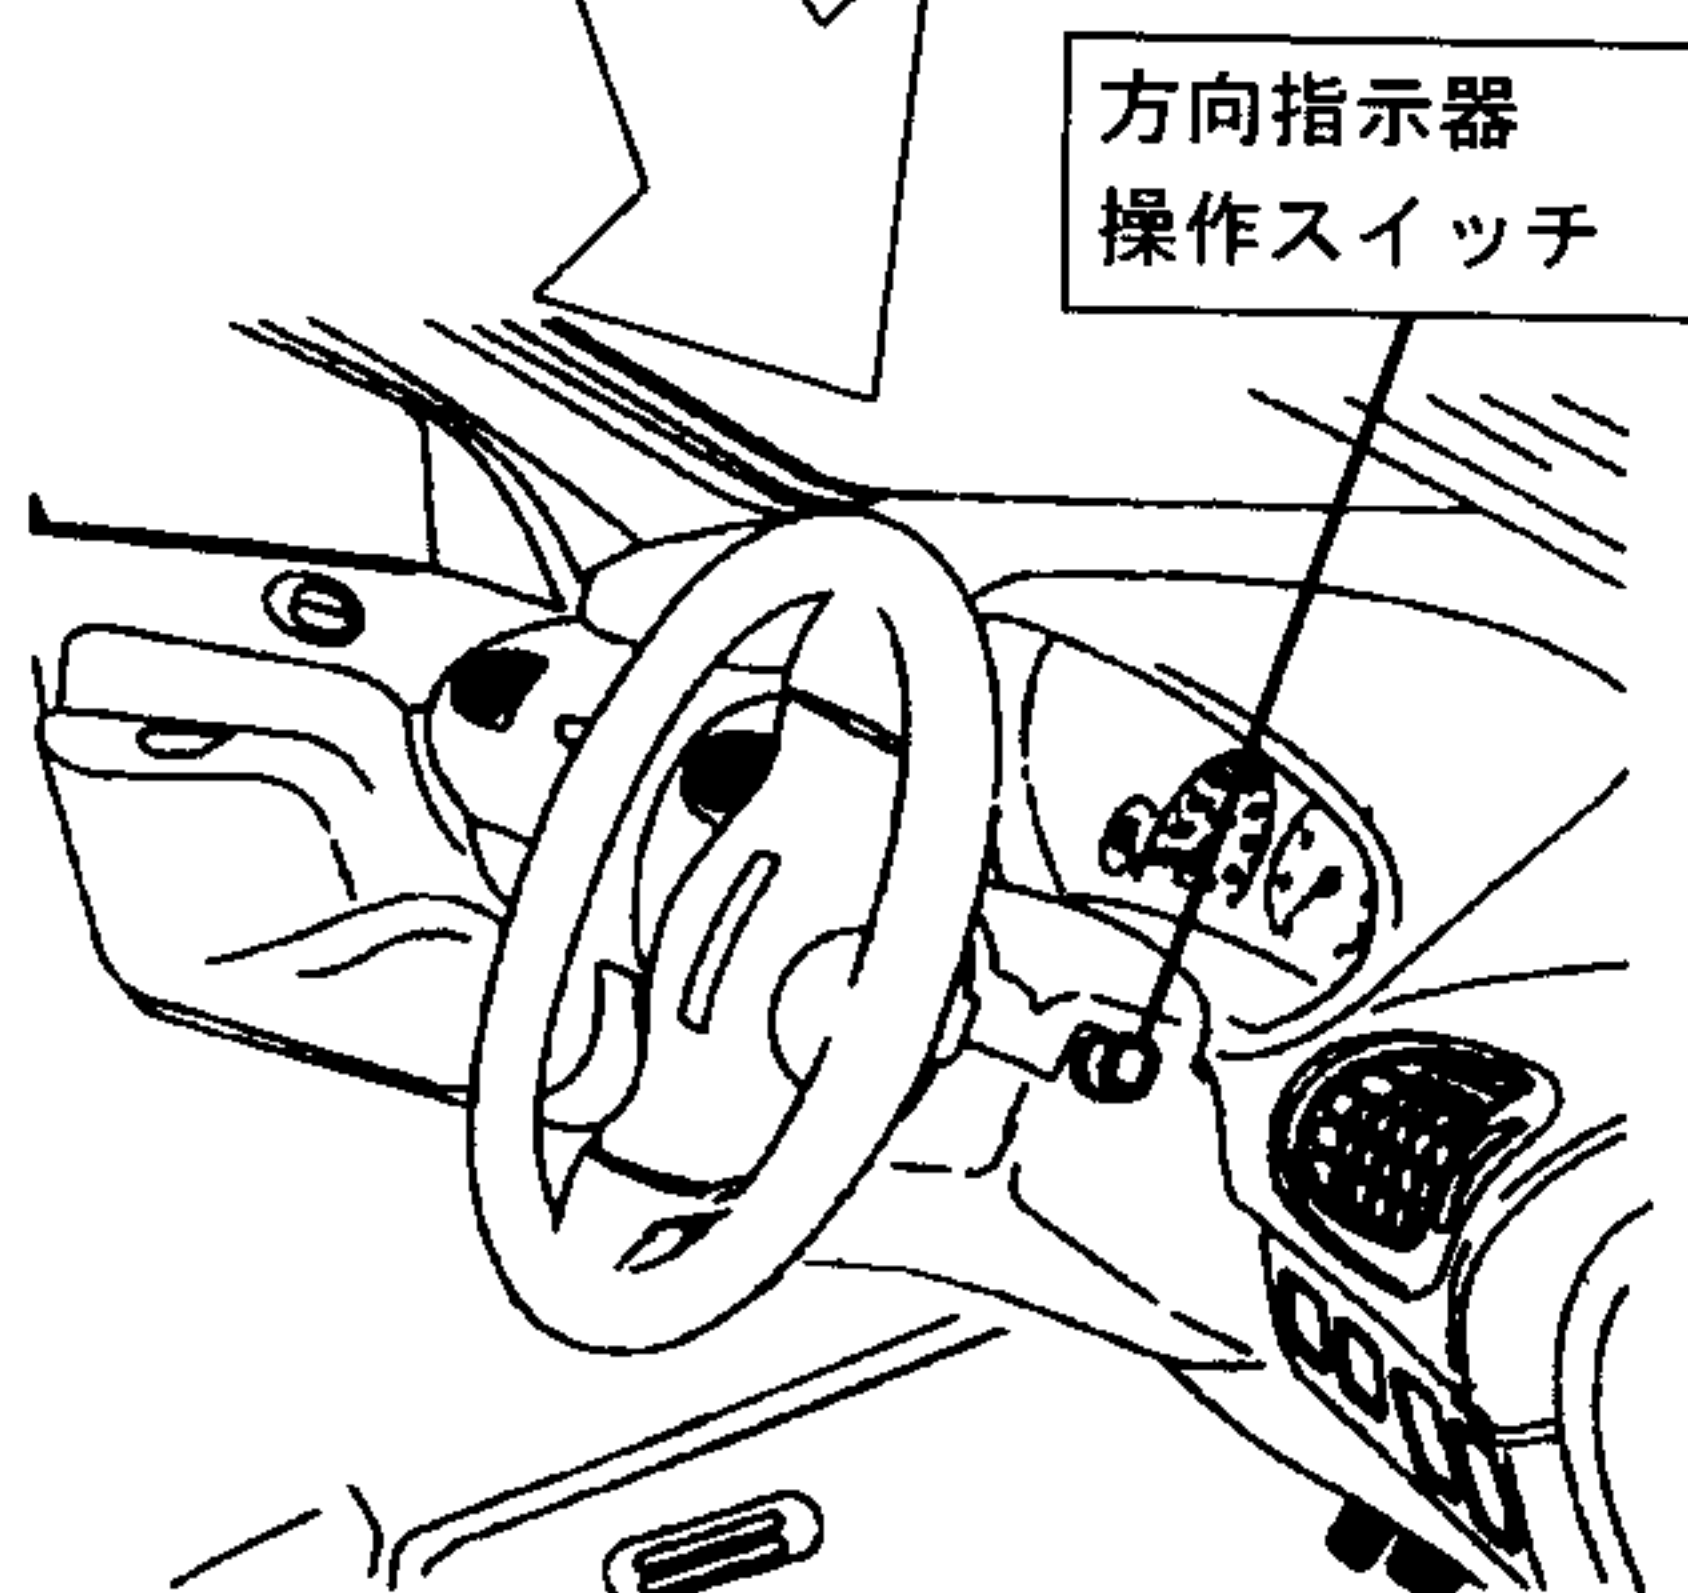

改善内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。

識別方法

対策実施済み車両には、ステアリングコラムの基部に黄色のマークを塗布する。

注： 内は交換対象部品を示す