


改善箇所説明

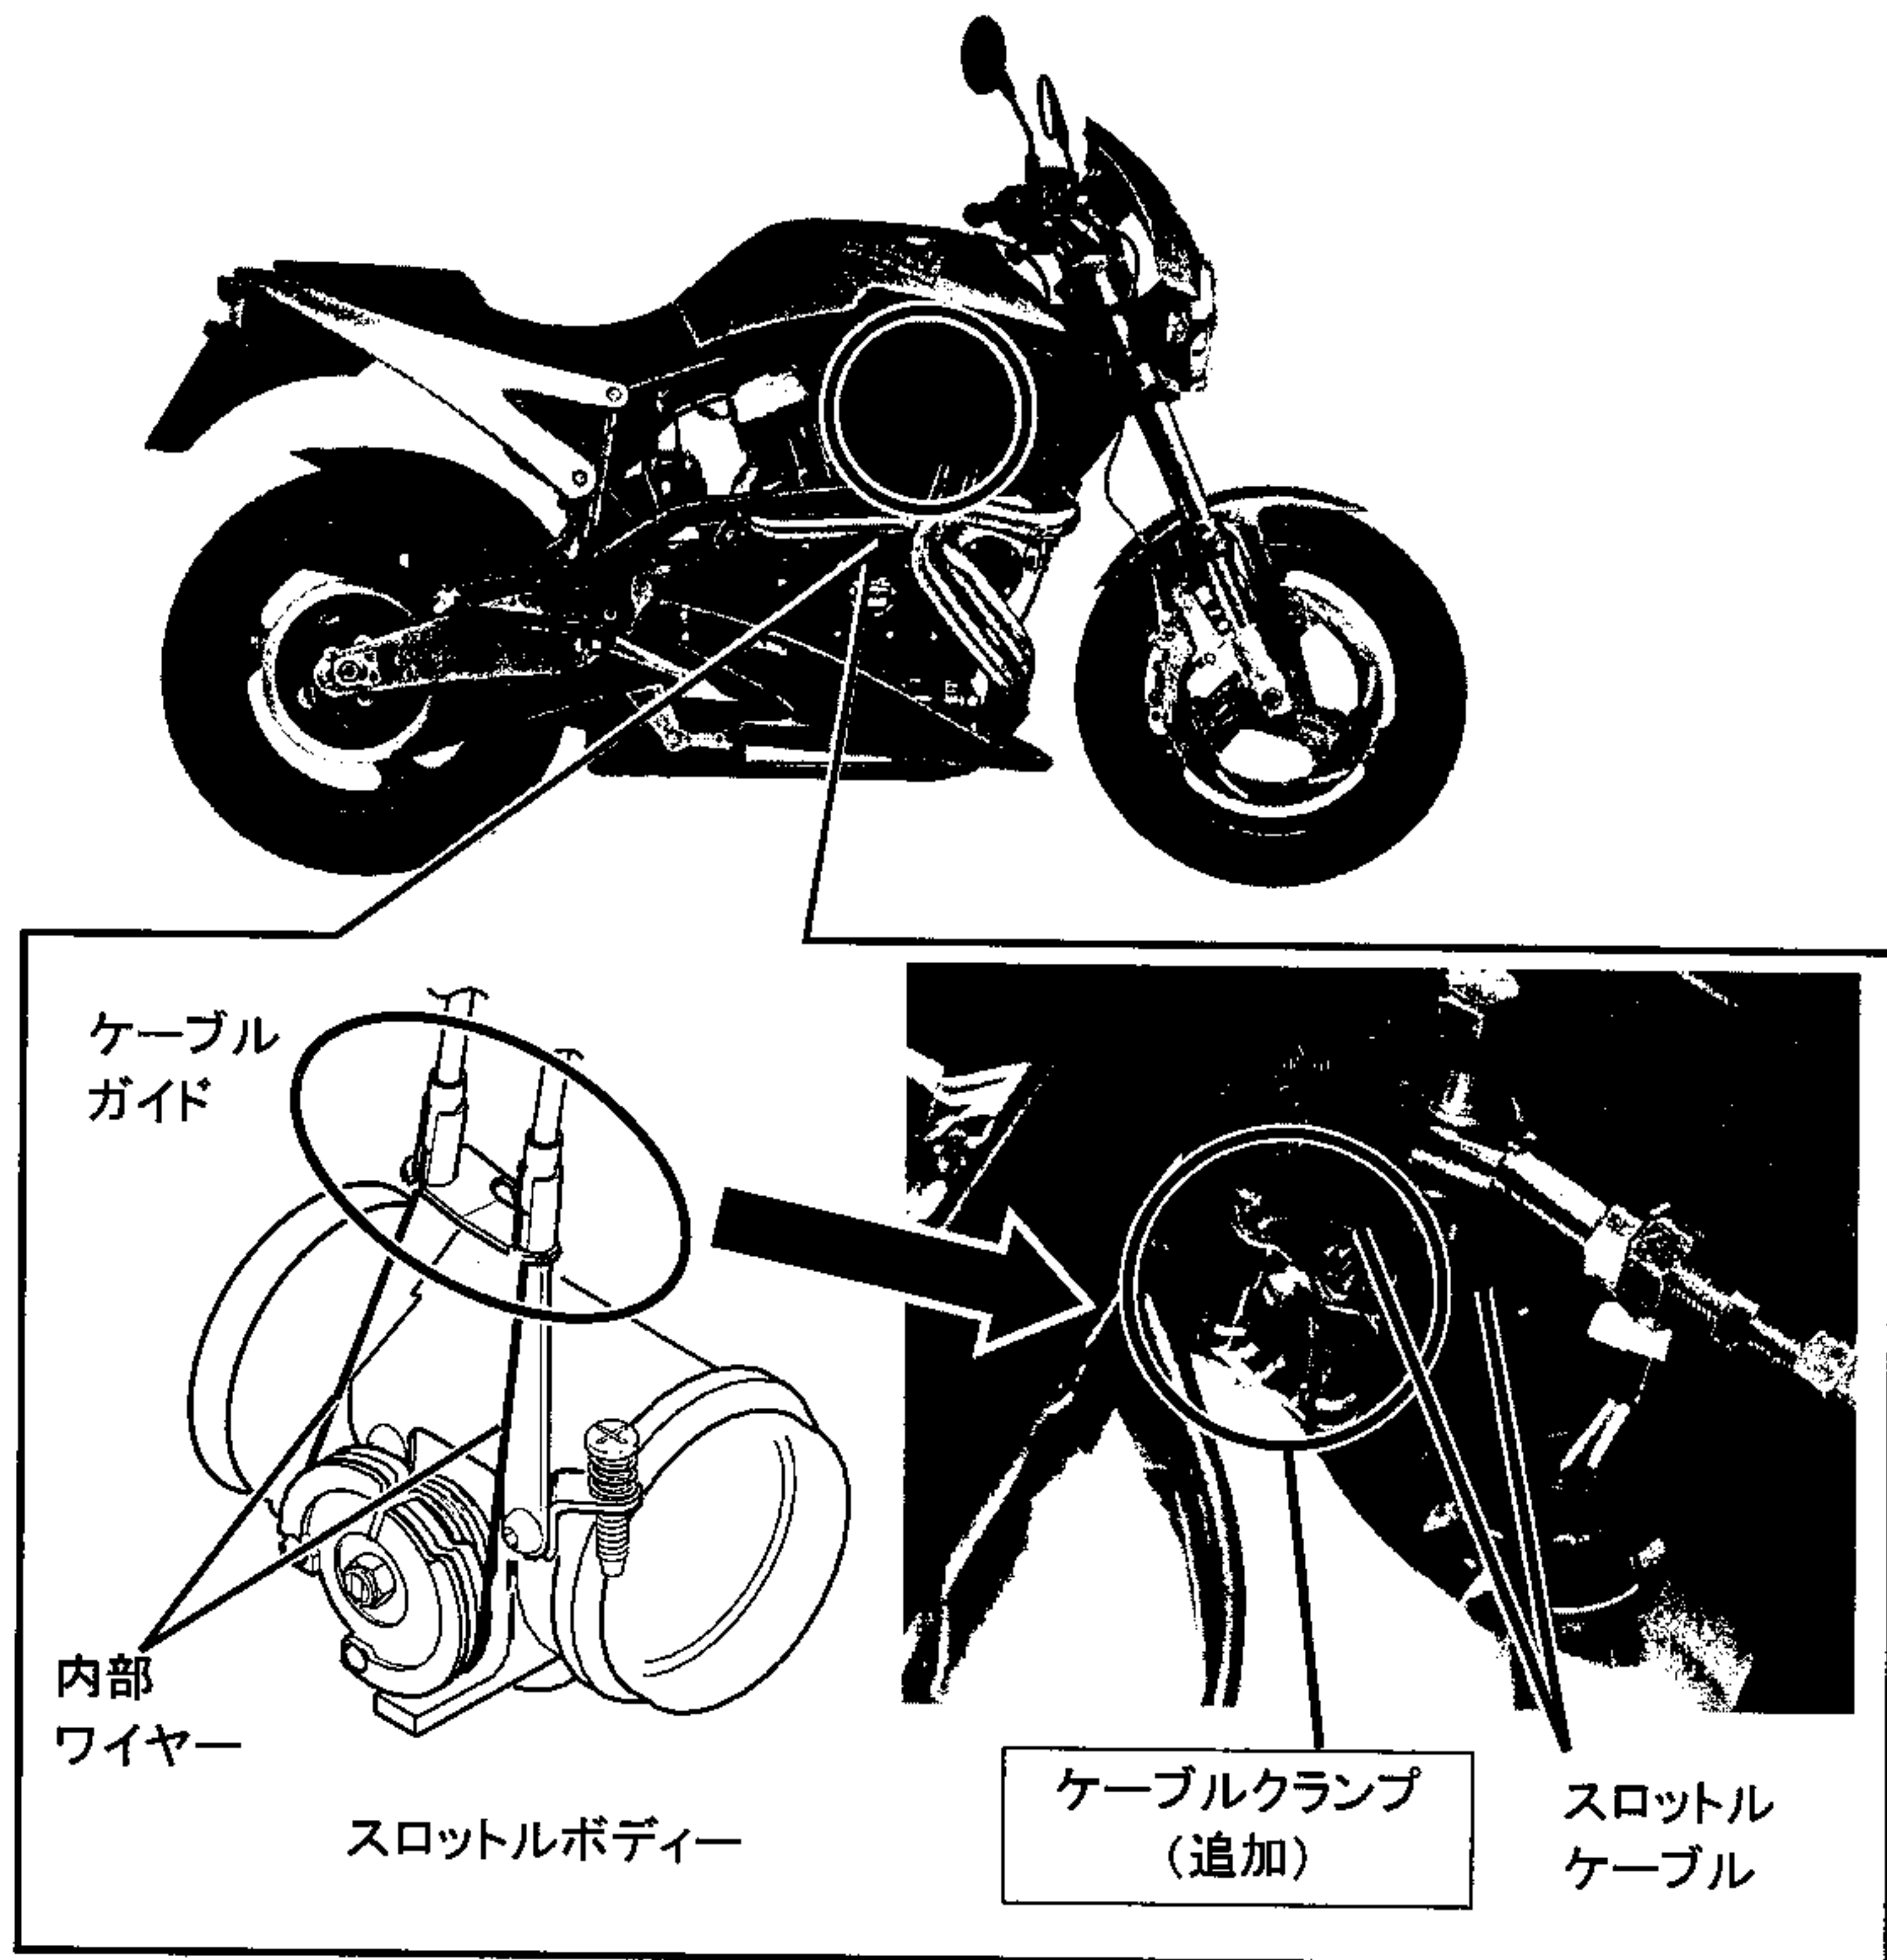

注: は、追加部品を示す。

基準不適合箇所

スロットルケーブルを保持しているケーブルガイドの構造が不適切なため、当該ケーブルの調整が不十分な場合、内部ワイヤーにたるみが生じてケーブルガイドから外れることがある。そのため、アクセルグリップを戻してもエンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、スロットルケーブルを調整し、ケーブルガイドから外れないようにケーブルクランプを取り付ける。

識 別

スロットルボディーのケーブルガイド部にクランプが取り付けられている。