
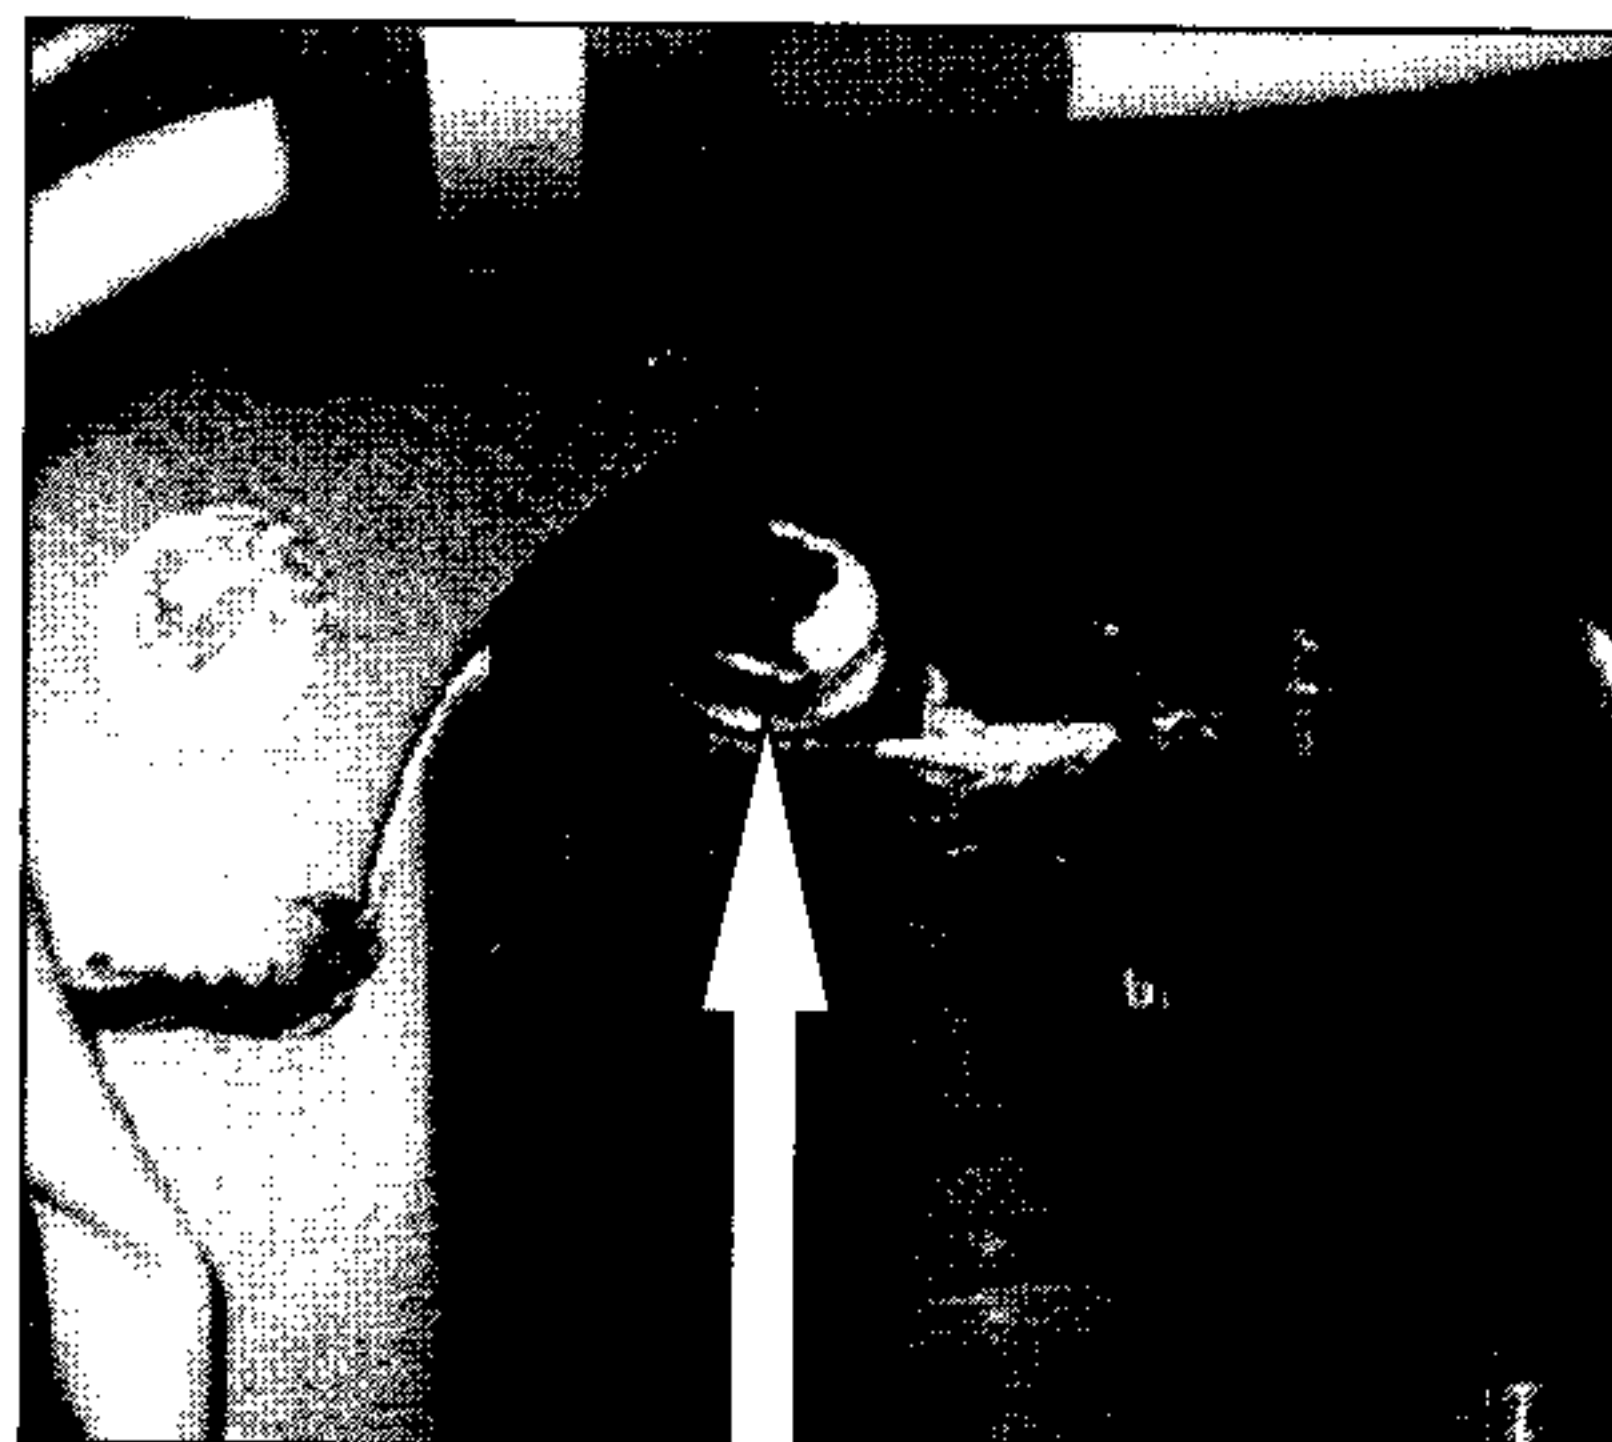
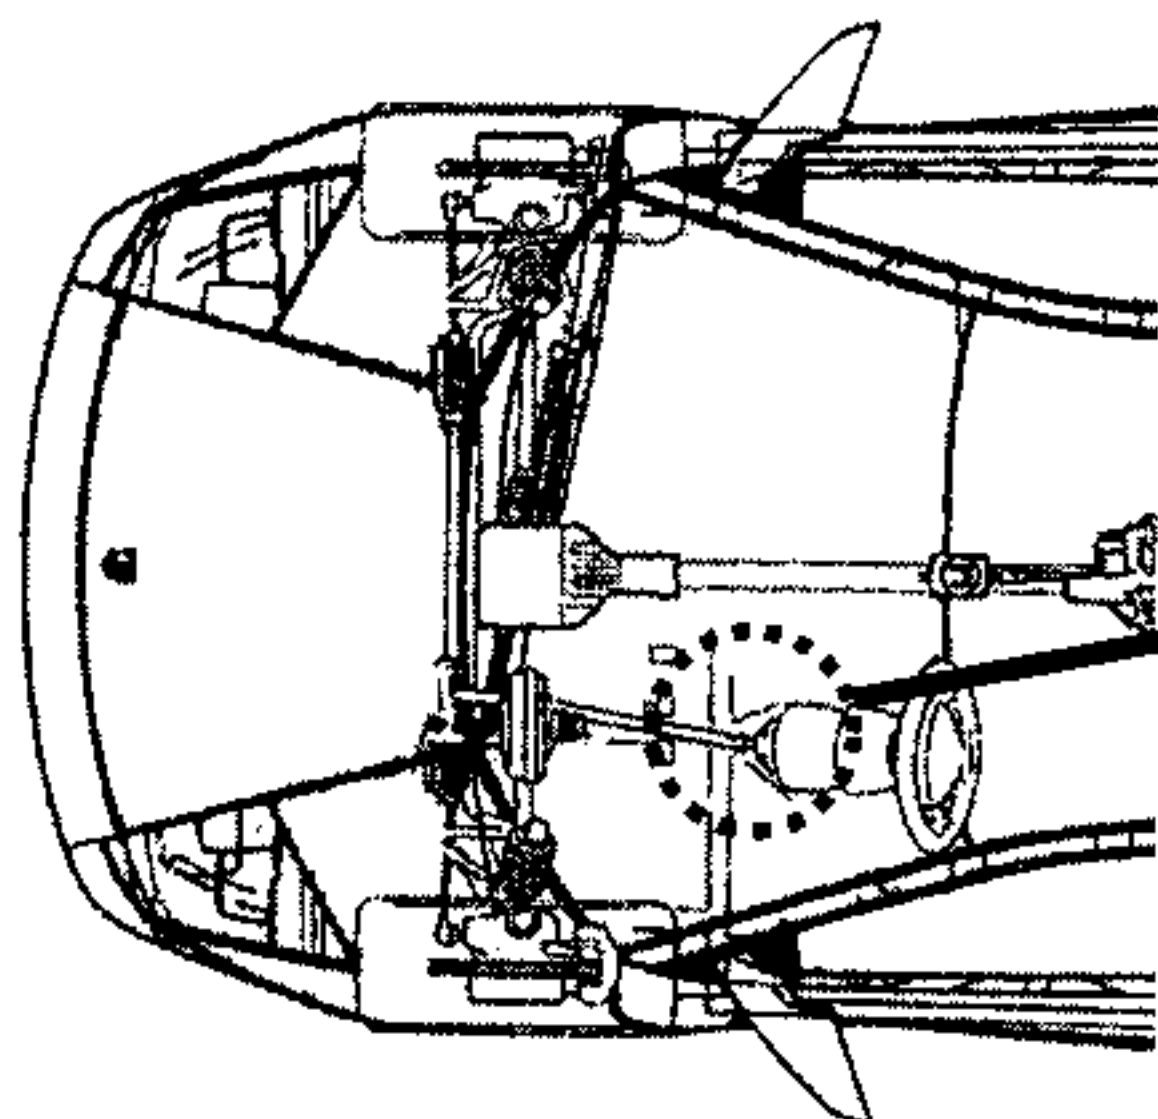
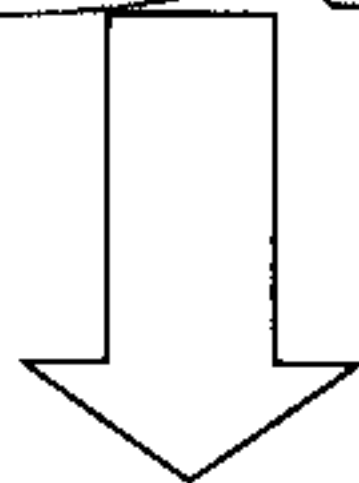


改善箇所説明図

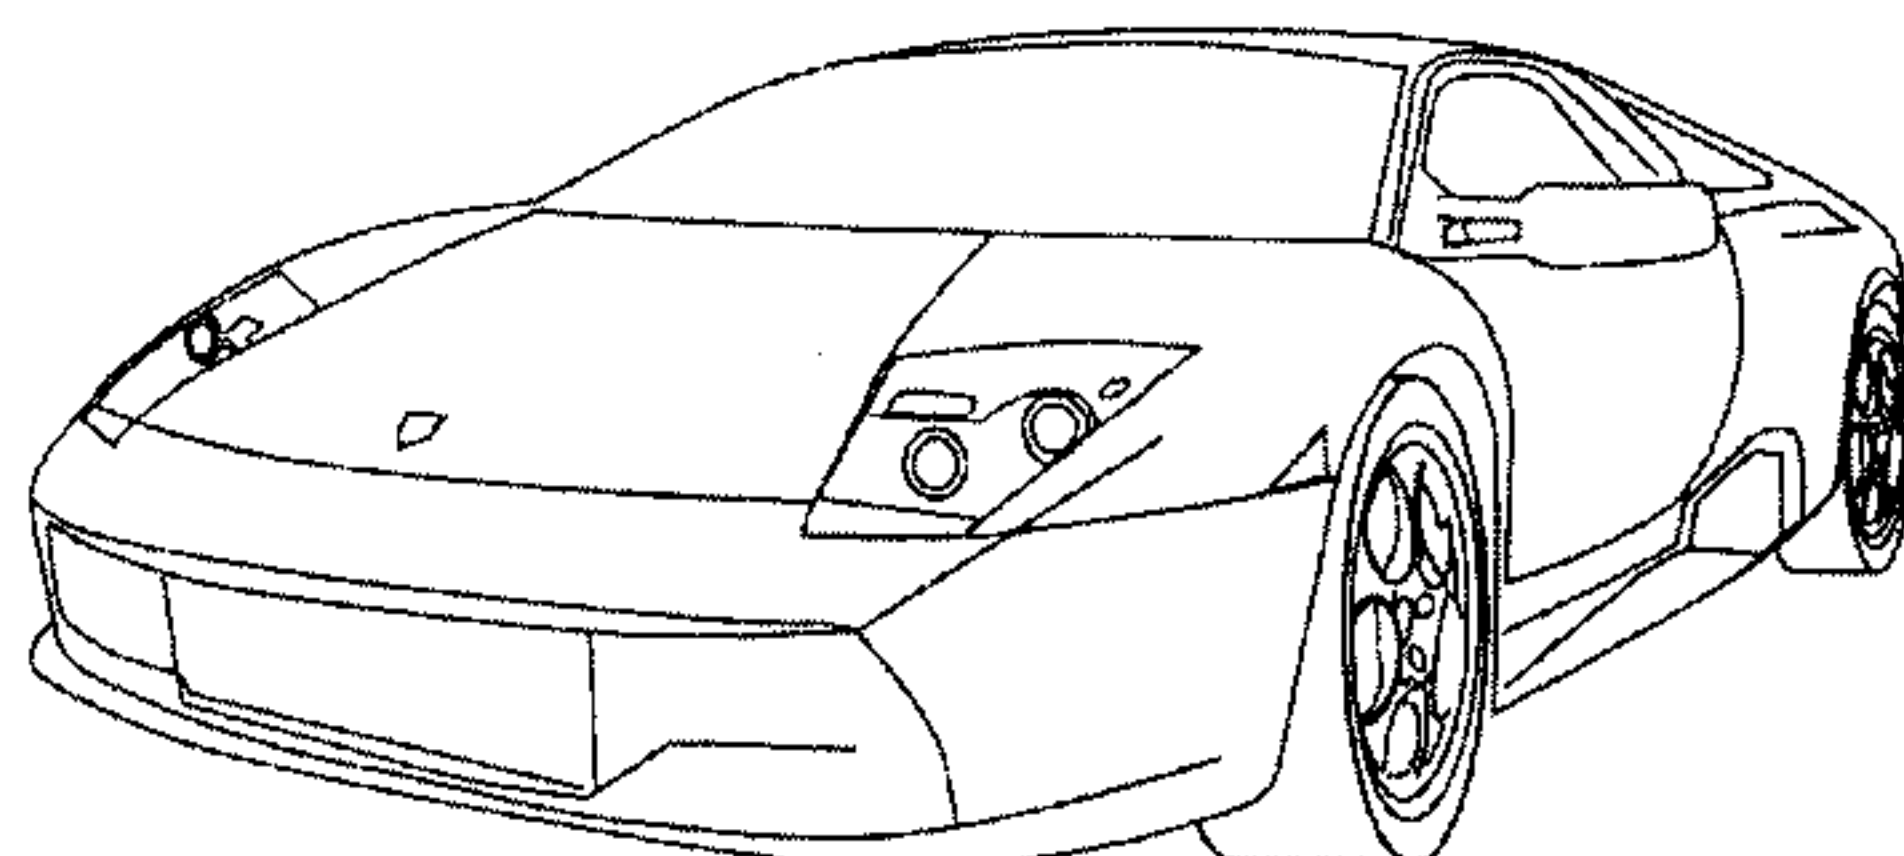


ユニバーサルジョイント取付ボルト

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

ステアリングシャフトのユニバーサルジョイント取付ボルトの締め付けが不十分なため、走行時の振動等により当該ボルトが緩むことがある。そのため、ジョイント部にガタが生じ、最悪の場合、ステアリングシャフトが外れてかじ取り操作が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを規定トルクで締め付ける。

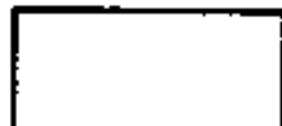注：  は改善箇所を示す。