


改善箇所説明図

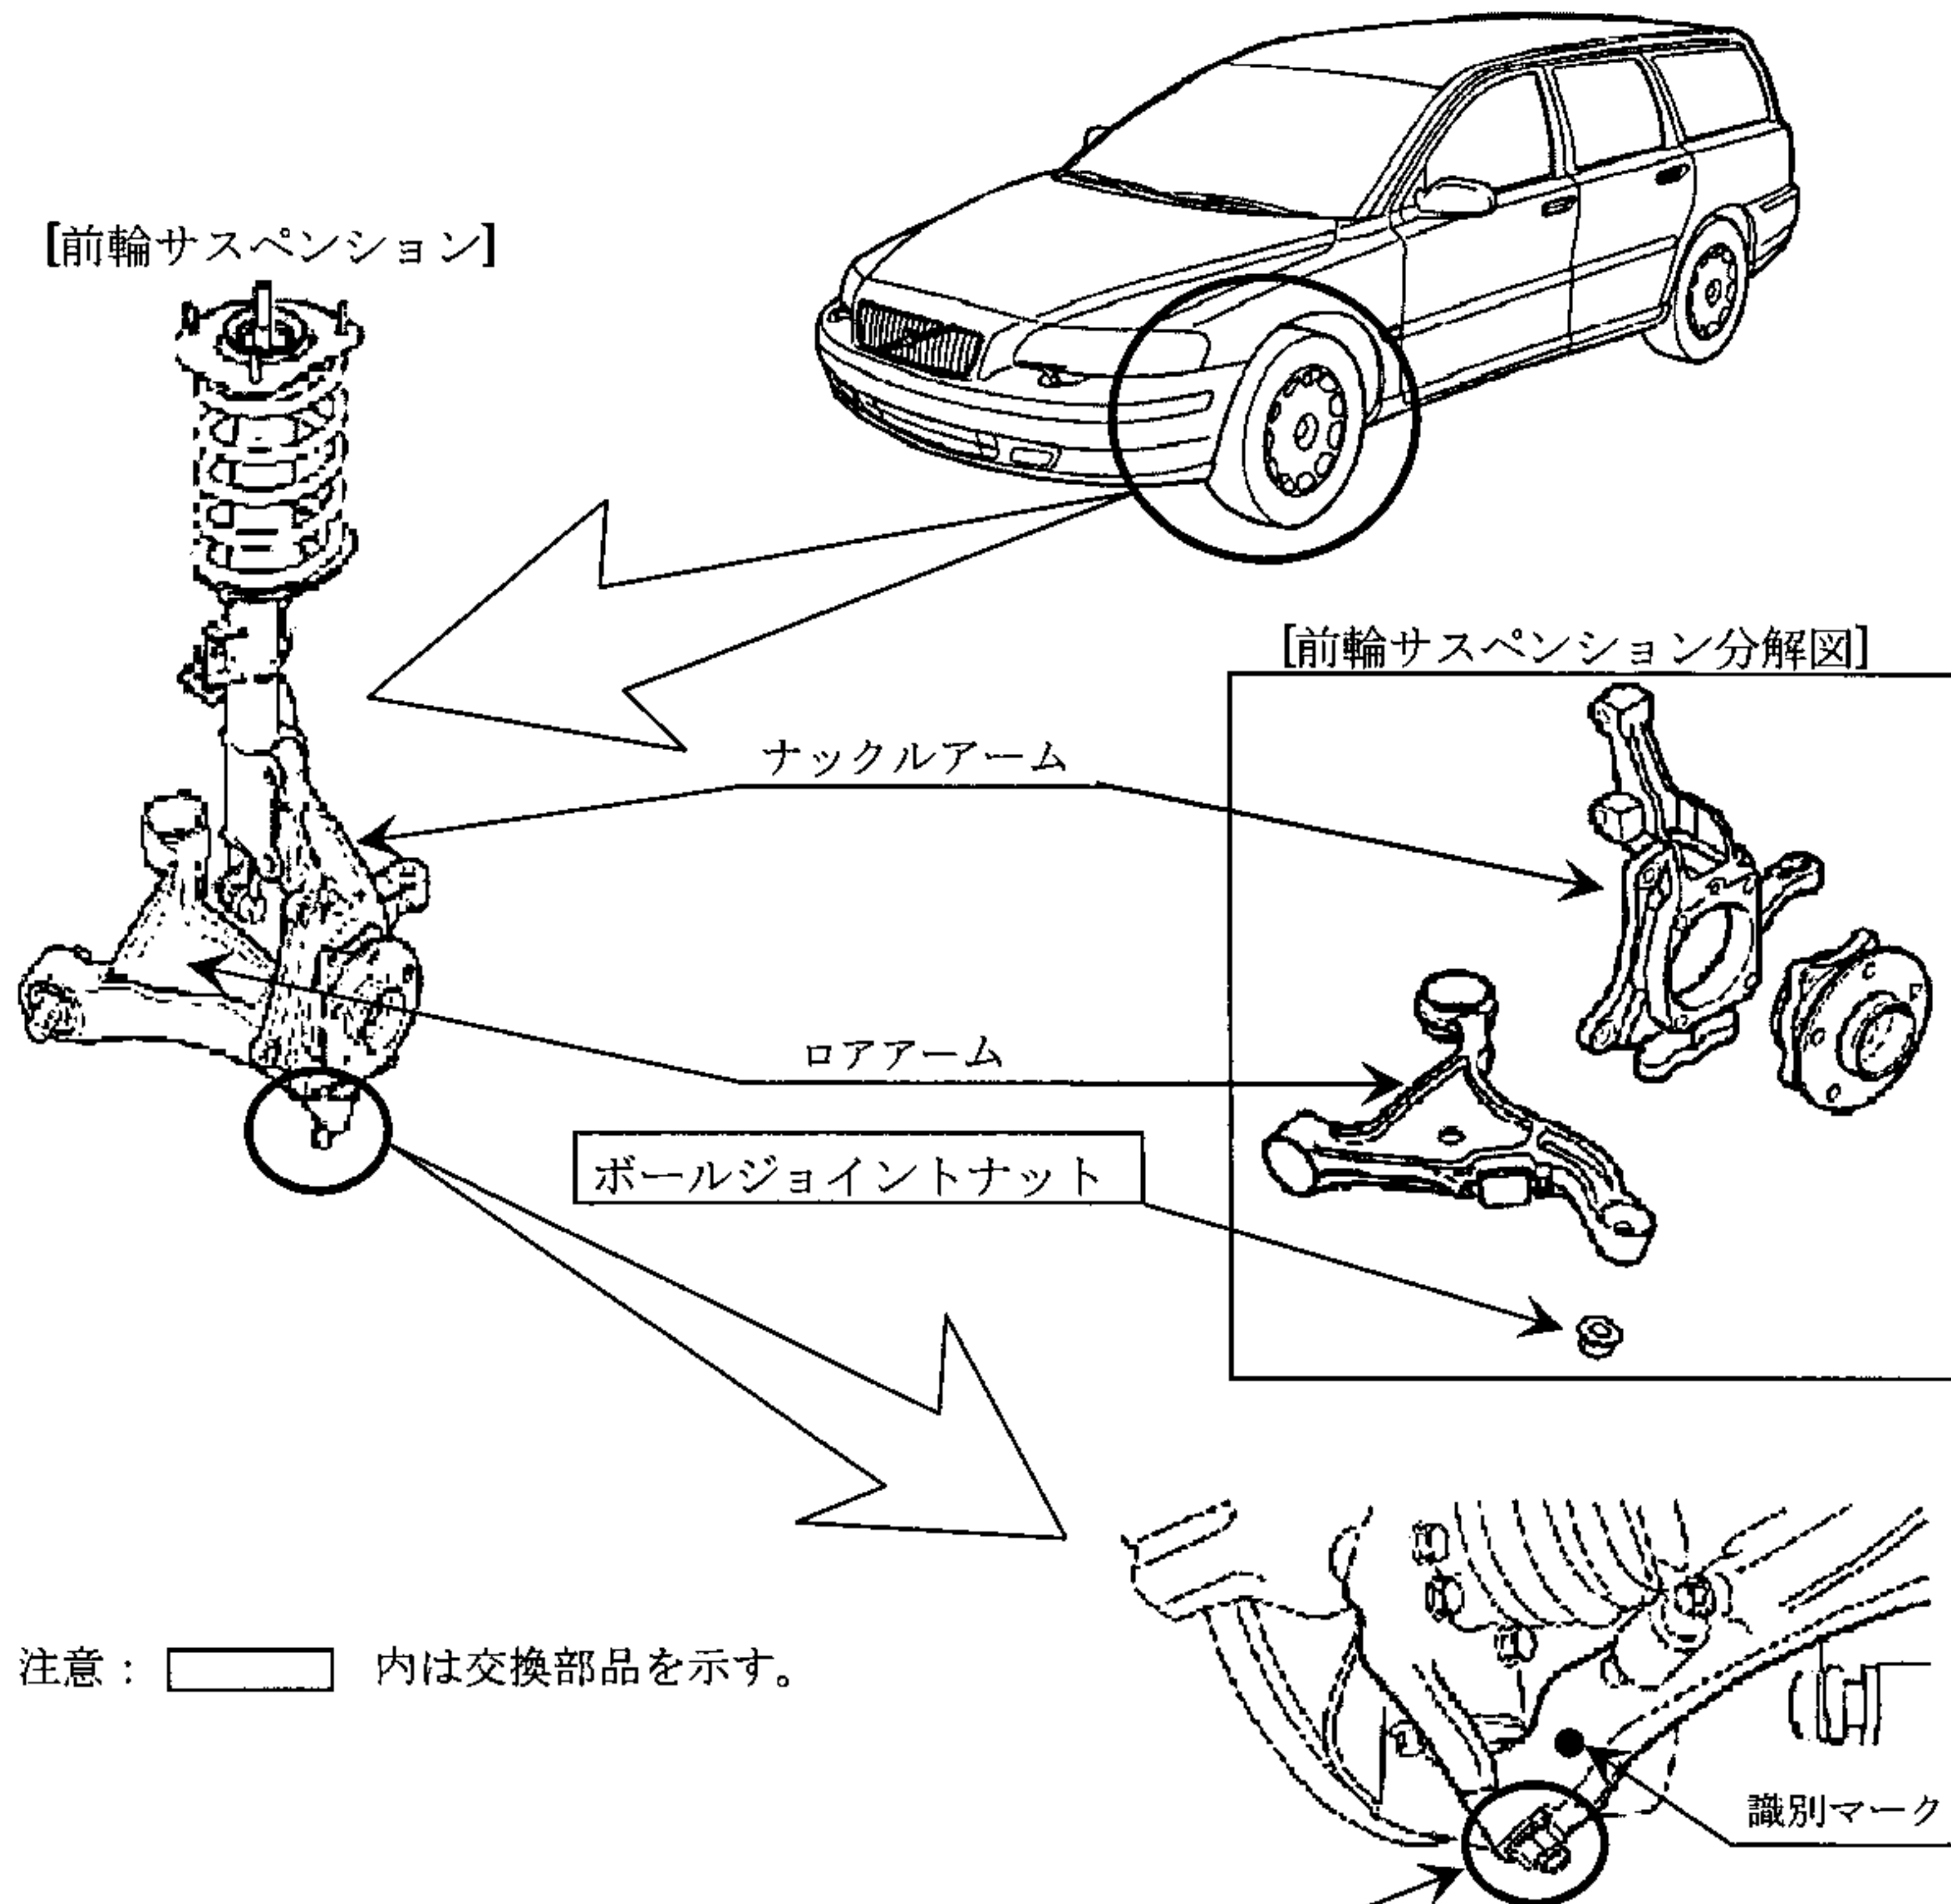

基準不適合発生個所

前輪側ロアアームのボールジョイントナット取り付け部の形状が不適切なため、走行中の振動等によりボールジョイントナットに緩みが生じることがある。そのため、異音が発生し、そのまま使用を続けると、当該ナットが脱落し、最悪の場合、ボールジョイントが外れ正常な走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ボールジョイントナットを対策品と交換する。

識別：ロアアームに黄色ペイントを塗布する。