


## 改善箇所説明図

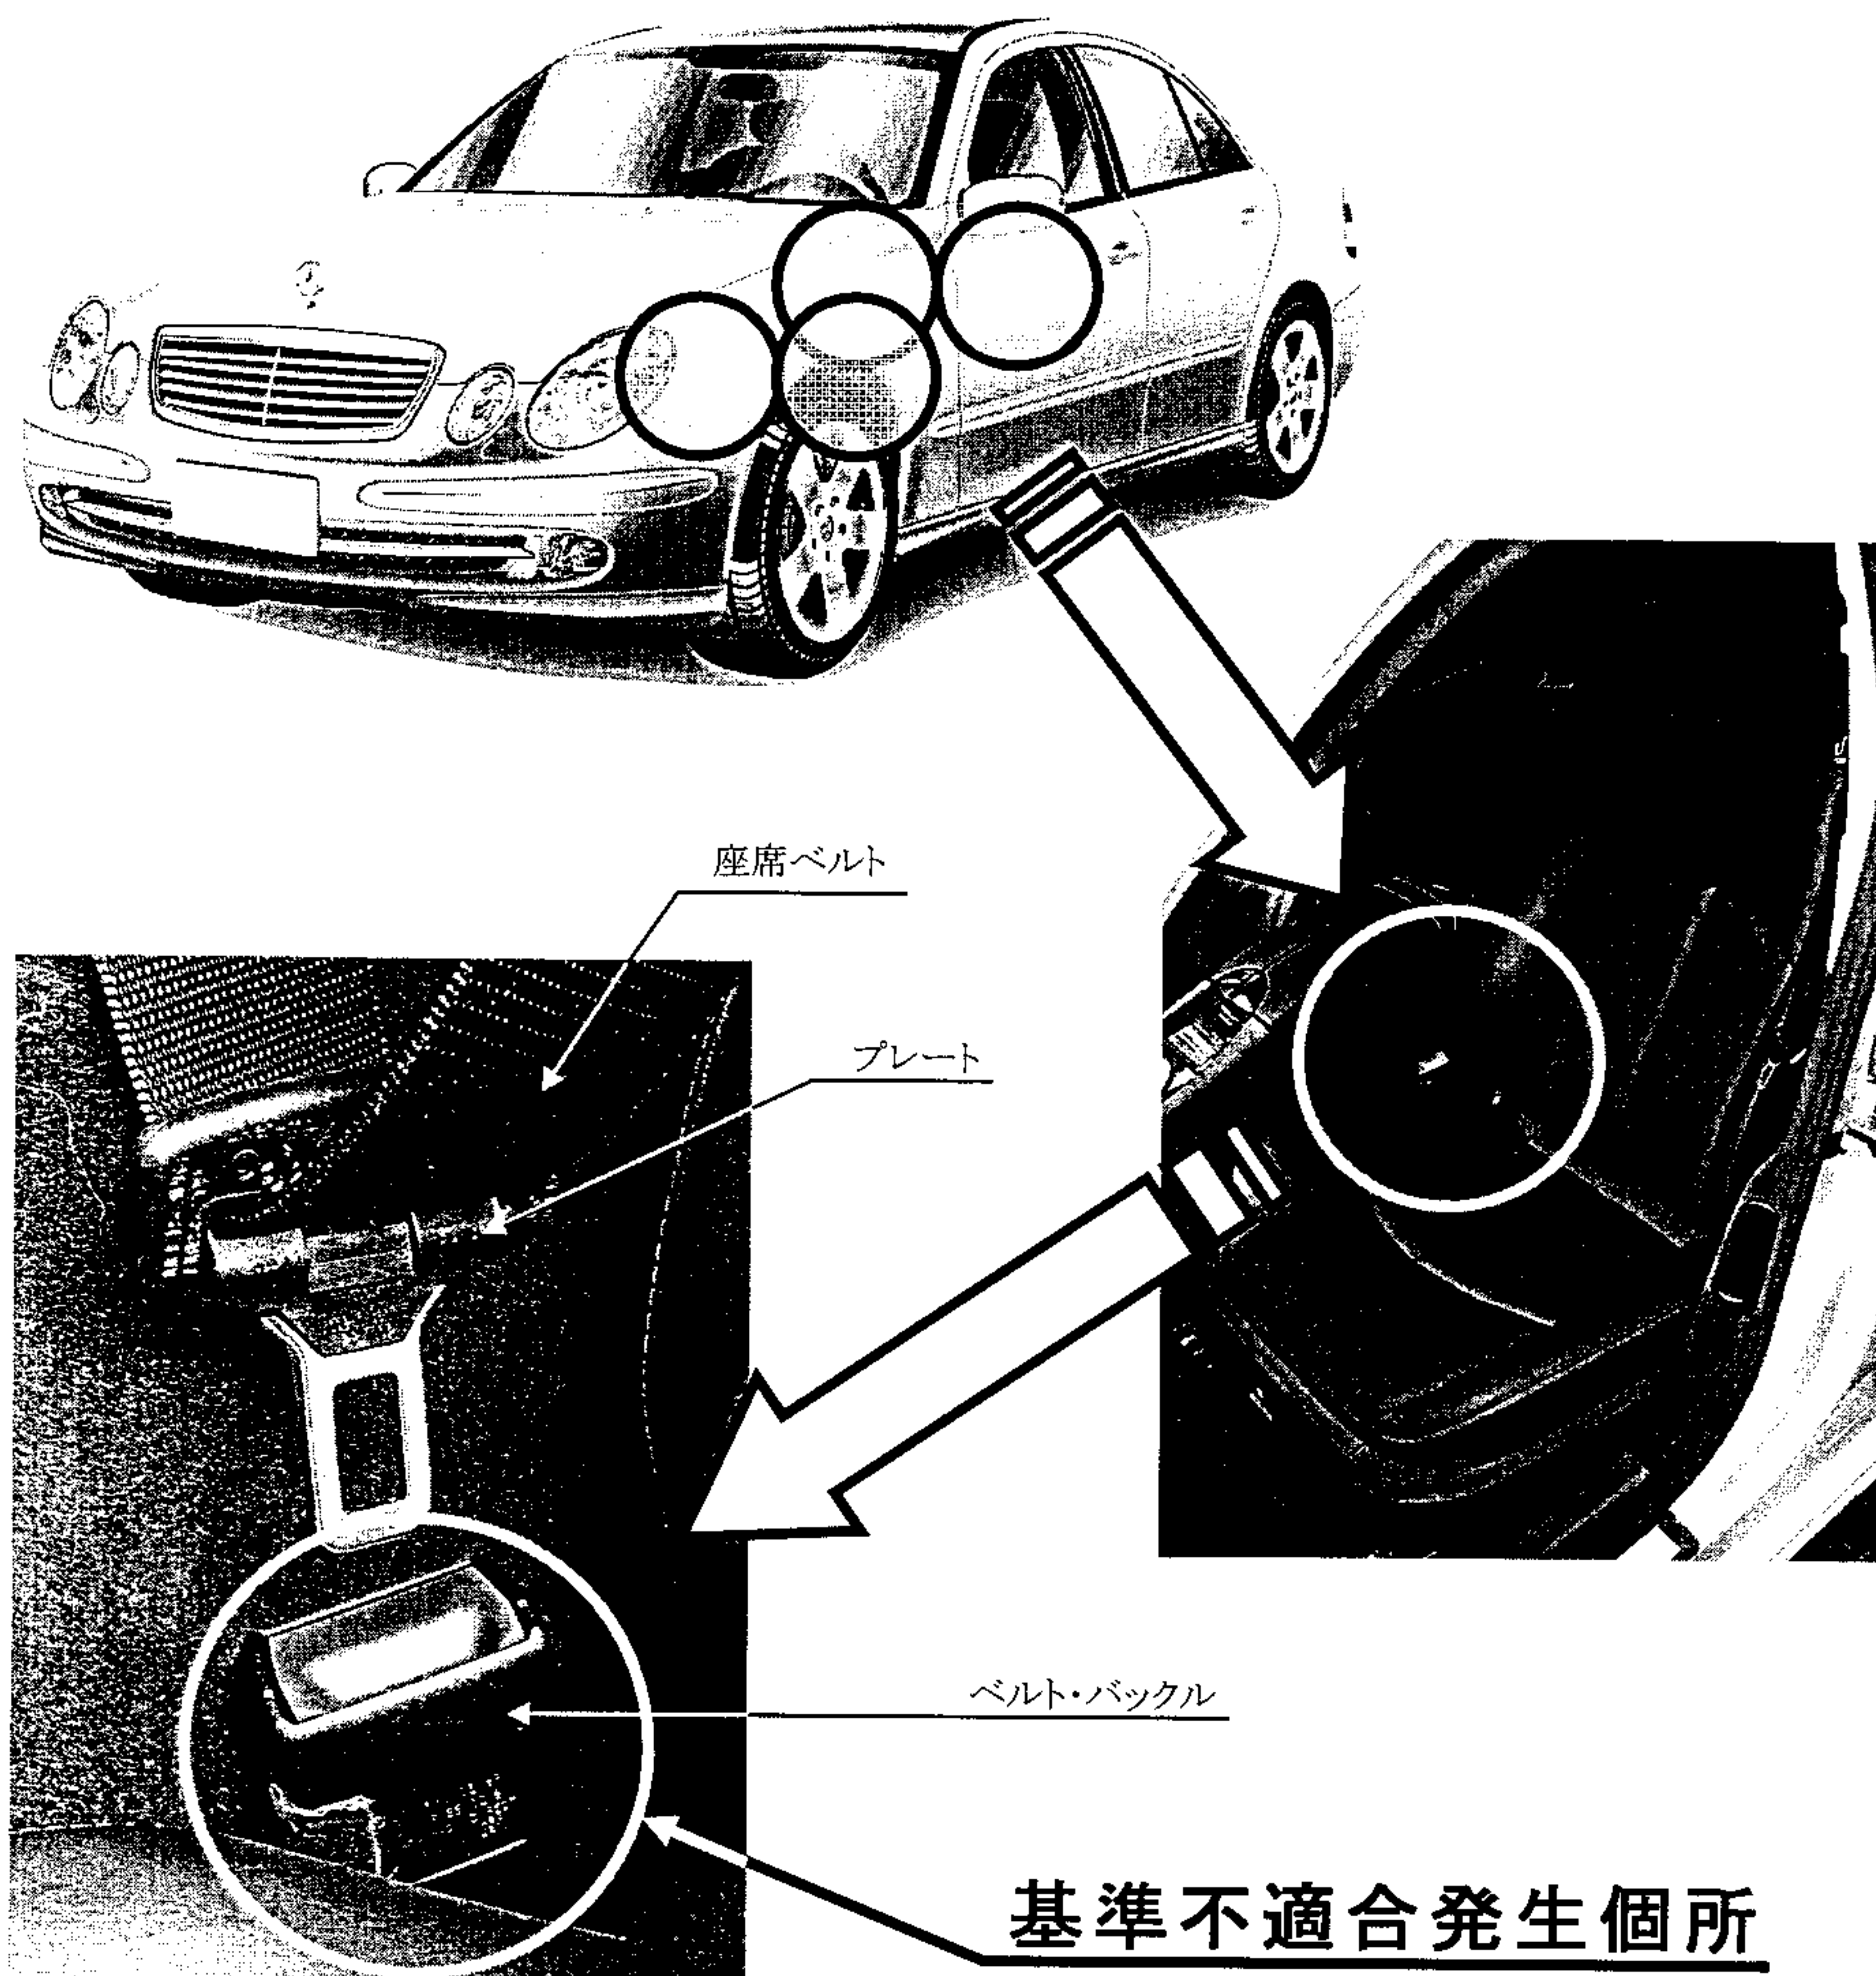

注：  は交換部品を示す。

座席ベルトのバックル内部の加工が不適切なため、バリが生じているものがあり、バリがロック機構に干渉してロック機構が正常に作動しないことがある。そのため、座席ベルトが装着できない、または装着した座席ベルトがわずかな負荷で外れるおそれがある。

### 改善の内容

後席のみ当該ベルト・バックルを搭載している車両は後席のベルト・バックルを対策品と交換し、全ての座席に当該ベルト・バックルを搭載している車両は全てのベルト・バックルを対策品と交換する。