


改善箇所説明

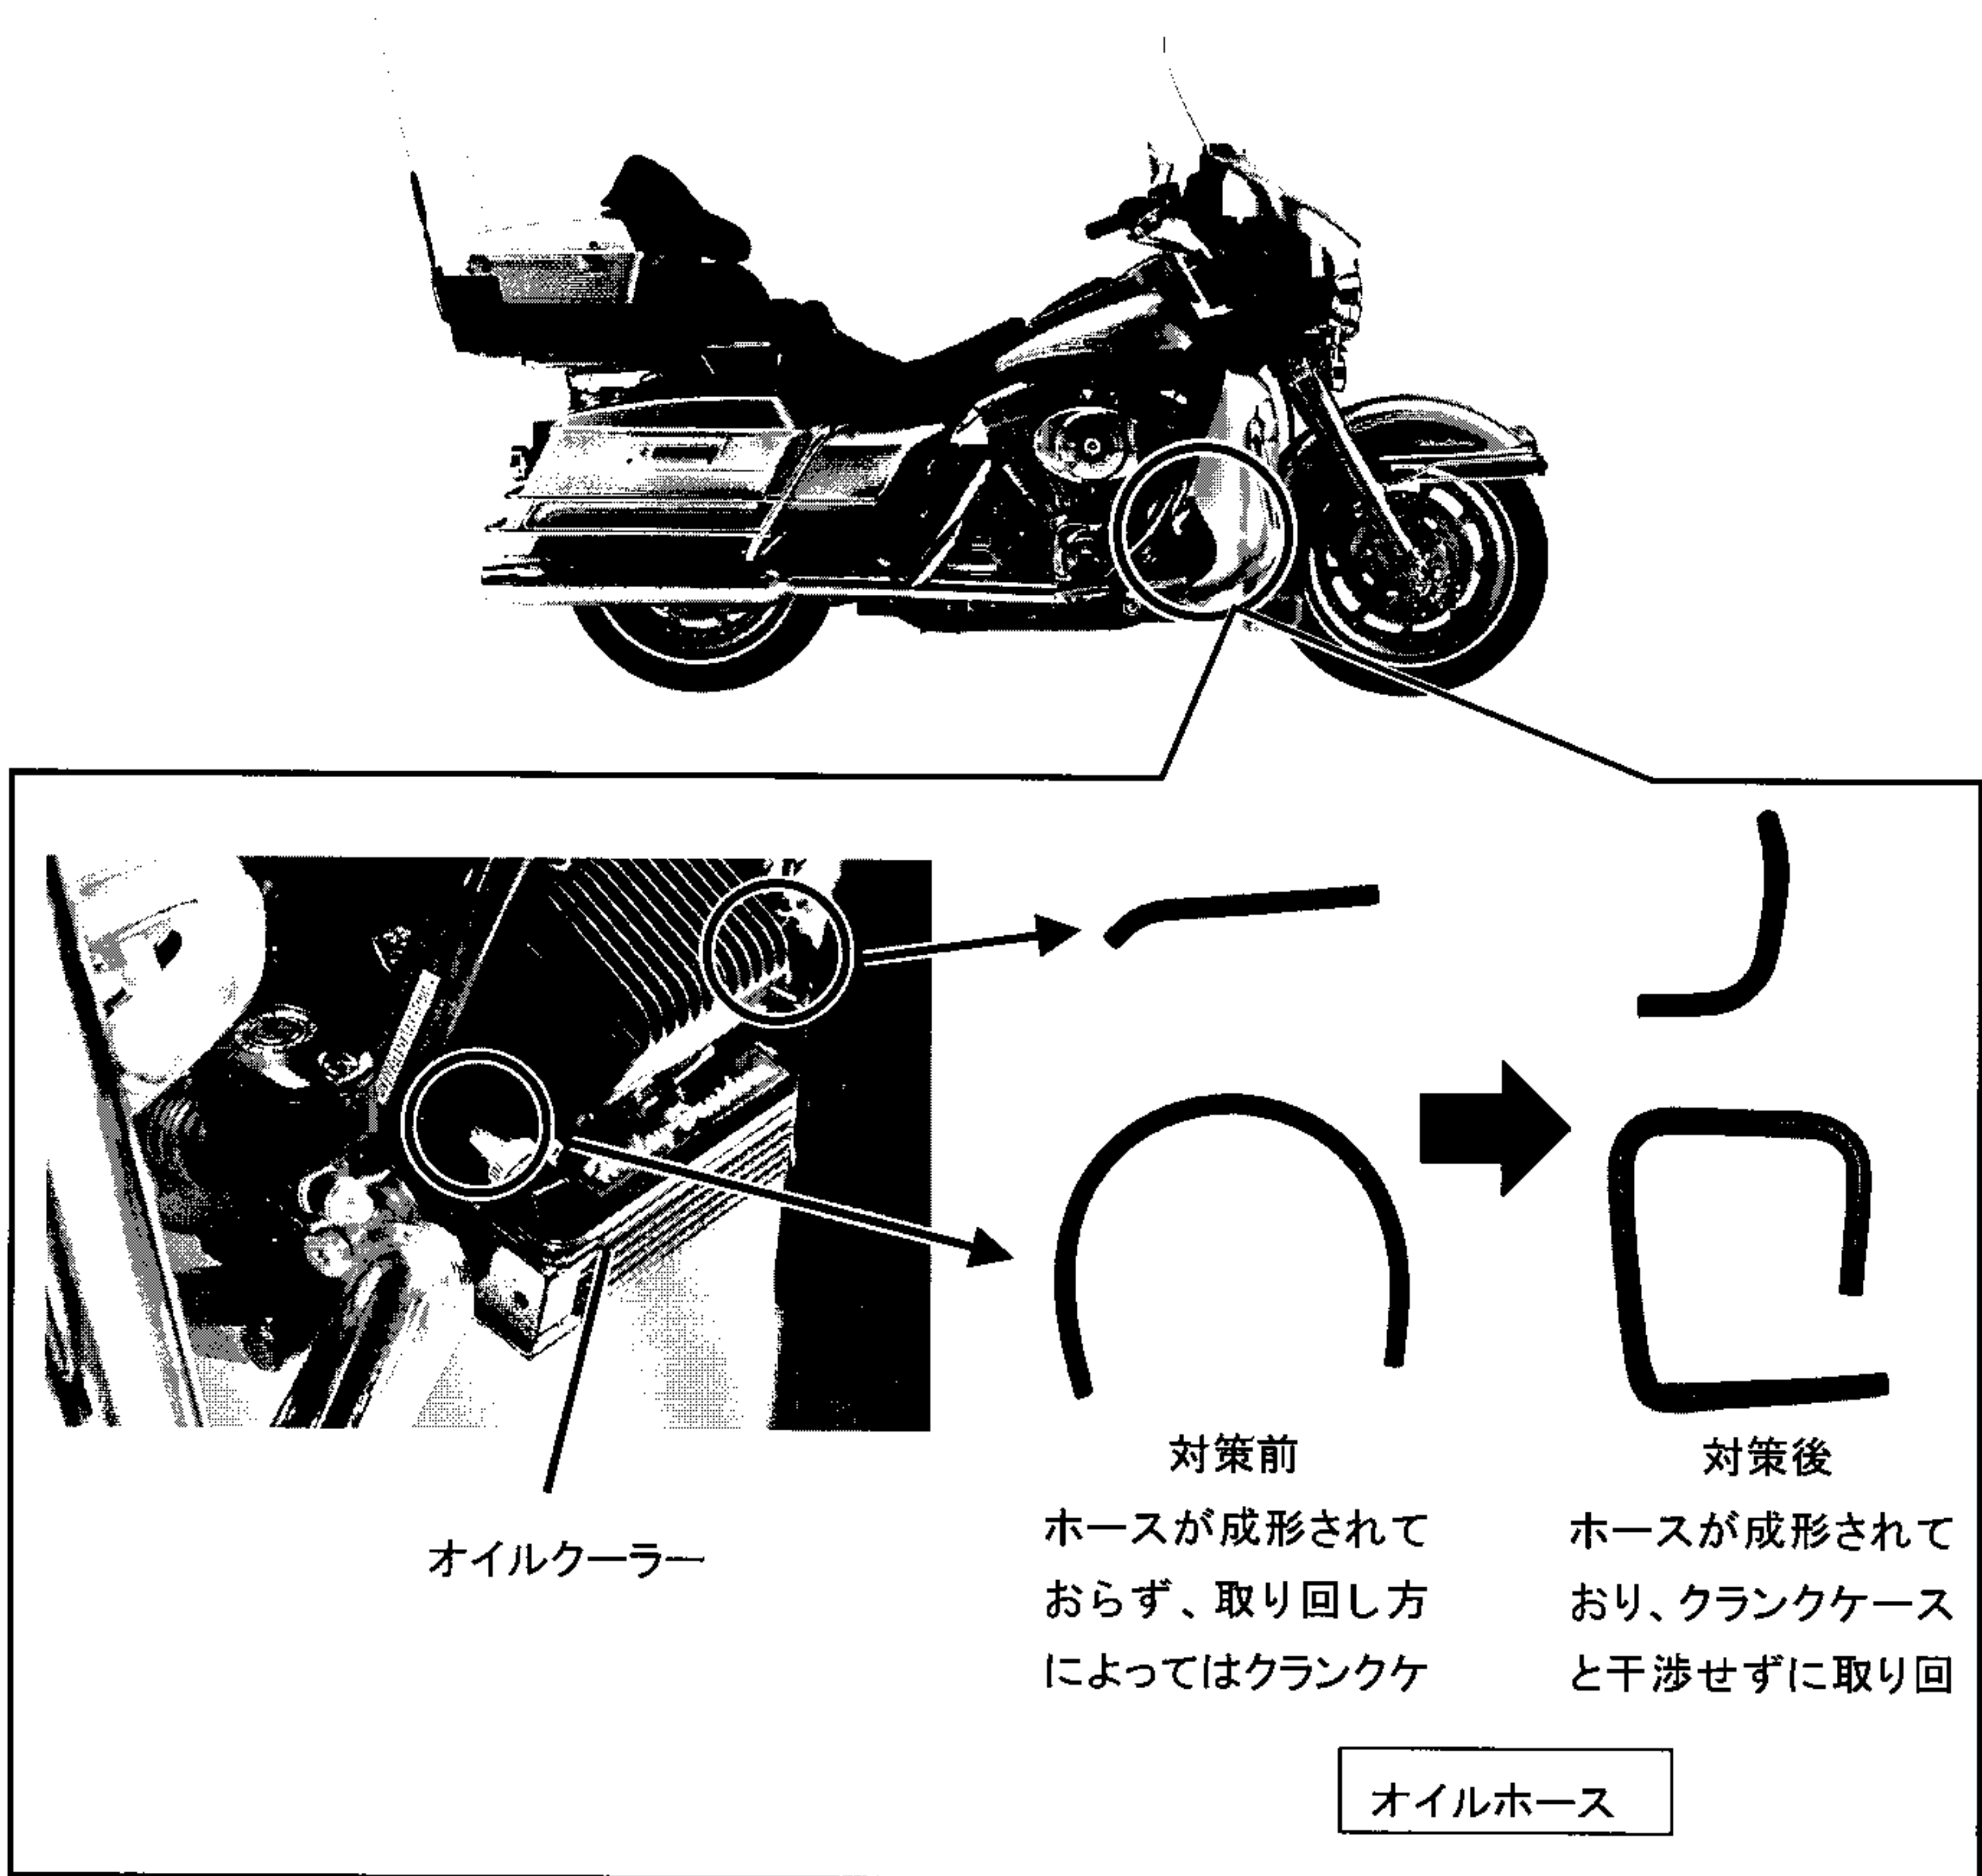

注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

ディーラー・オプションのプレミアム・オイルクーラーキット装着車において、オイルホースの取り回しが不適切なため、当該ホースが原動機の振動によりクランクケースと干渉して摩耗することがある。そのため、当該ホースが破損してエンジンオイルが漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該オイルホースを対策品と交換する。

識別

オイルホースの形状が異なっている。