


改善箇所説明

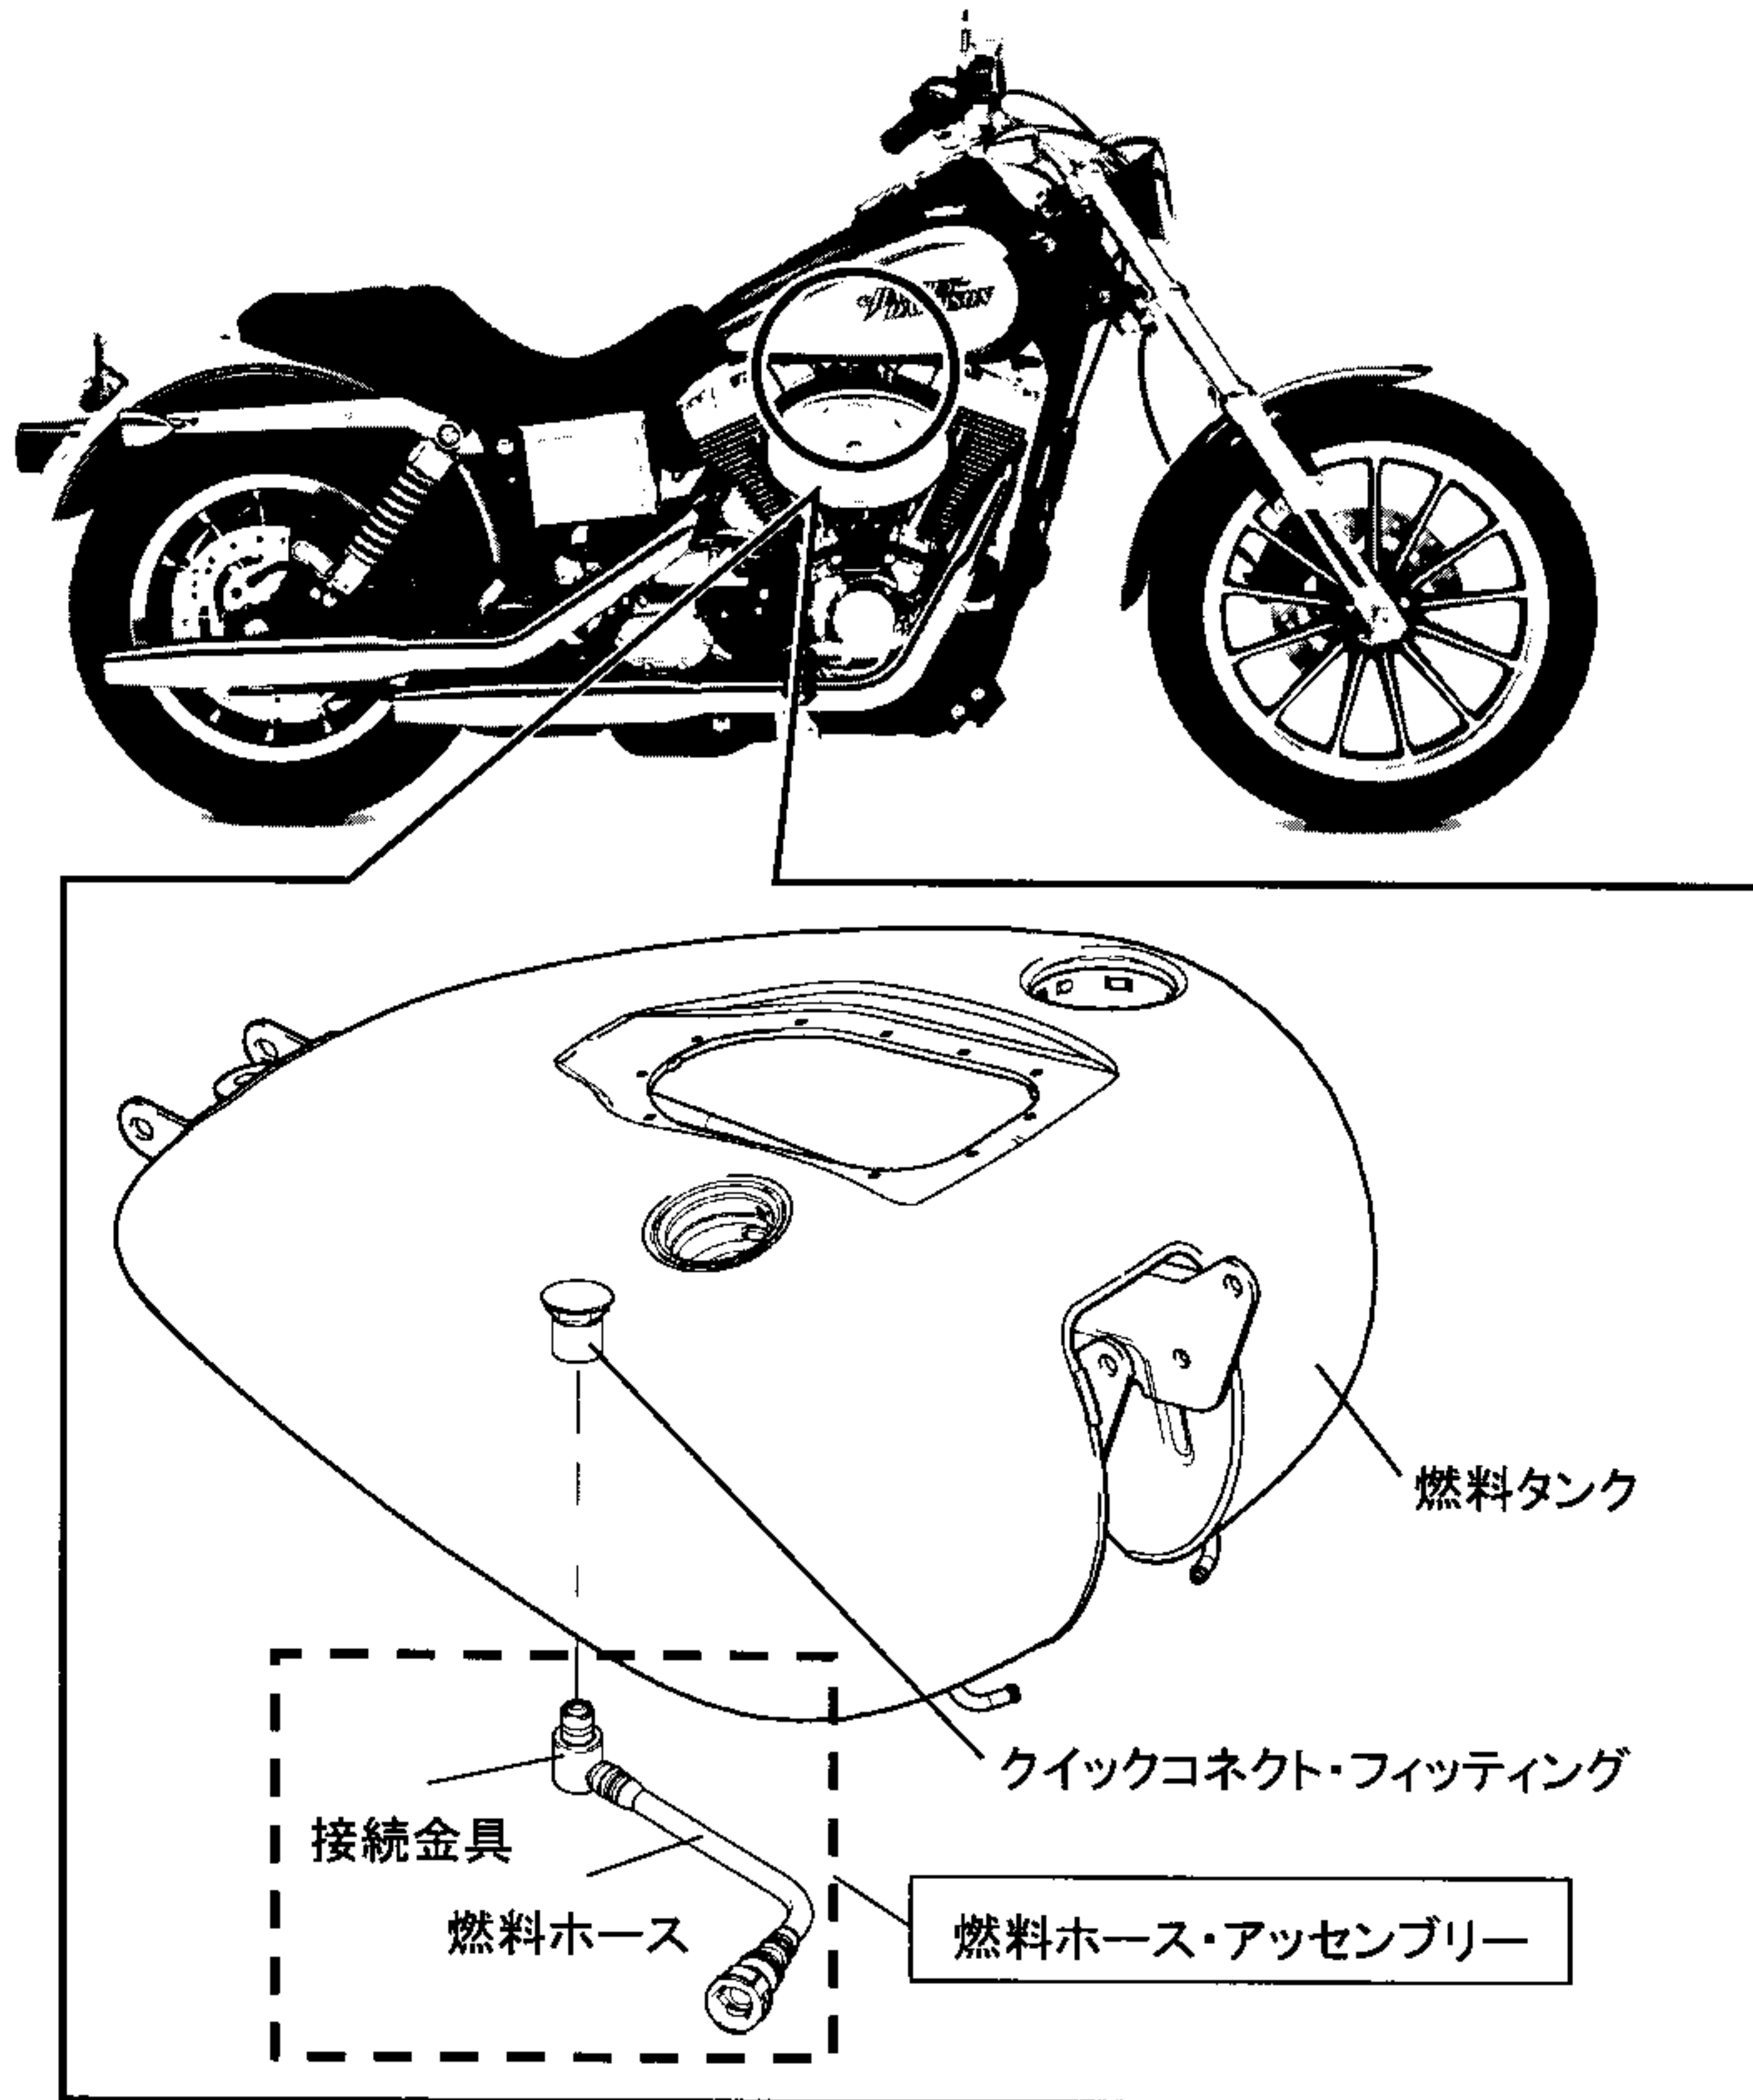

注: は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

電子制御式燃料噴射装置仕様車において、燃料タンク下部の接続金具と燃料ホースとの接着が不適切なため、そのまま使用を続けると、当該接着部が外れて燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホース・アッセンブリーを対策品と交換する。

識 別

燃料ホースに部品番号のラベルが巻き付けられており、このラベルの部品番号が62349-04Aになっている(リコール対象車には62349-04のラベルが巻き付けられている)。