


改善箇所説明図

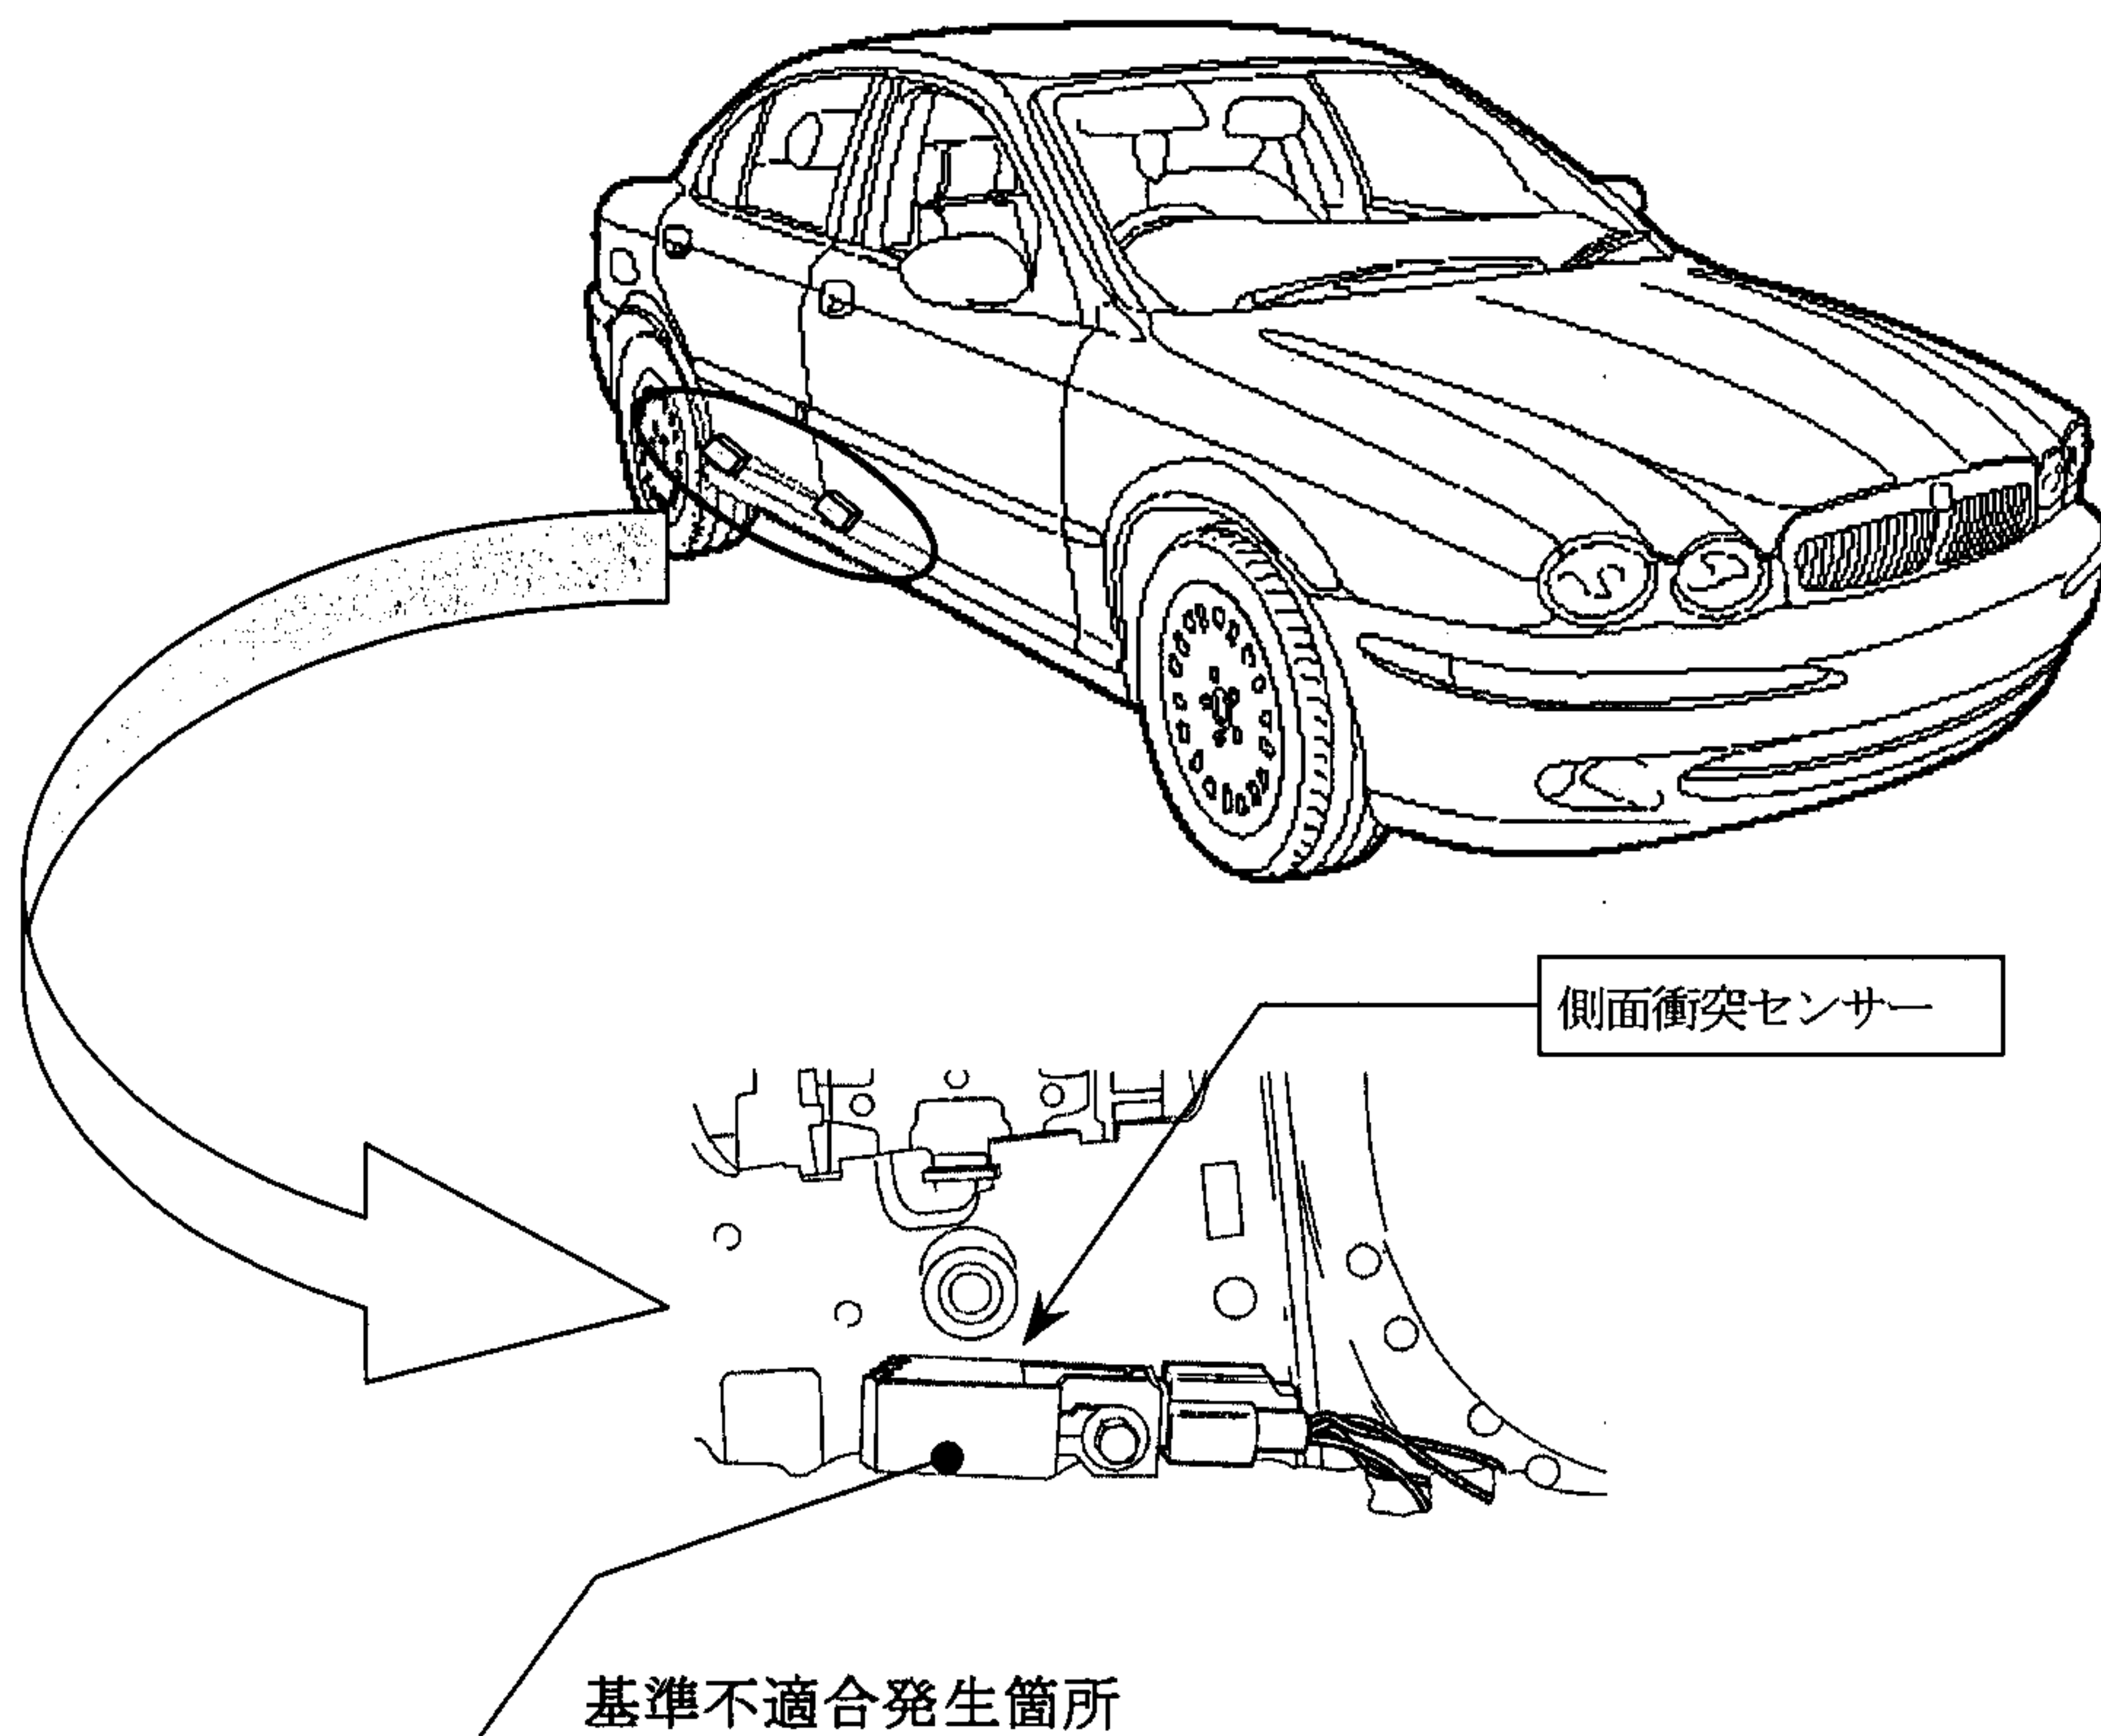


エアバッグシステムの側面衝突センサーの耐電磁気性能が不足しているため、車外からの電磁波の影響により、当該センサーが誤信号をエアバッグコントロールユニットへ送信することがある。そのため、最悪の場合、エアバッグコントロールユニットがサイドエアバッグ及びサイドカーテンエアバッグを誤って展開させるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該側面衝突センサーを対策品と交換する。

〔改善後の識別〕

助手席ドア開口部の下側ヒンジ付近に黄ペイントを塗布する。

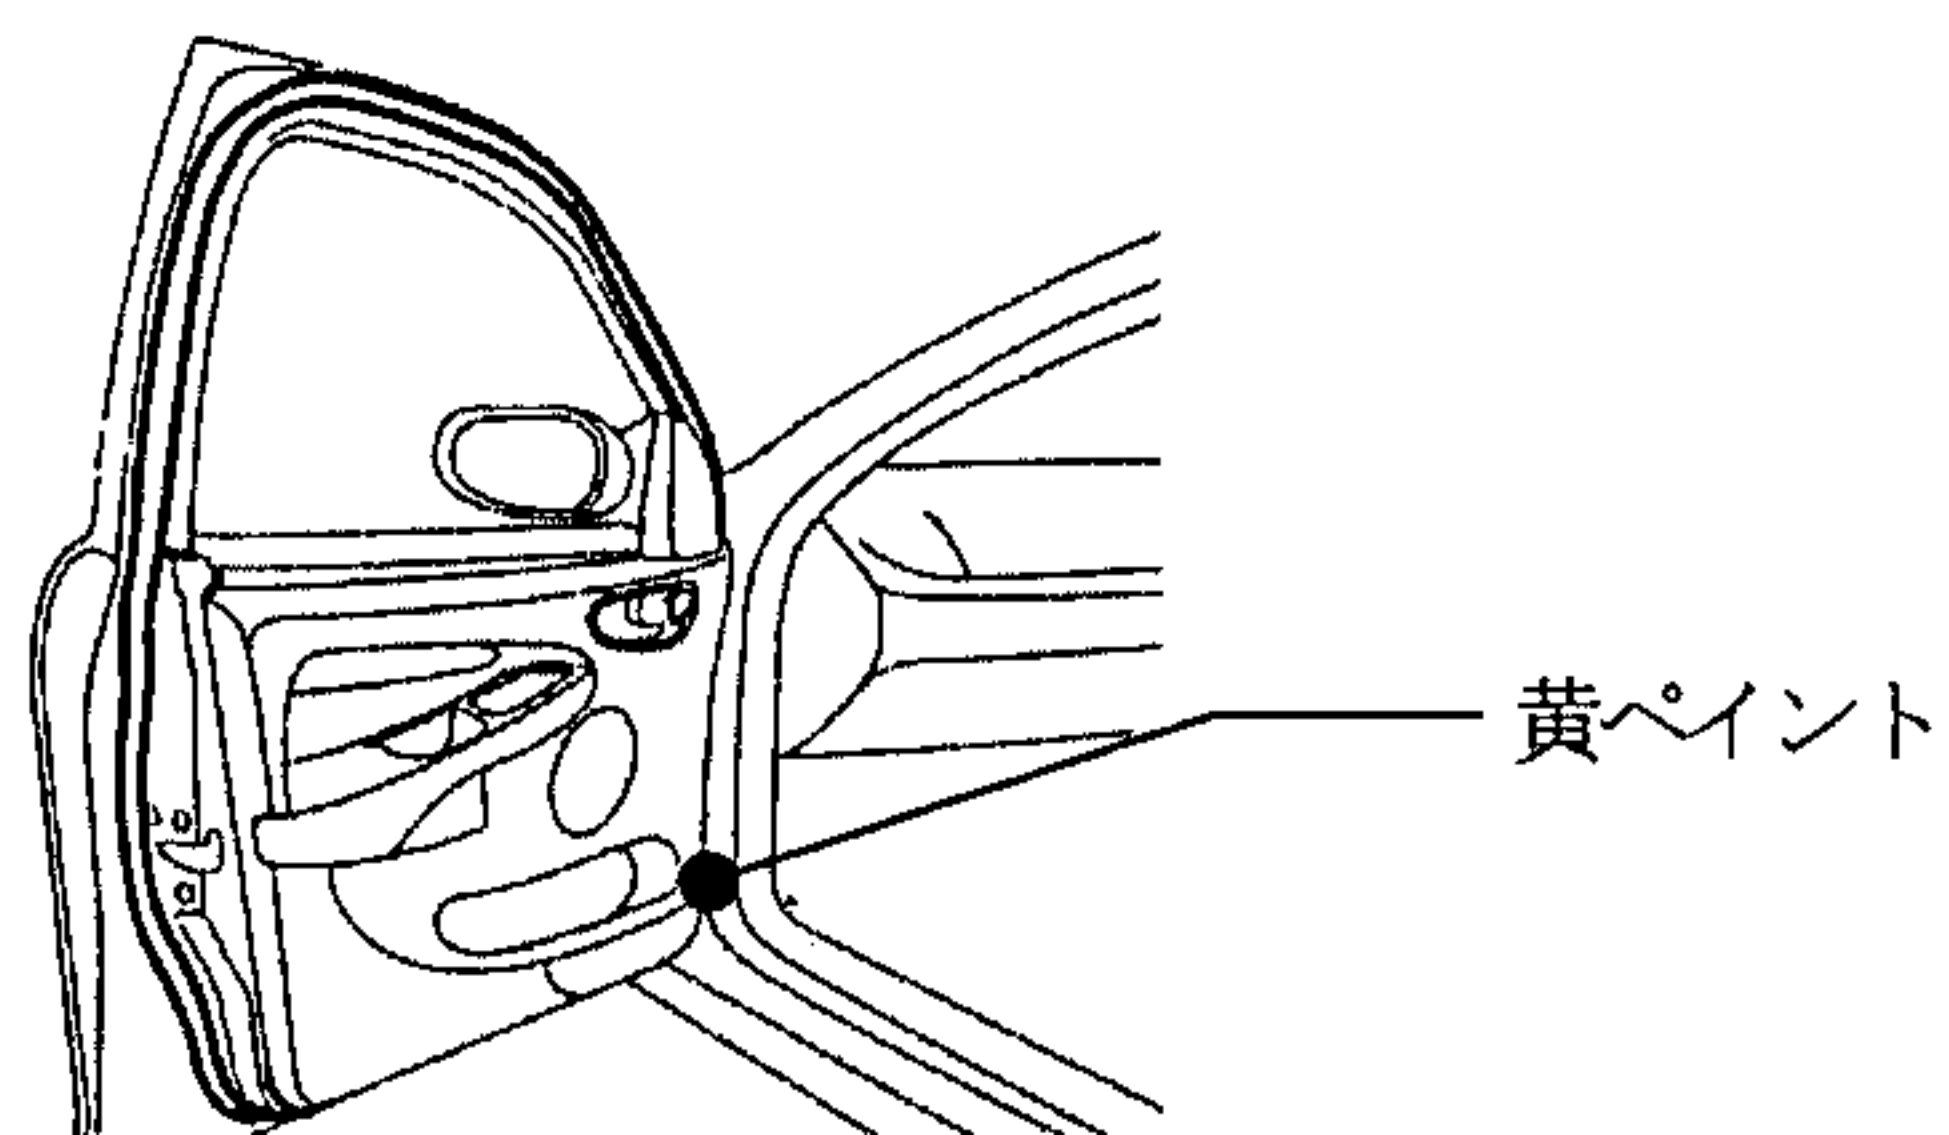

注：  は交換部品を示す