


【改善箇所説明図④】

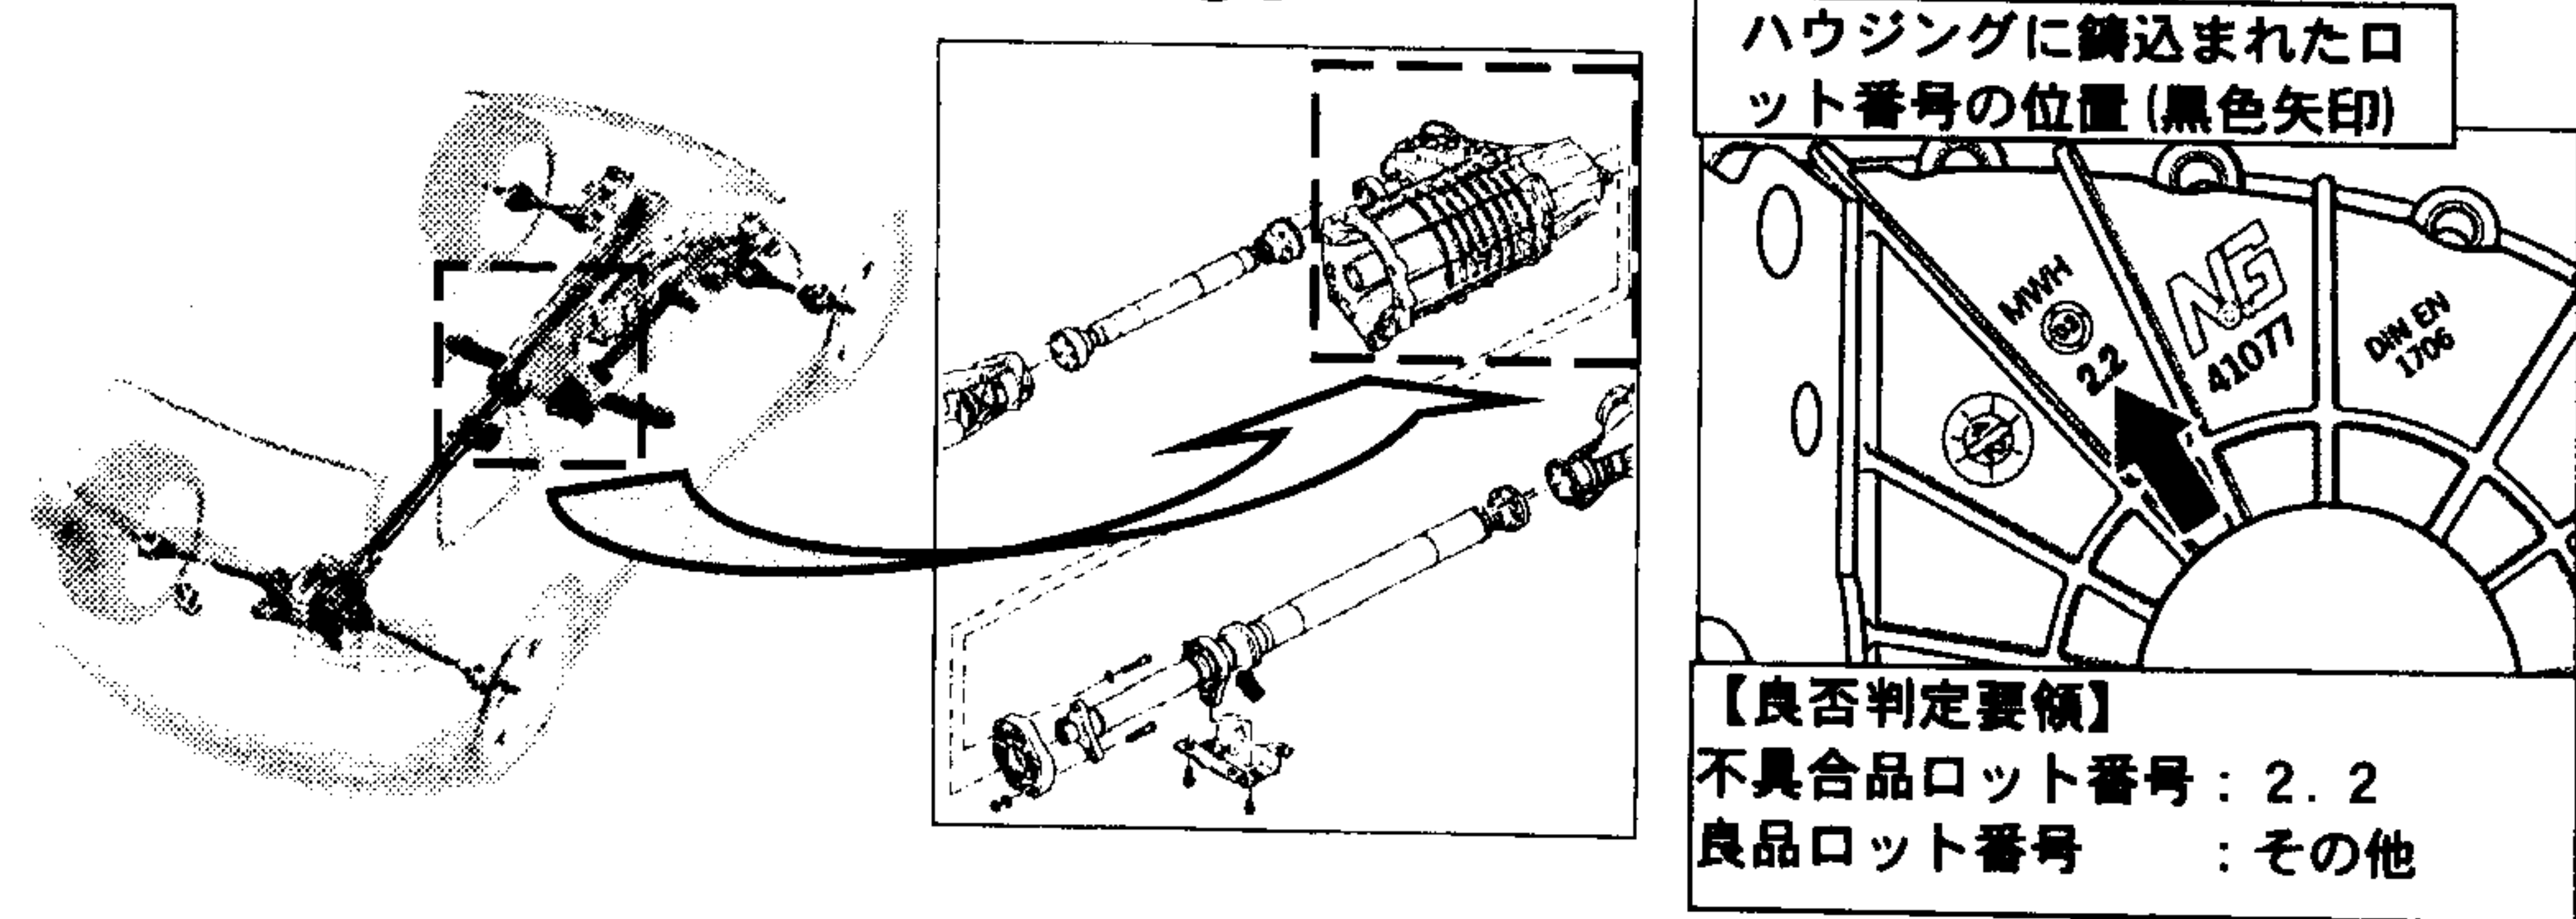

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

副変速機（トランスファ）ハウジングの鑄造工程が不適切なため、当該ハウジングにゆがみが生じているものがあり、内部に組み込まれた油圧ポンプが確実に作動しなくなることがある。その為、副変速機から異音が発生し、最悪の場合、副変速機が破損して走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、副変速機のロット番号を点検し、対象となるものは、副変速機を良品と交換する。