

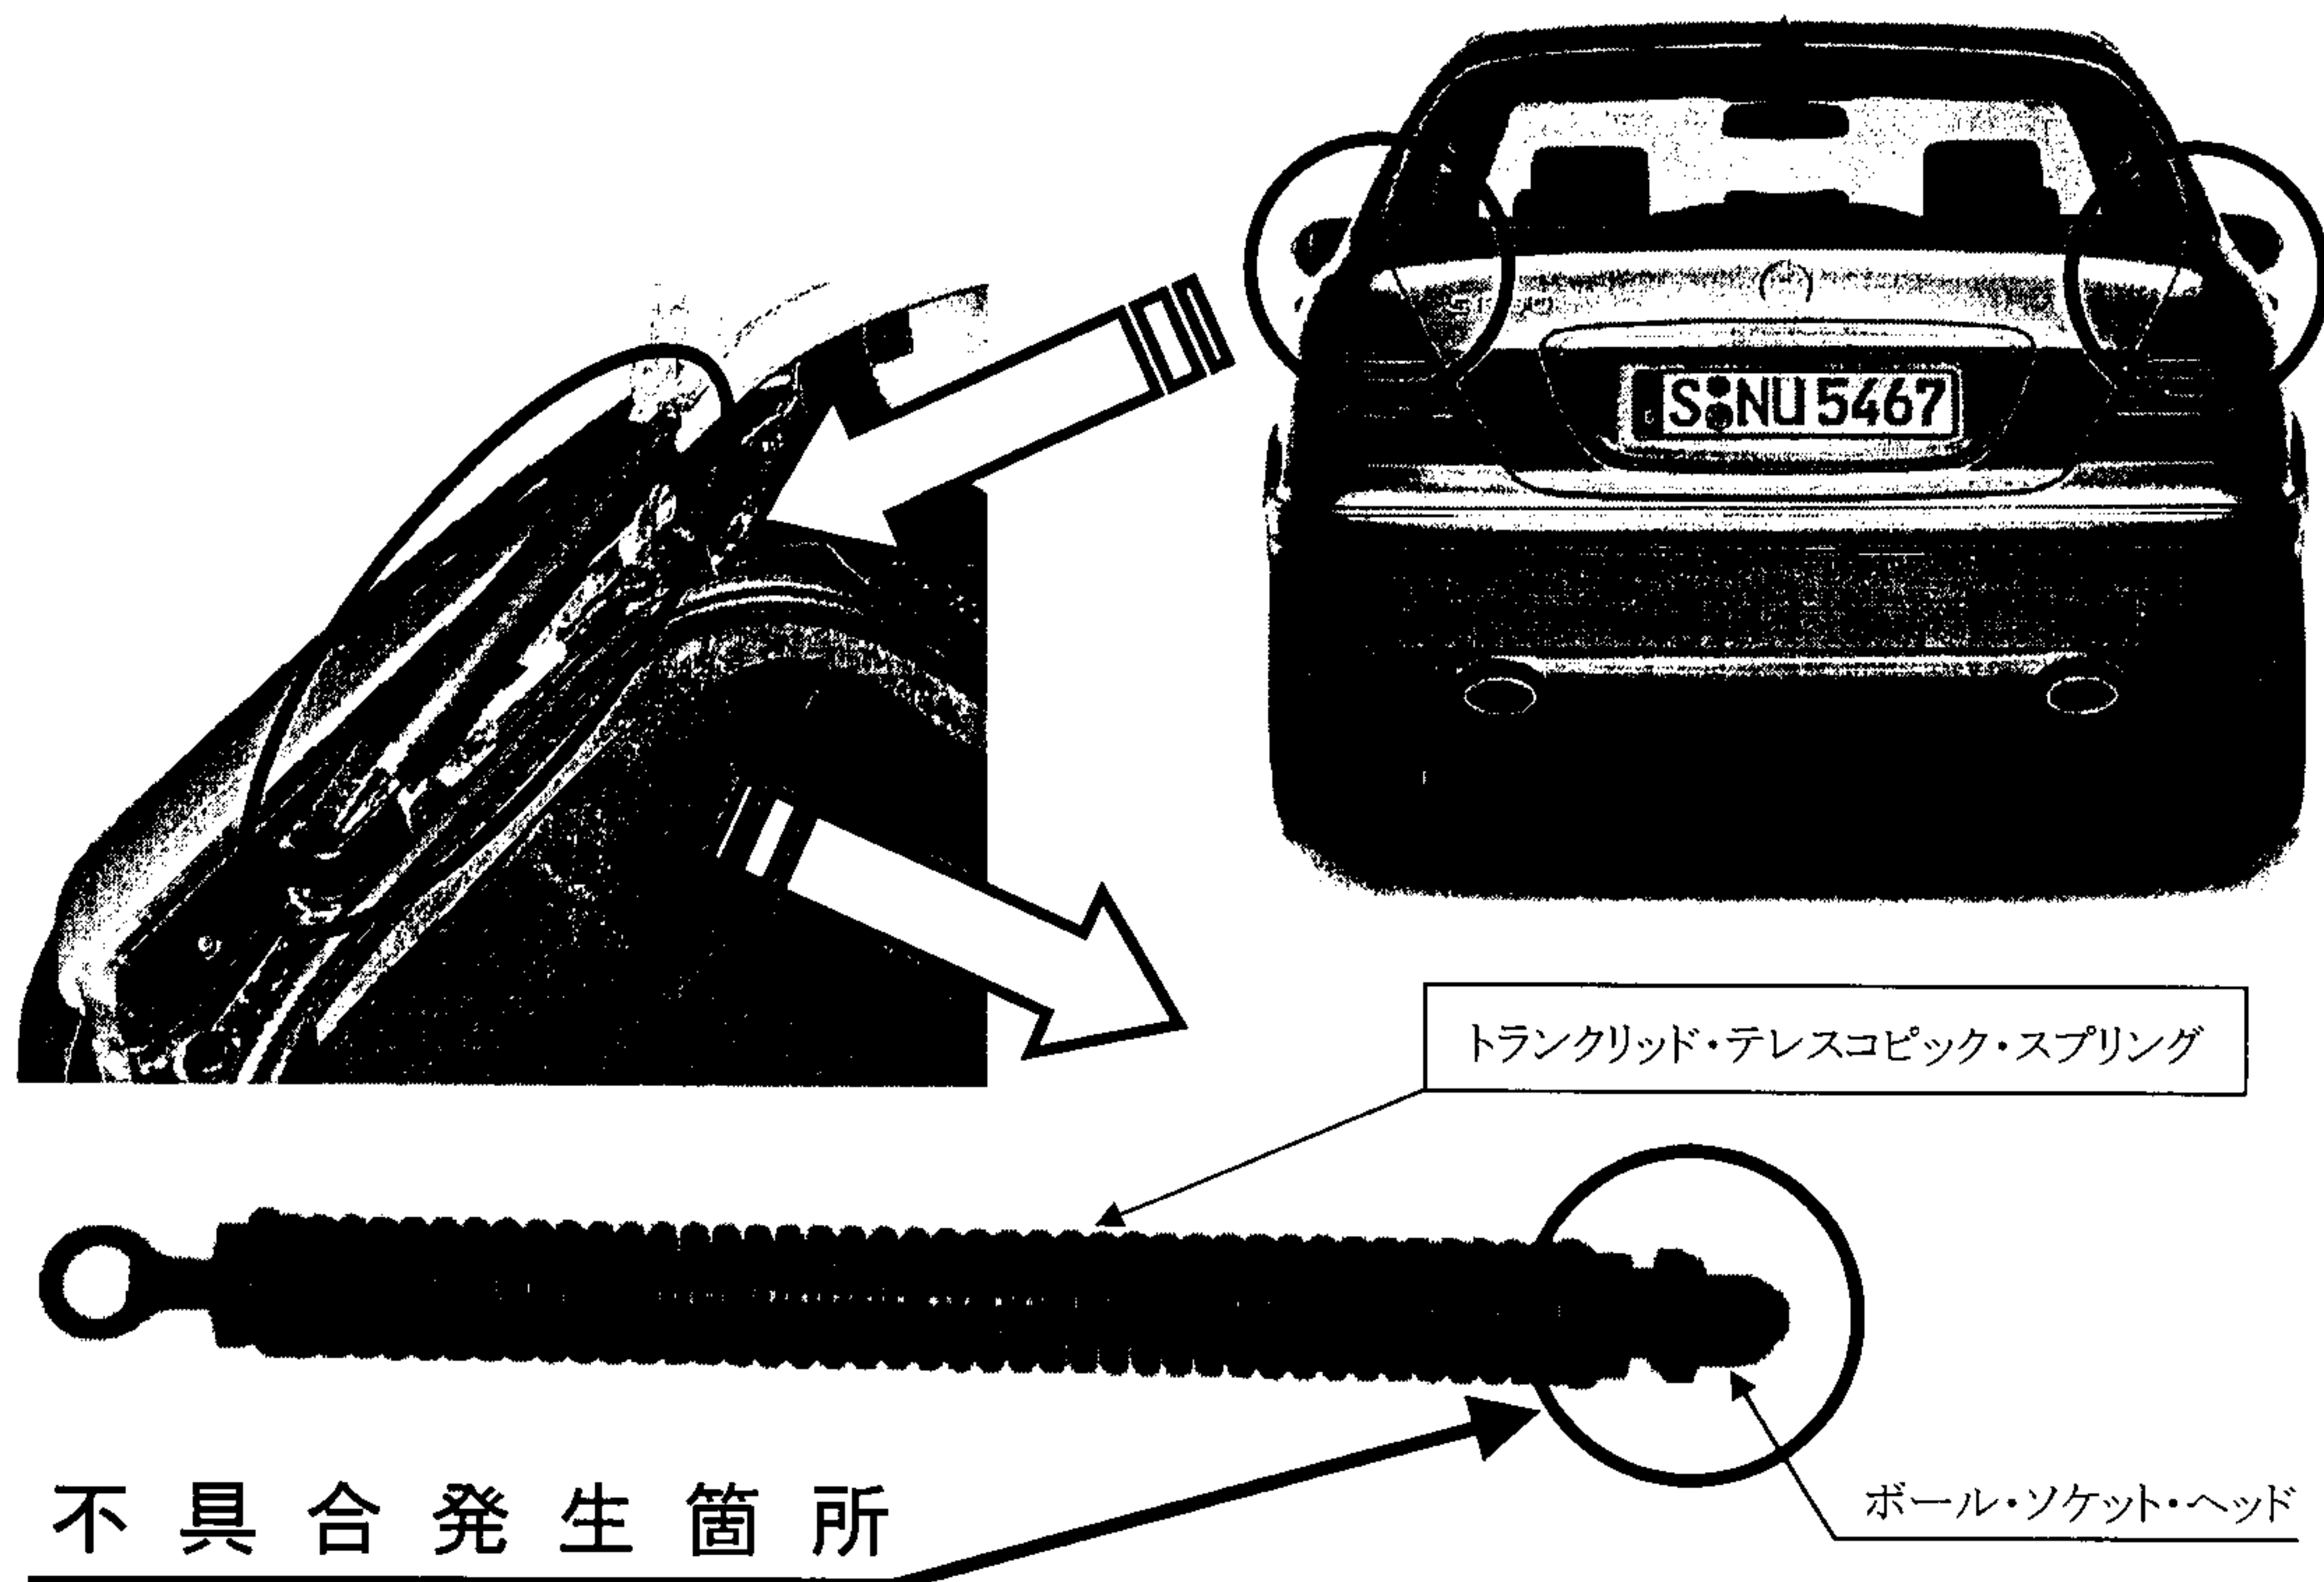


改善箇所説明図

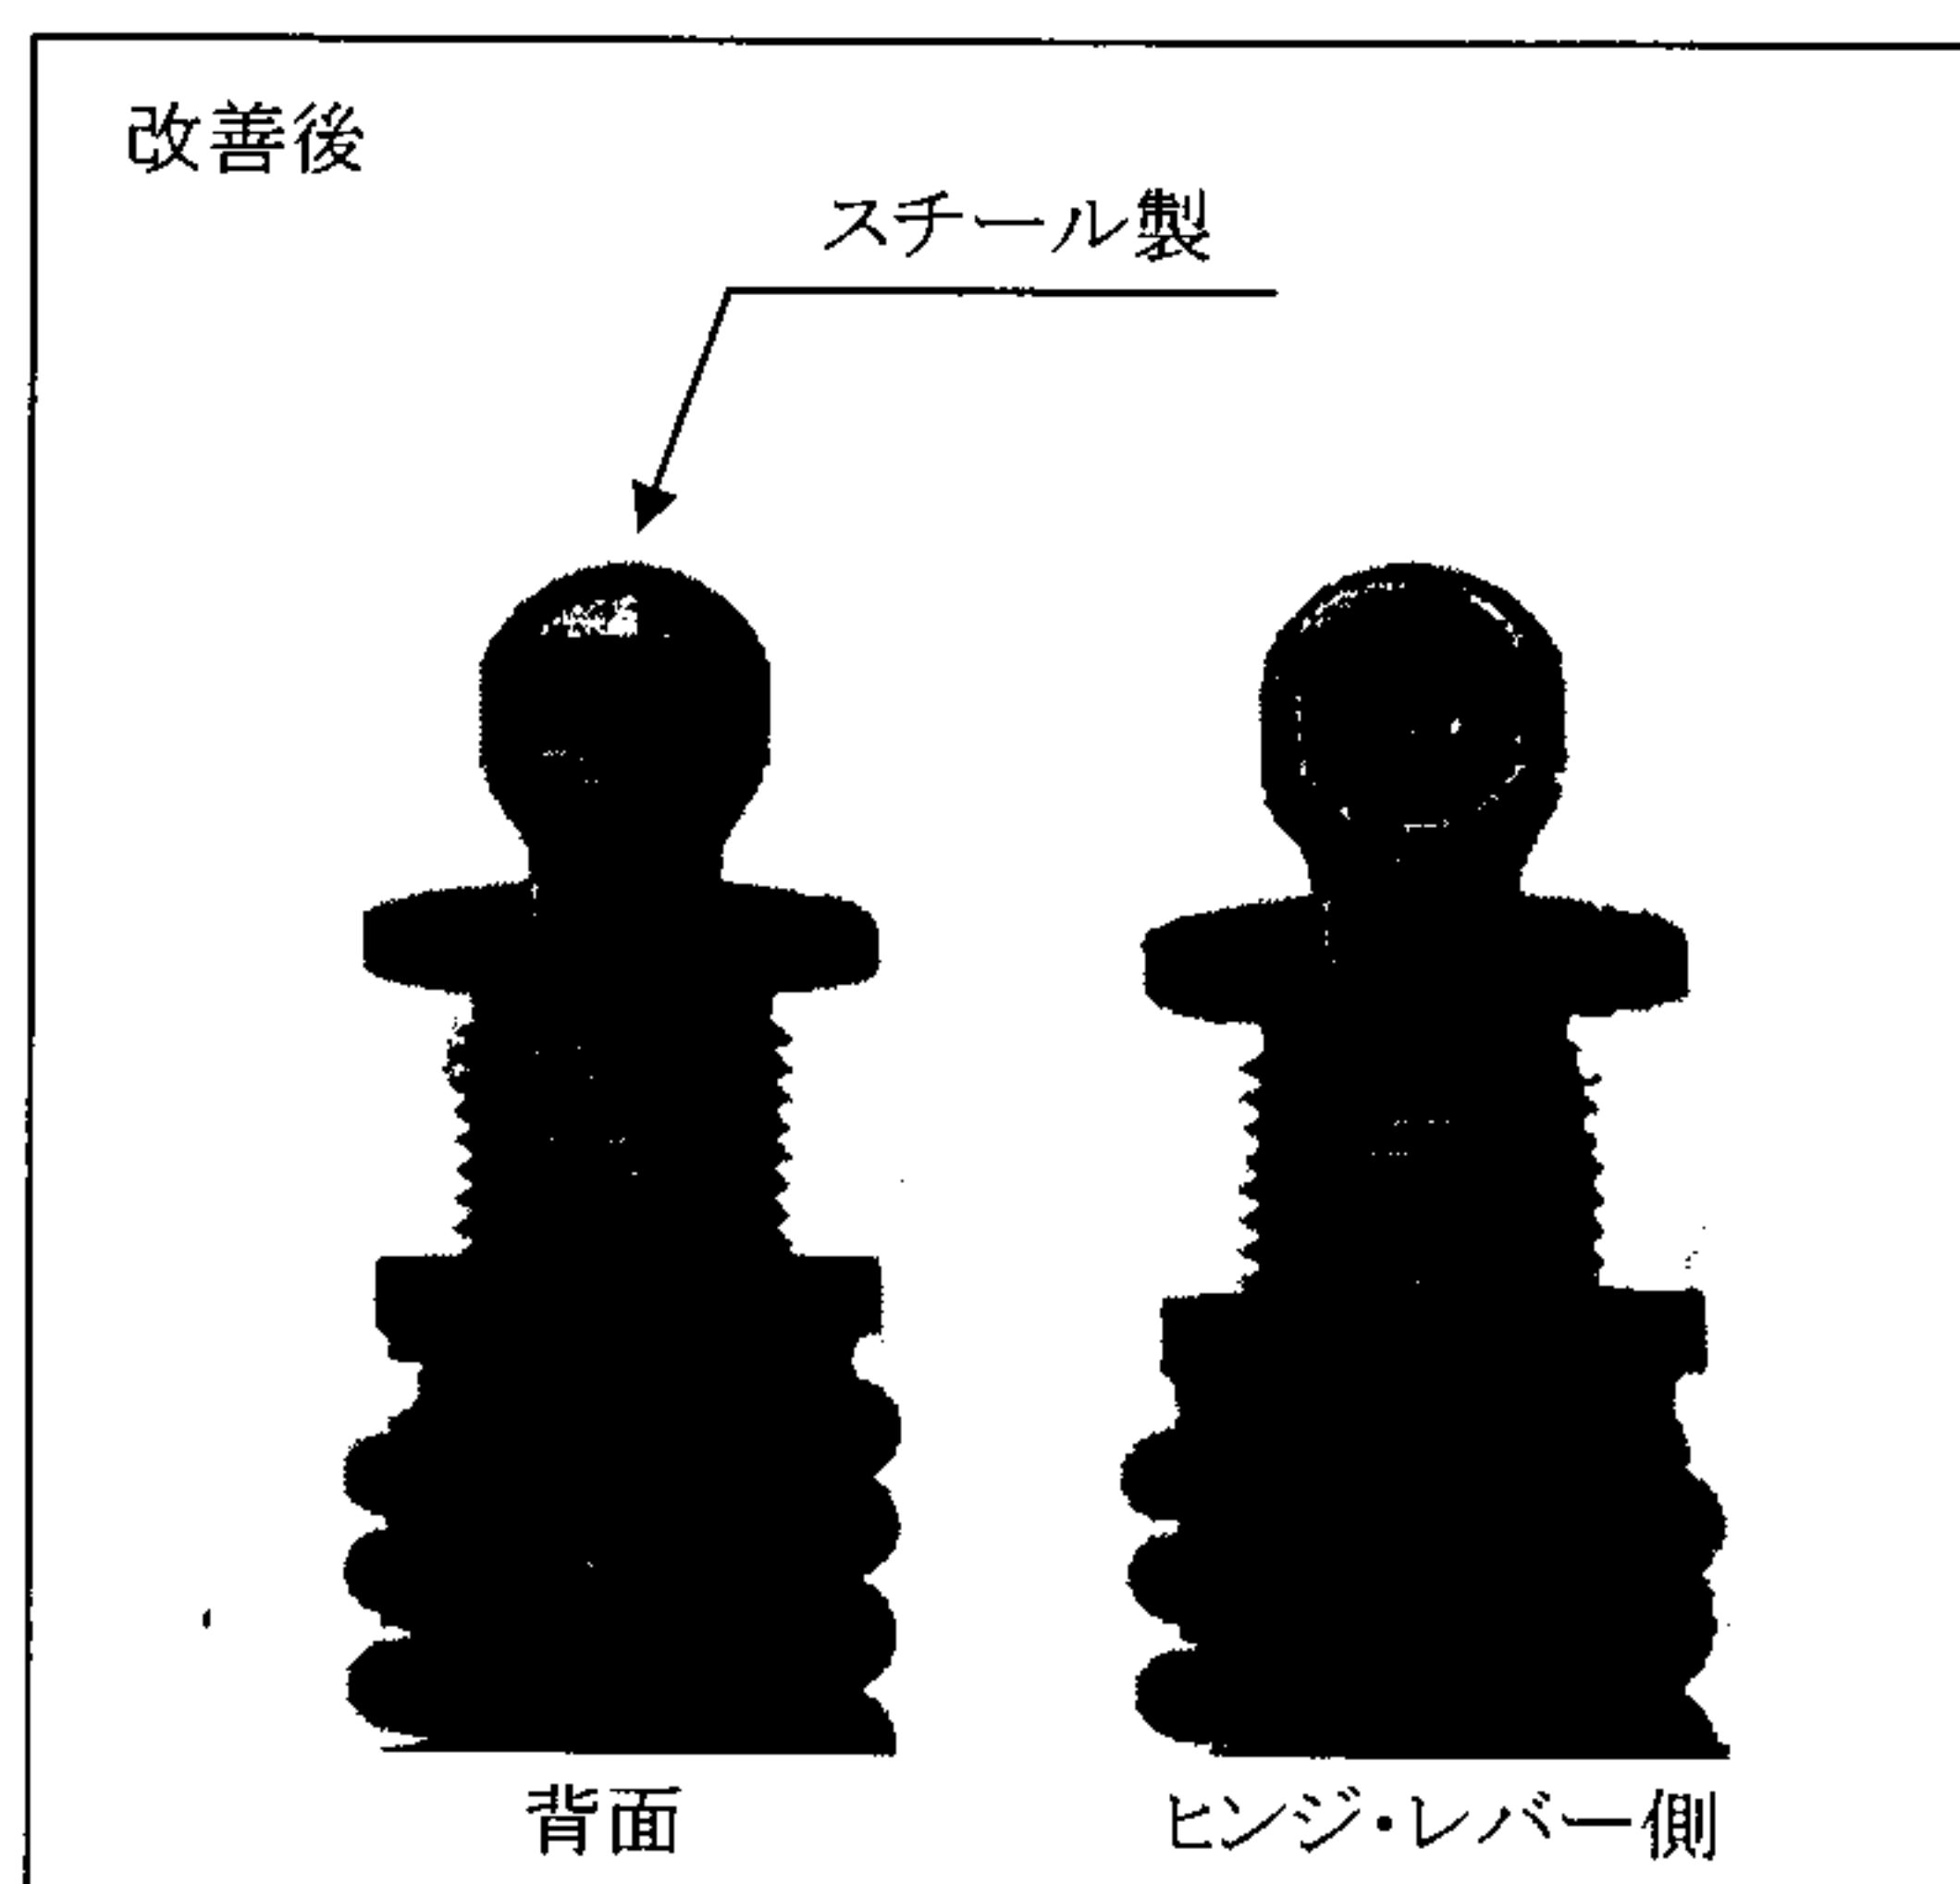

注: は交換部品を示す。

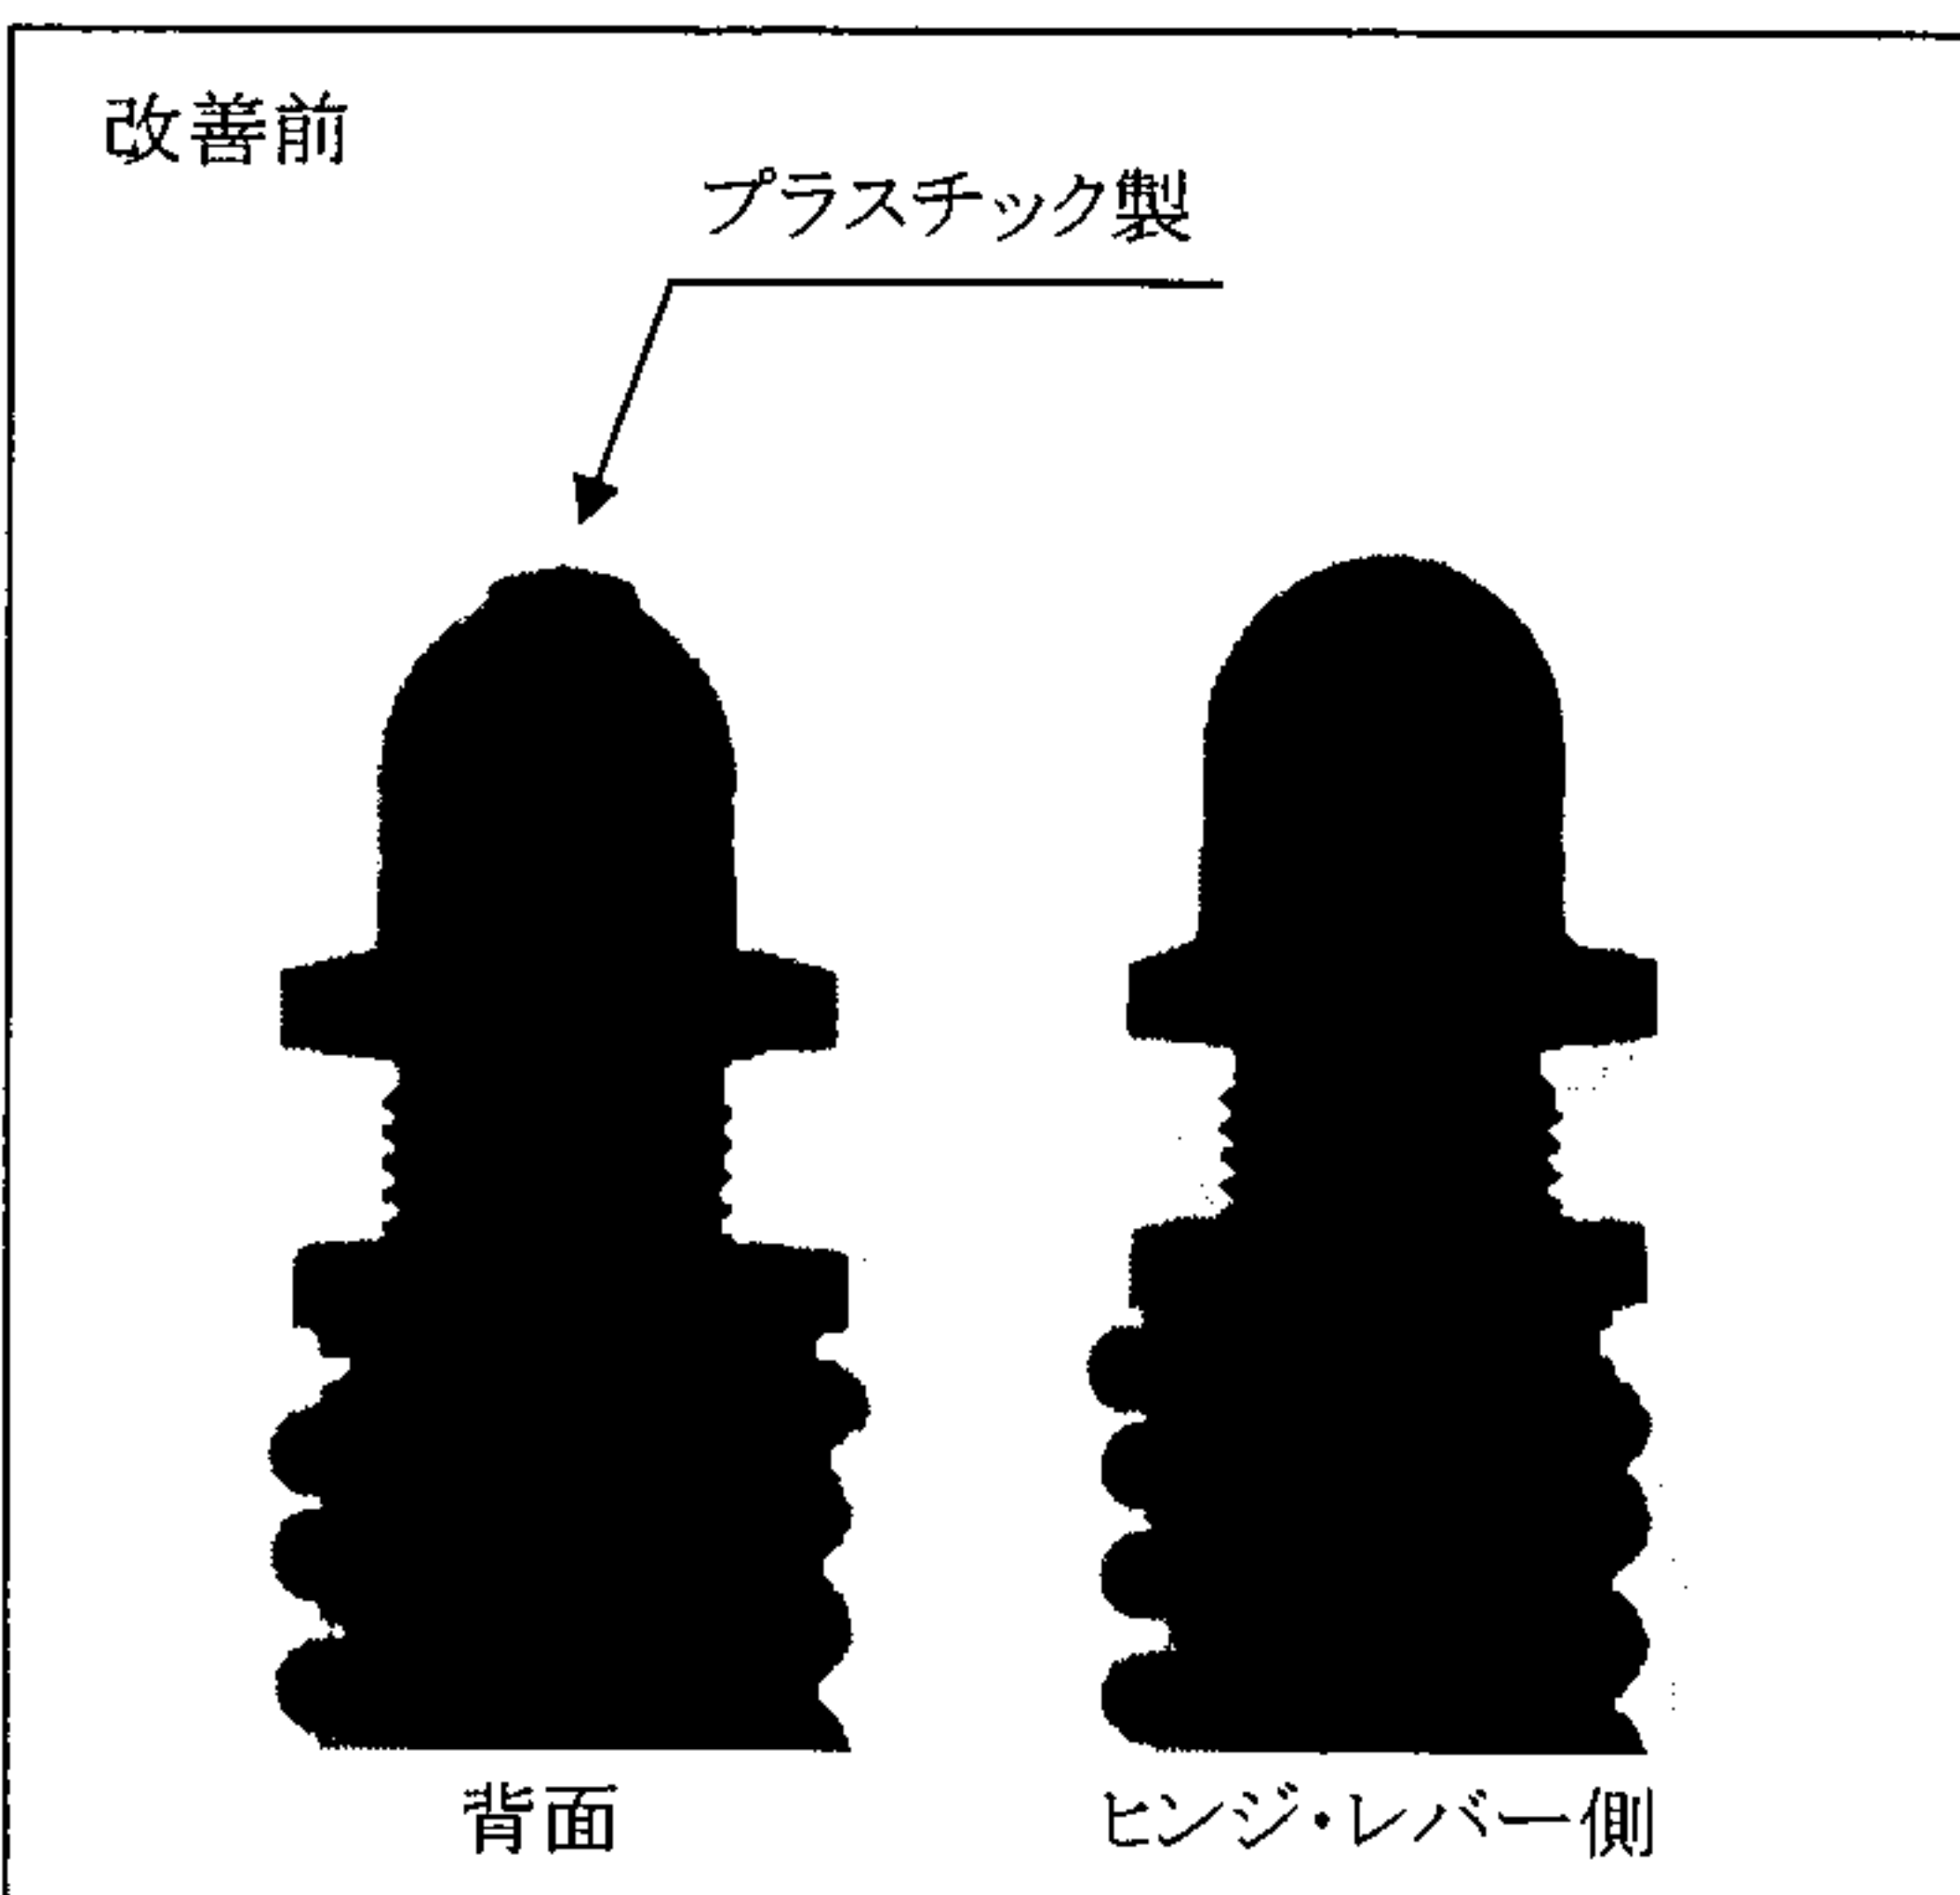

トランクリッドを保持するトランクリッド・テレスコピック・スプリングを組み付ける際の調整が不適切なため、トランクリッドの開閉を繰り返し行くと、ボール・ソケットに過度な応力を受けるものがある。そのため、ボール・ソケットが破損して車体から当該スプリングが外れ、トランクリッドを開けた場合、保持されず降下するおそれがある。

改善の内容

全車両、トランクリッド・テレスコピック・スプリングを対策品と交換する。

対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日当該トランクリッド・テレスコピック・スプリングを対策品と交換する。