


改善箇所説明図 ②

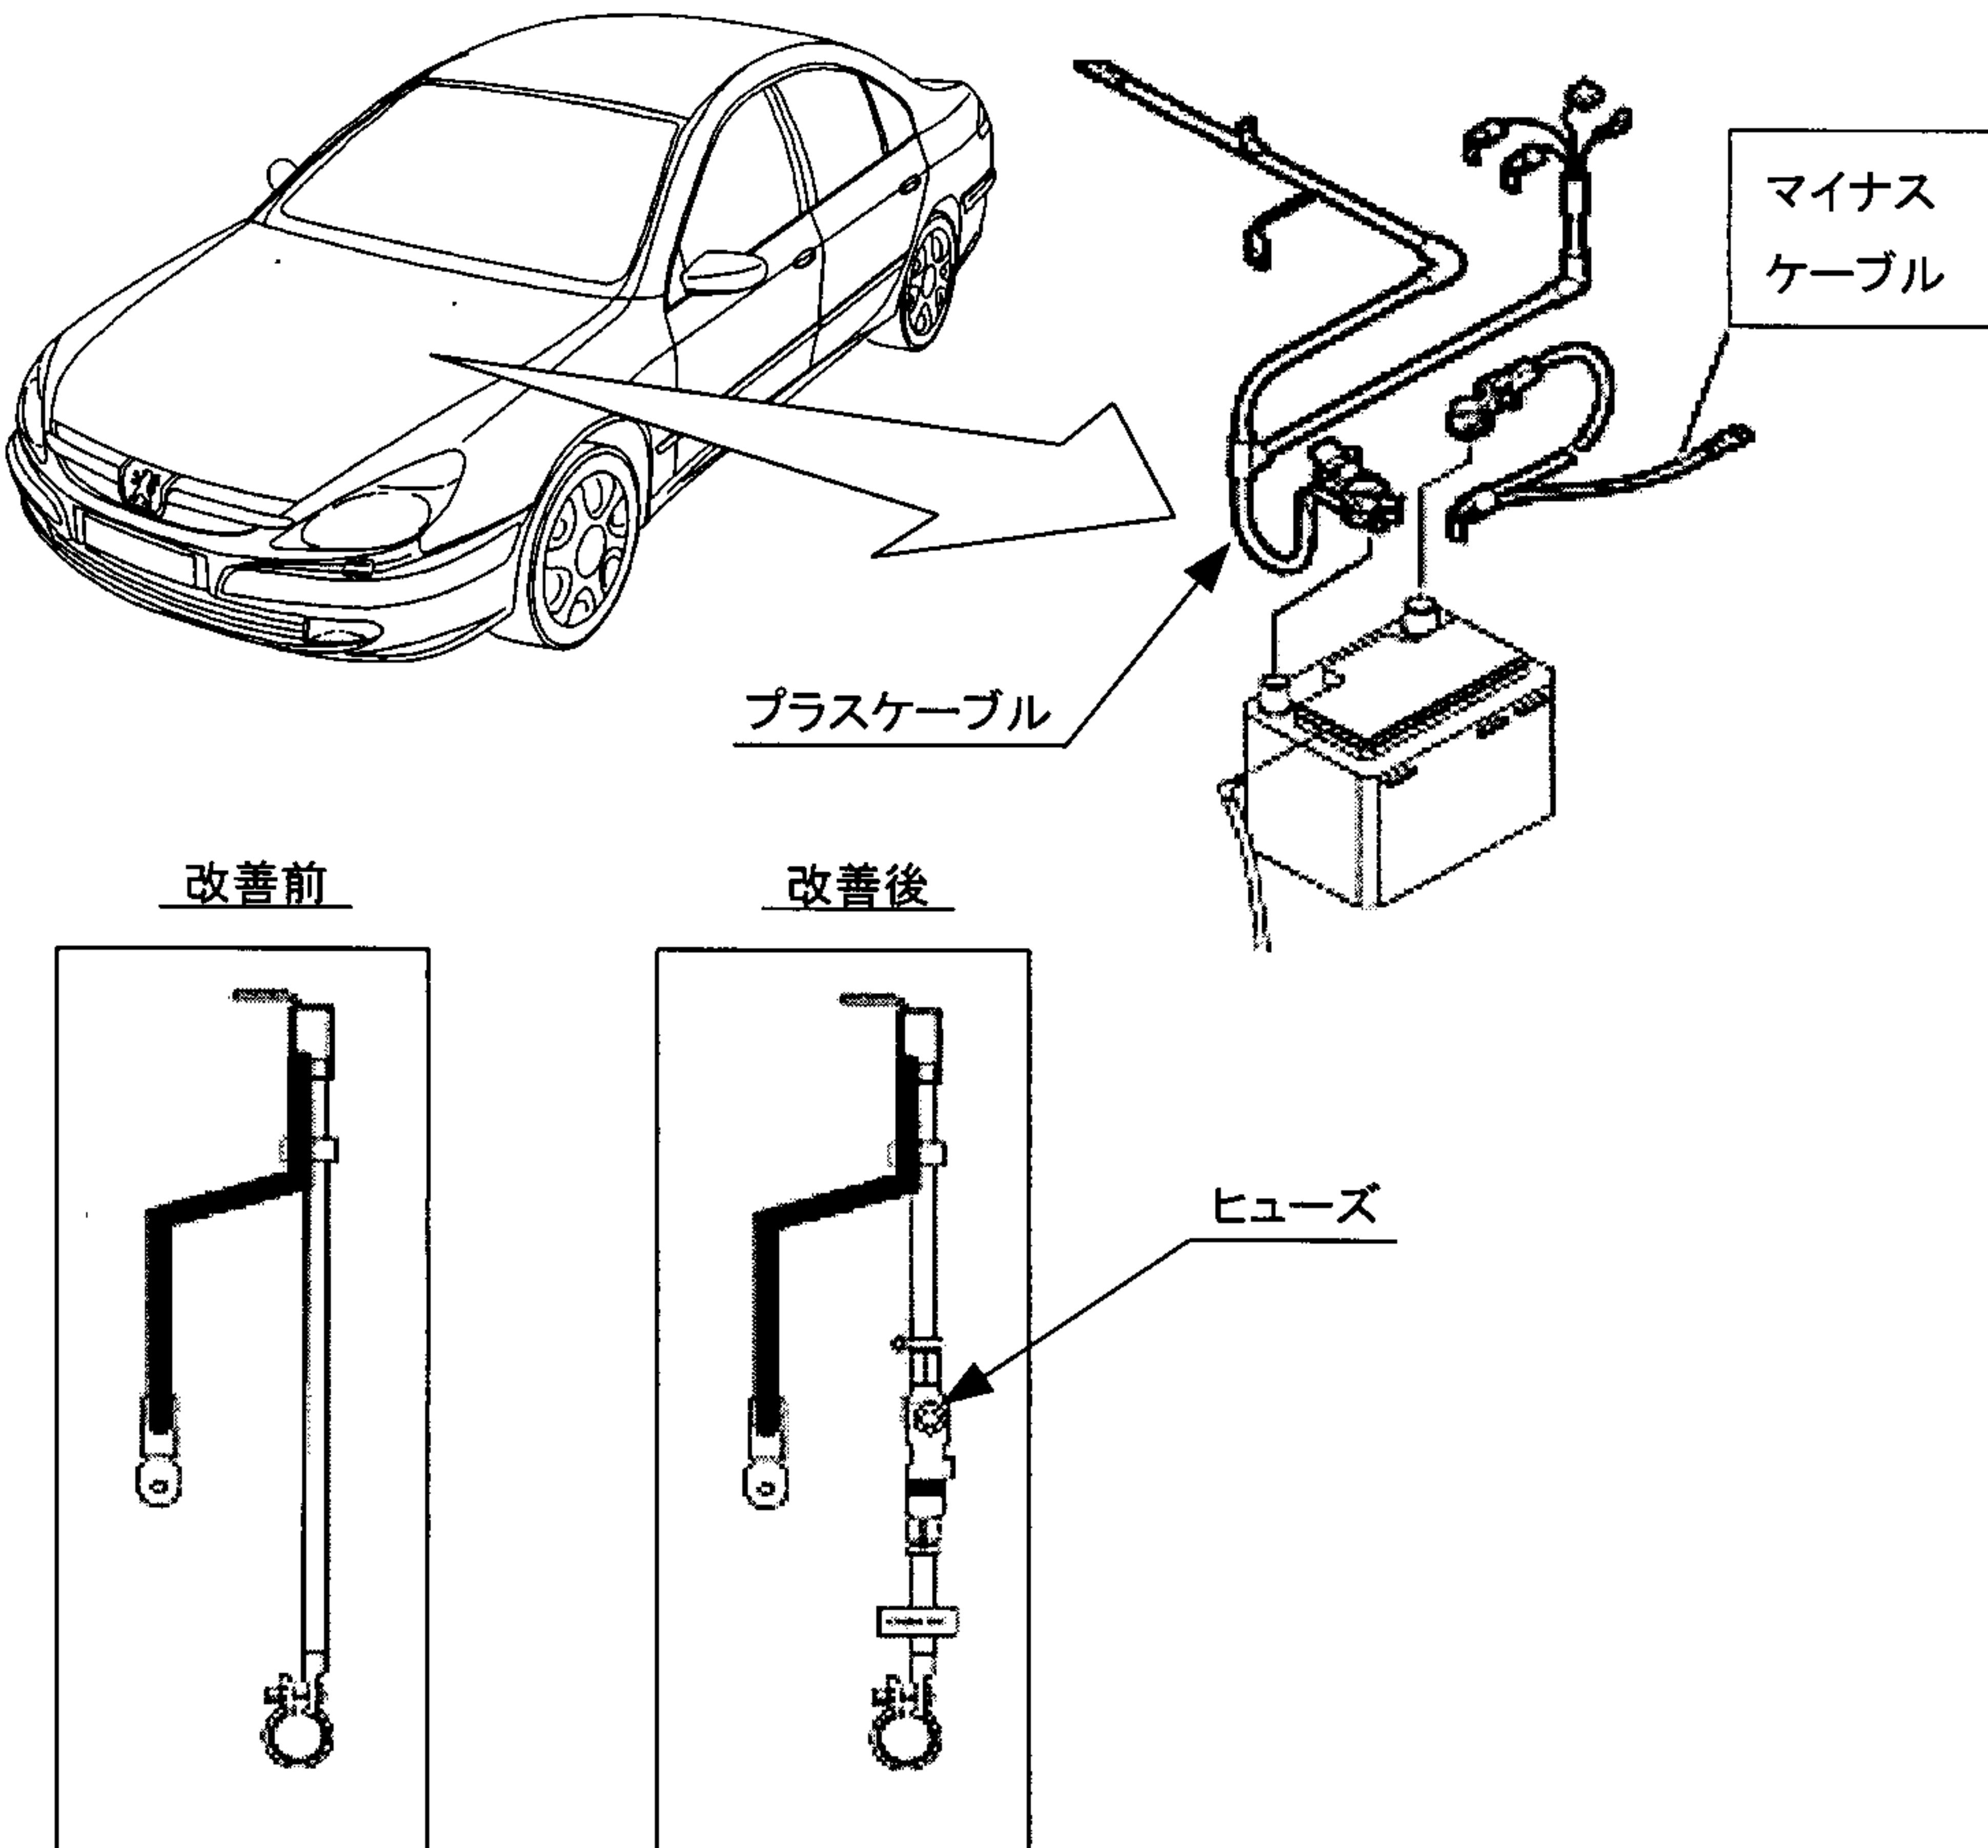

不具合発生箇所

バッテリーケーブルにヒューズの装着されていないものがあり、走行時の振動により、電源回路に短絡等の故障を生じると配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、バッテリーマイナスケーブルを対策品と交換する。

識別表示

マイナスケーブルに、黄色のペイントでマークを表示する。

注: 内は交換対象部品を示す