


改善箇所説明図 ③

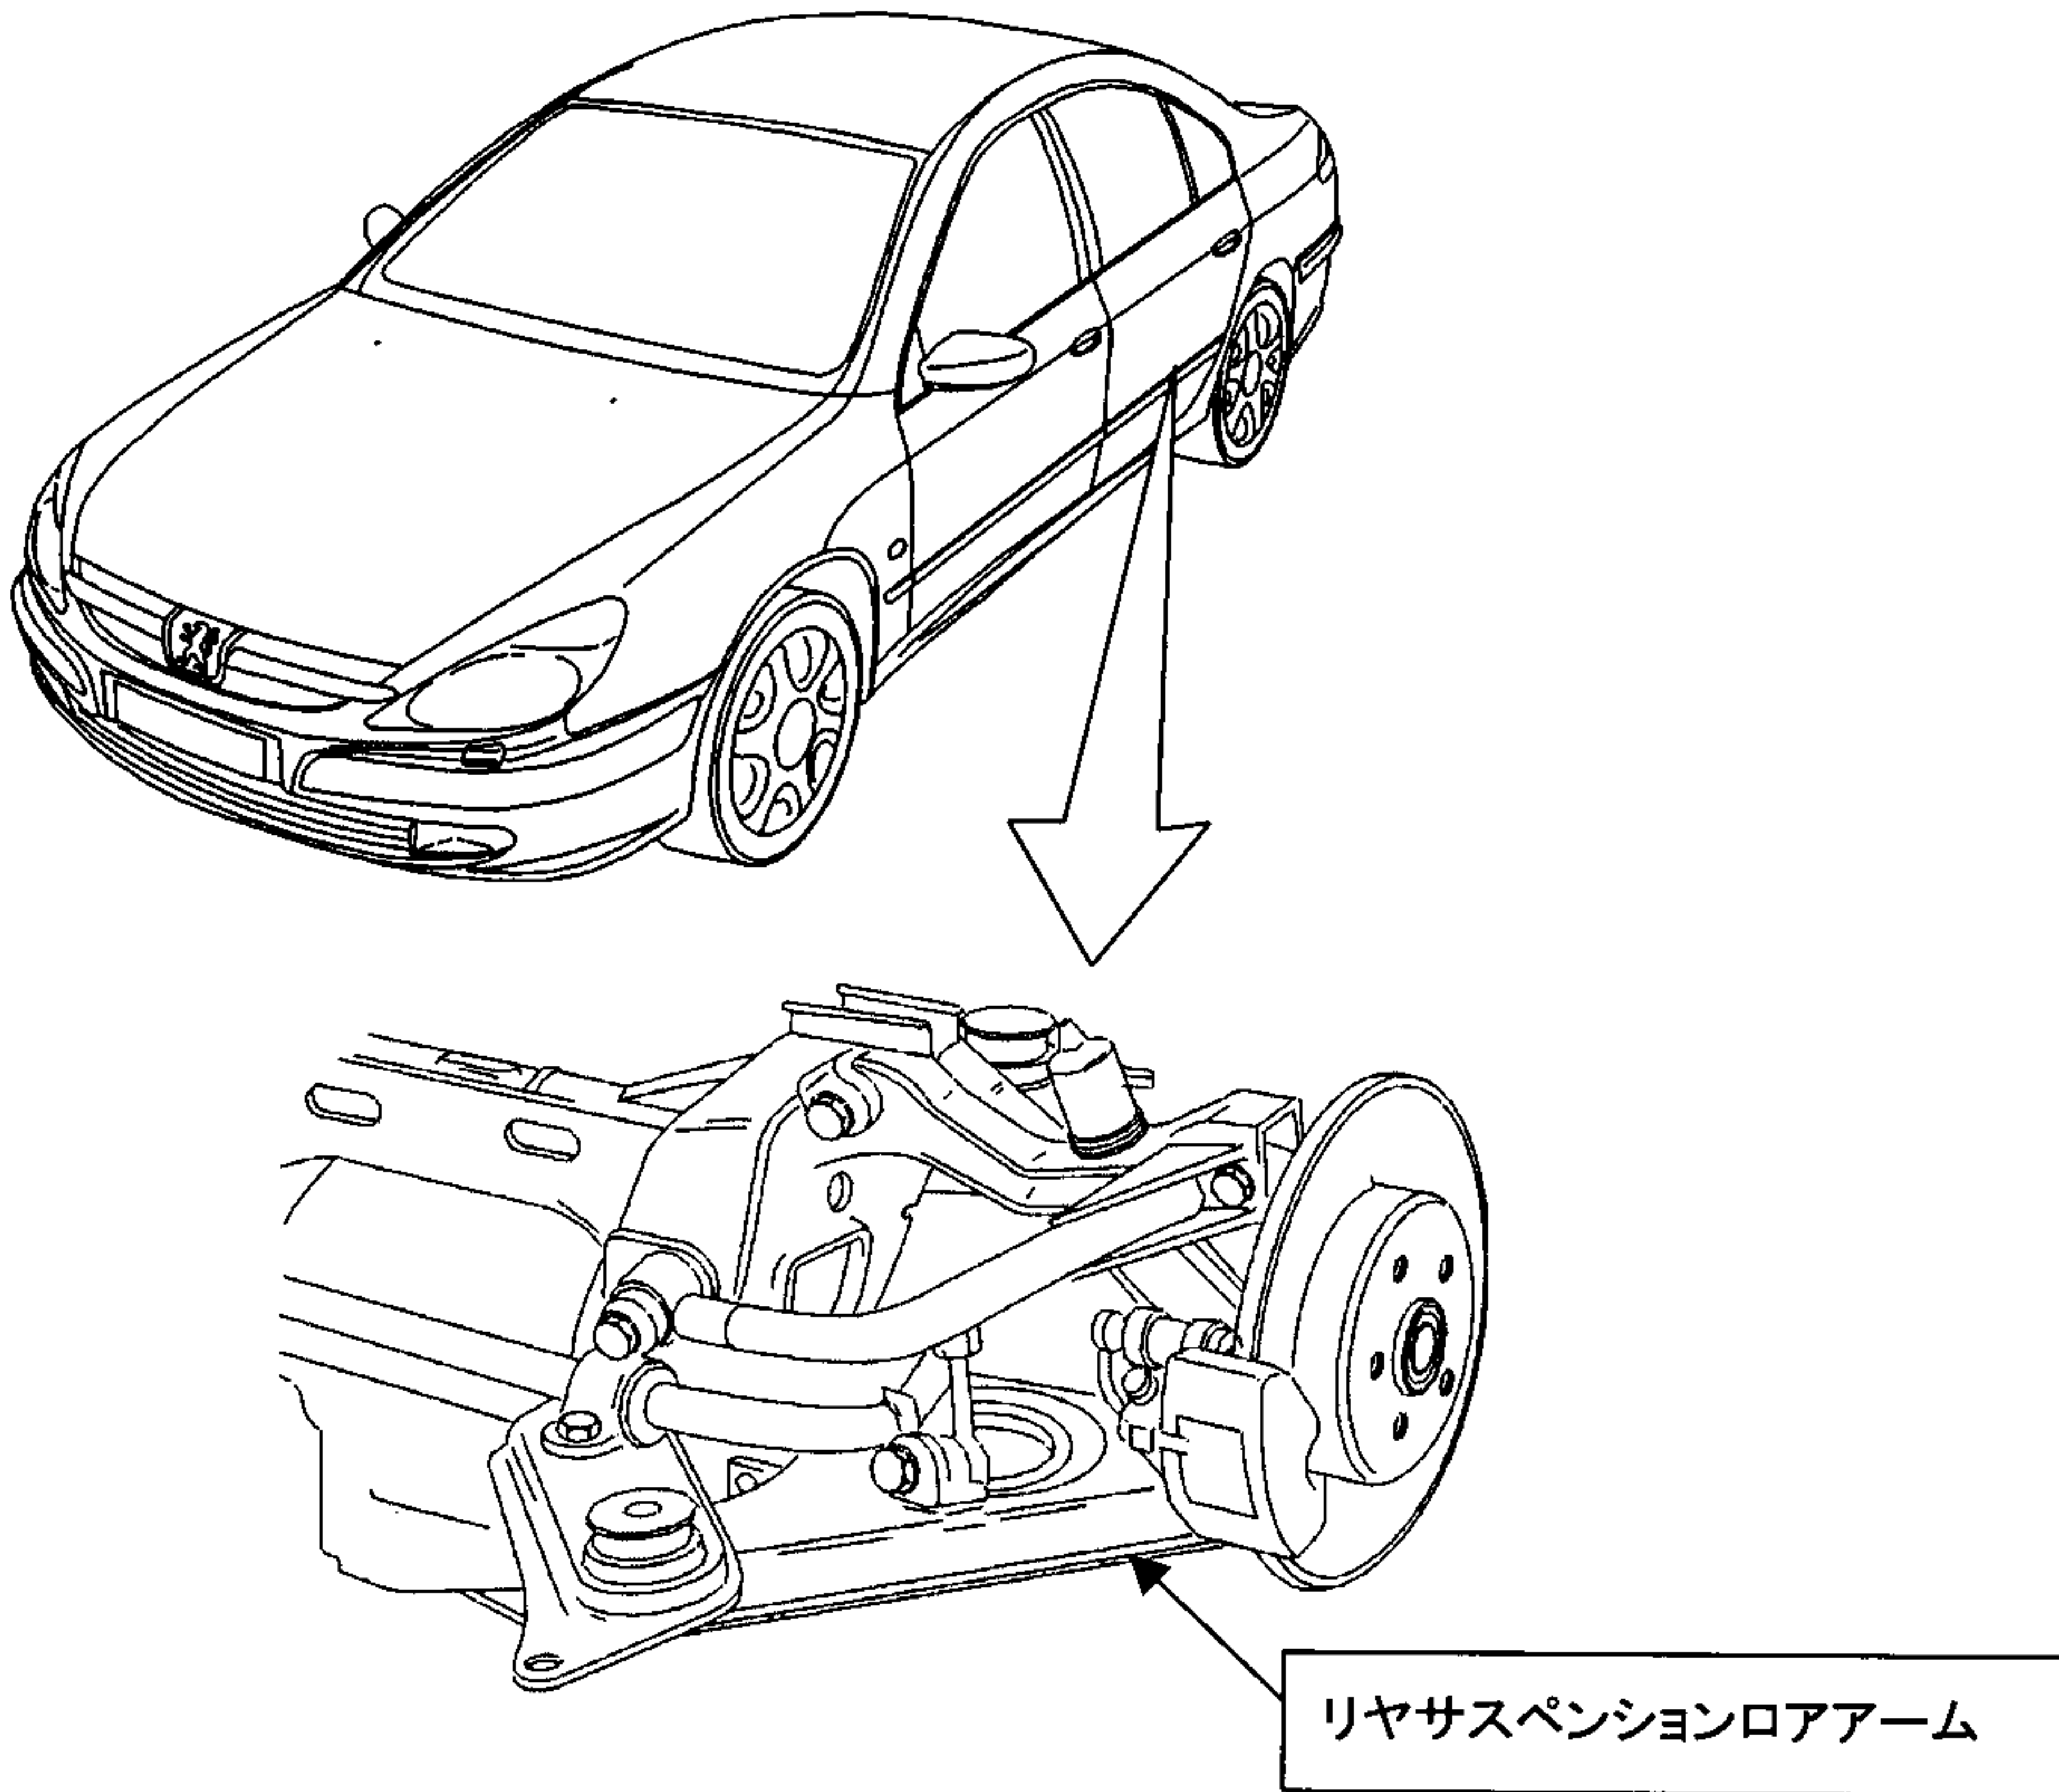

不具合発生箇所

リヤサスペンションのロアアームを製作する際の溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、過大入力に加わった際にロアアームが変形し、走行の安定性を損なうおそれがある。

改善内容

全車両、リヤサスペンションのロアアームを良品と交換する。

識別表示

ロアアーム固定ボルトに、黄色のペイントでマークを表示する。

注：

内は交換対象部品を示す