
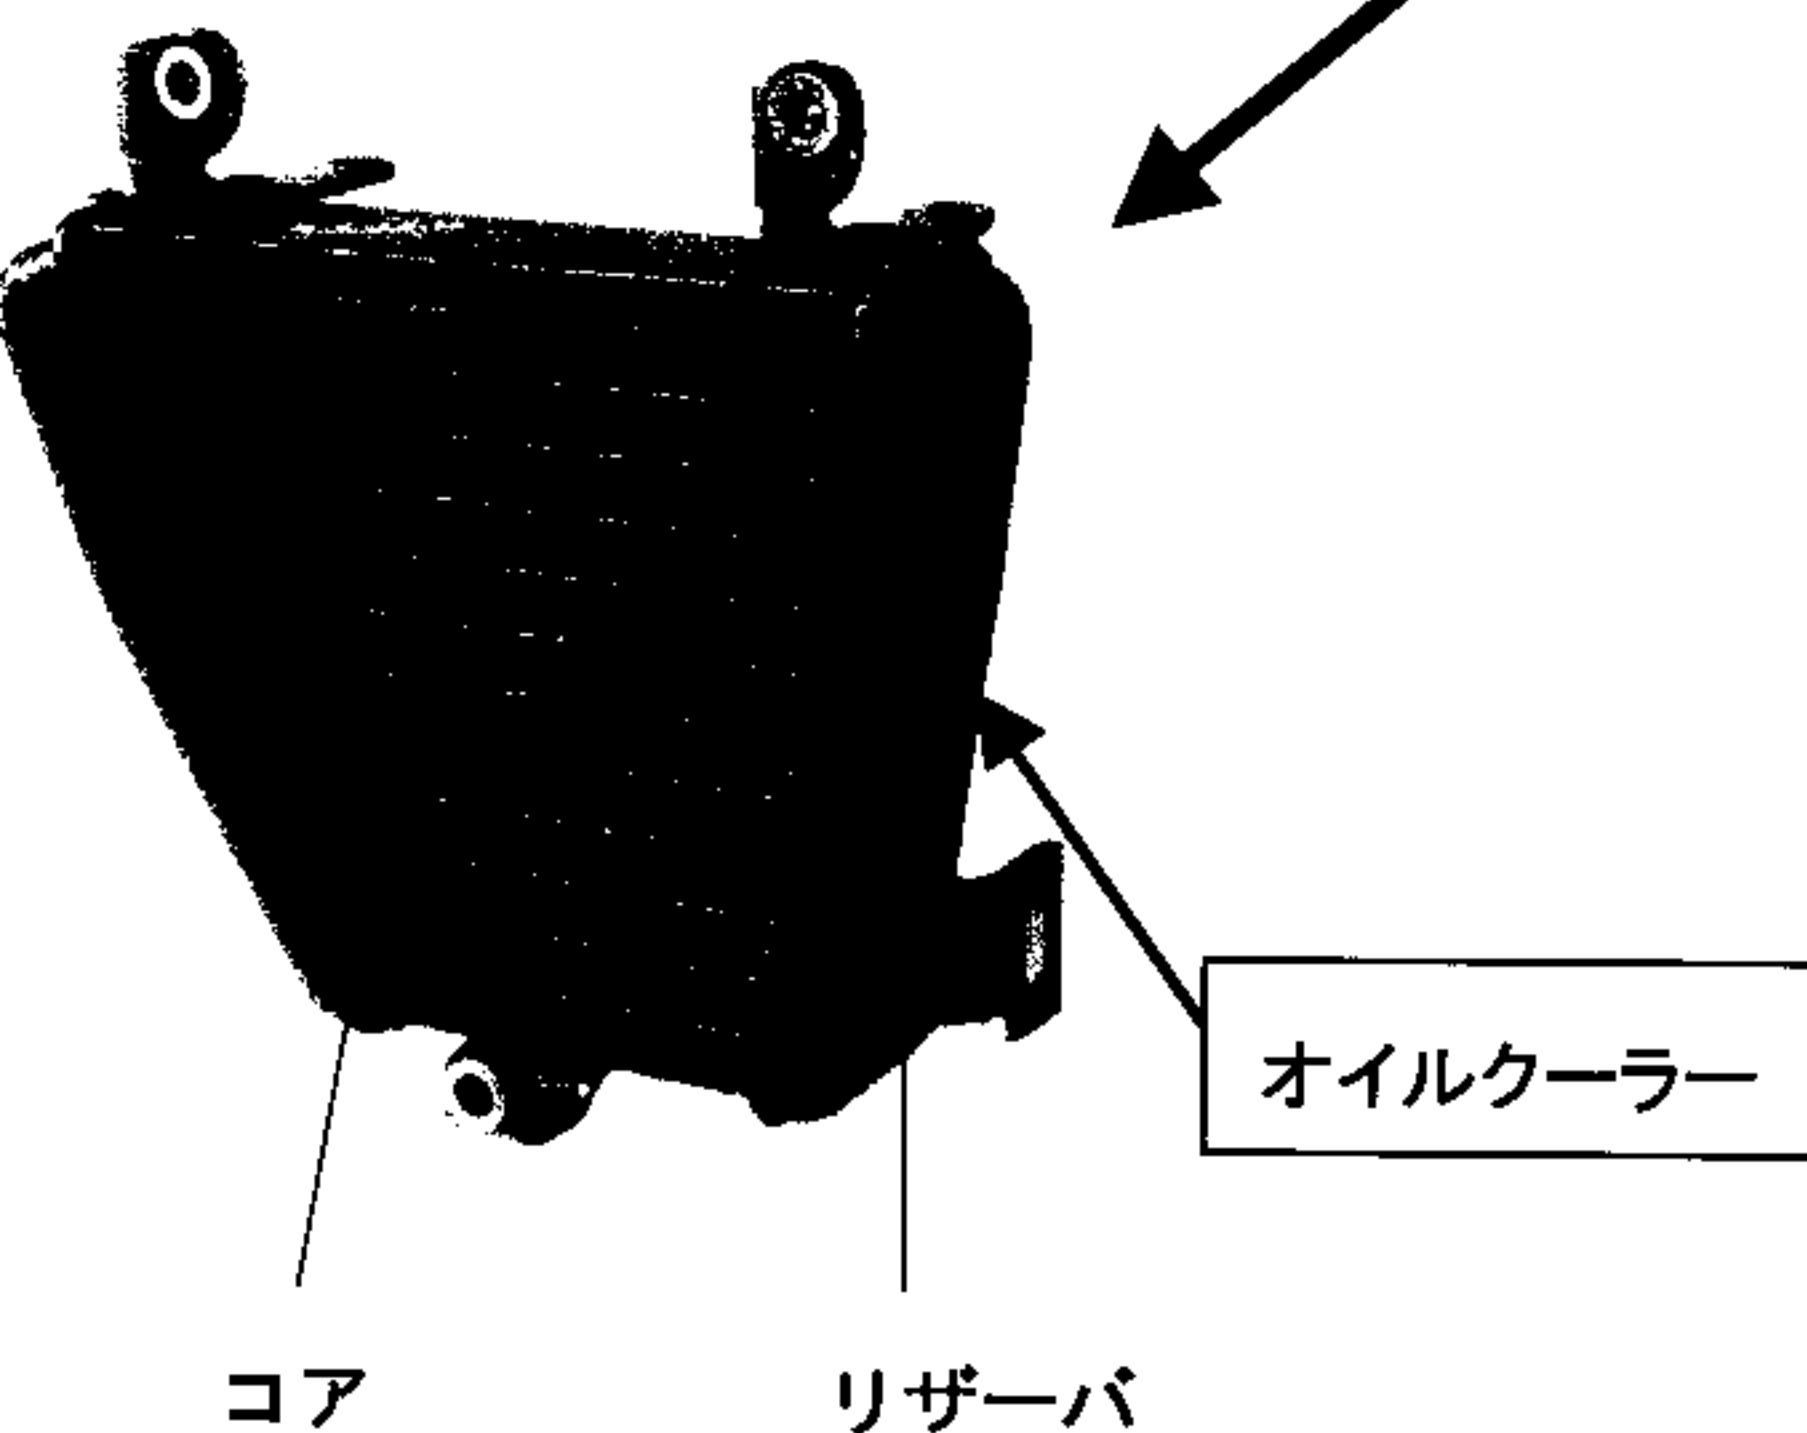


改善箇所説明図

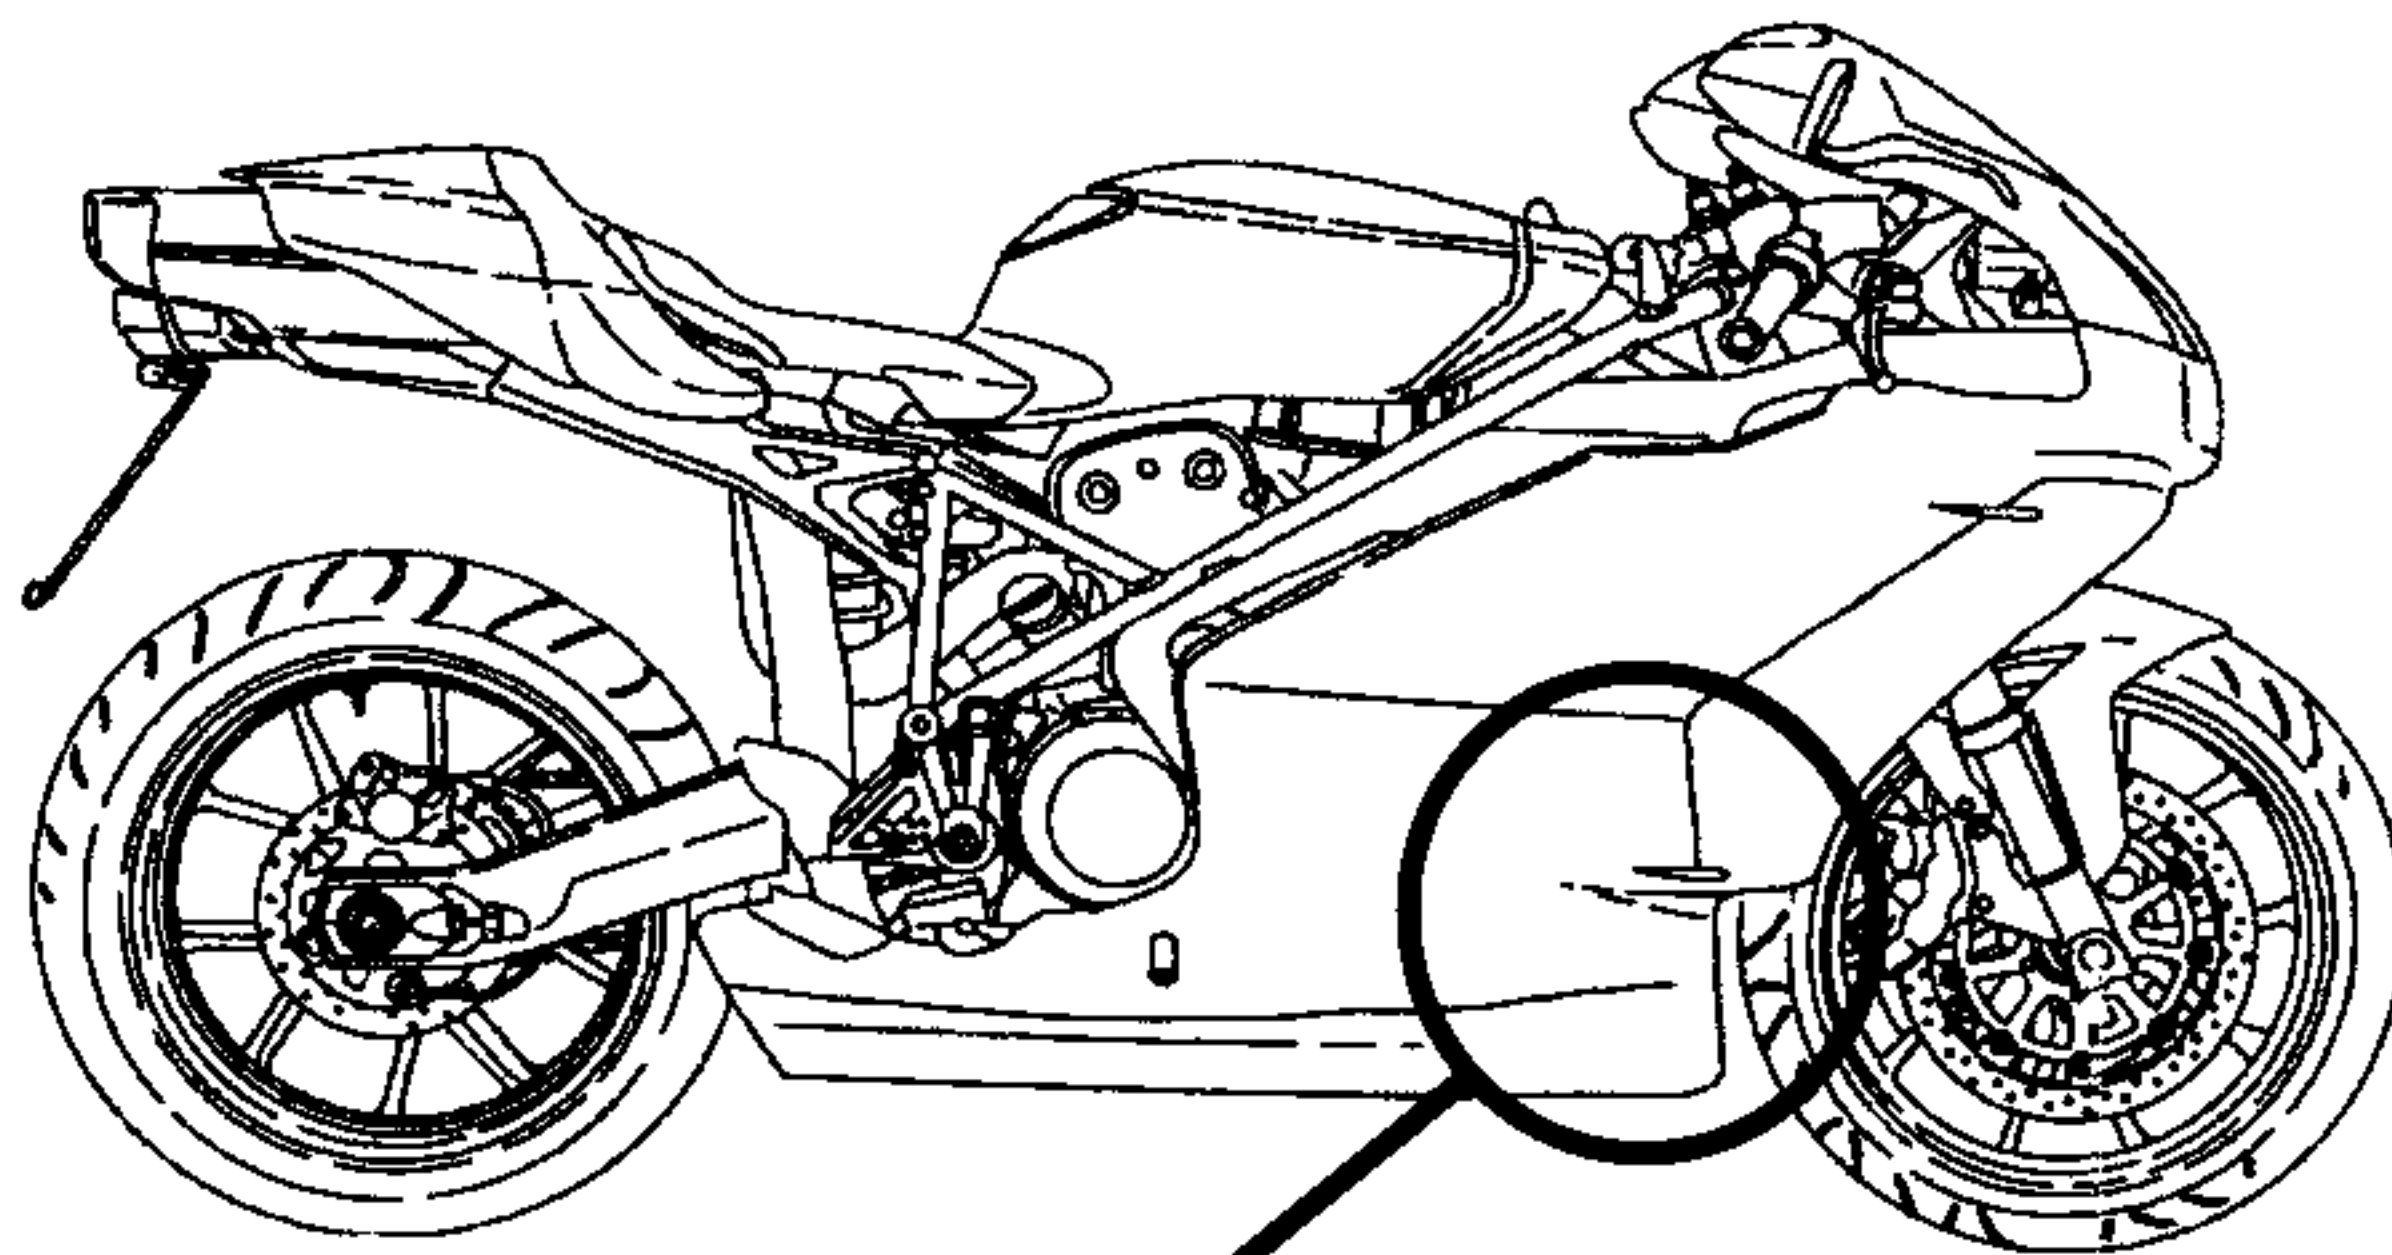

基準不適合箇所

オイルクーラー本体のリザーバとコアの接合部の加工が不適切なため、当該接合部からエンジンオイルが漏れるものがあり、最悪の場合、漏れたエンジンオイルが飛散してリヤタイヤに付着し、車両が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルクーラーを確認し、該当する車両はオイルクーラーを対策品と交換する。

注: は改善箇所を示す

リコール対象の識別方法

オイルクーラー本体側面の製作方法を確認し、オイルクーラーの本体側面が「ろう付け」によるもの（「溶接」によるものではないもの）は交換対象となる。

リコール交換対象

