


改善箇所説明図 ③

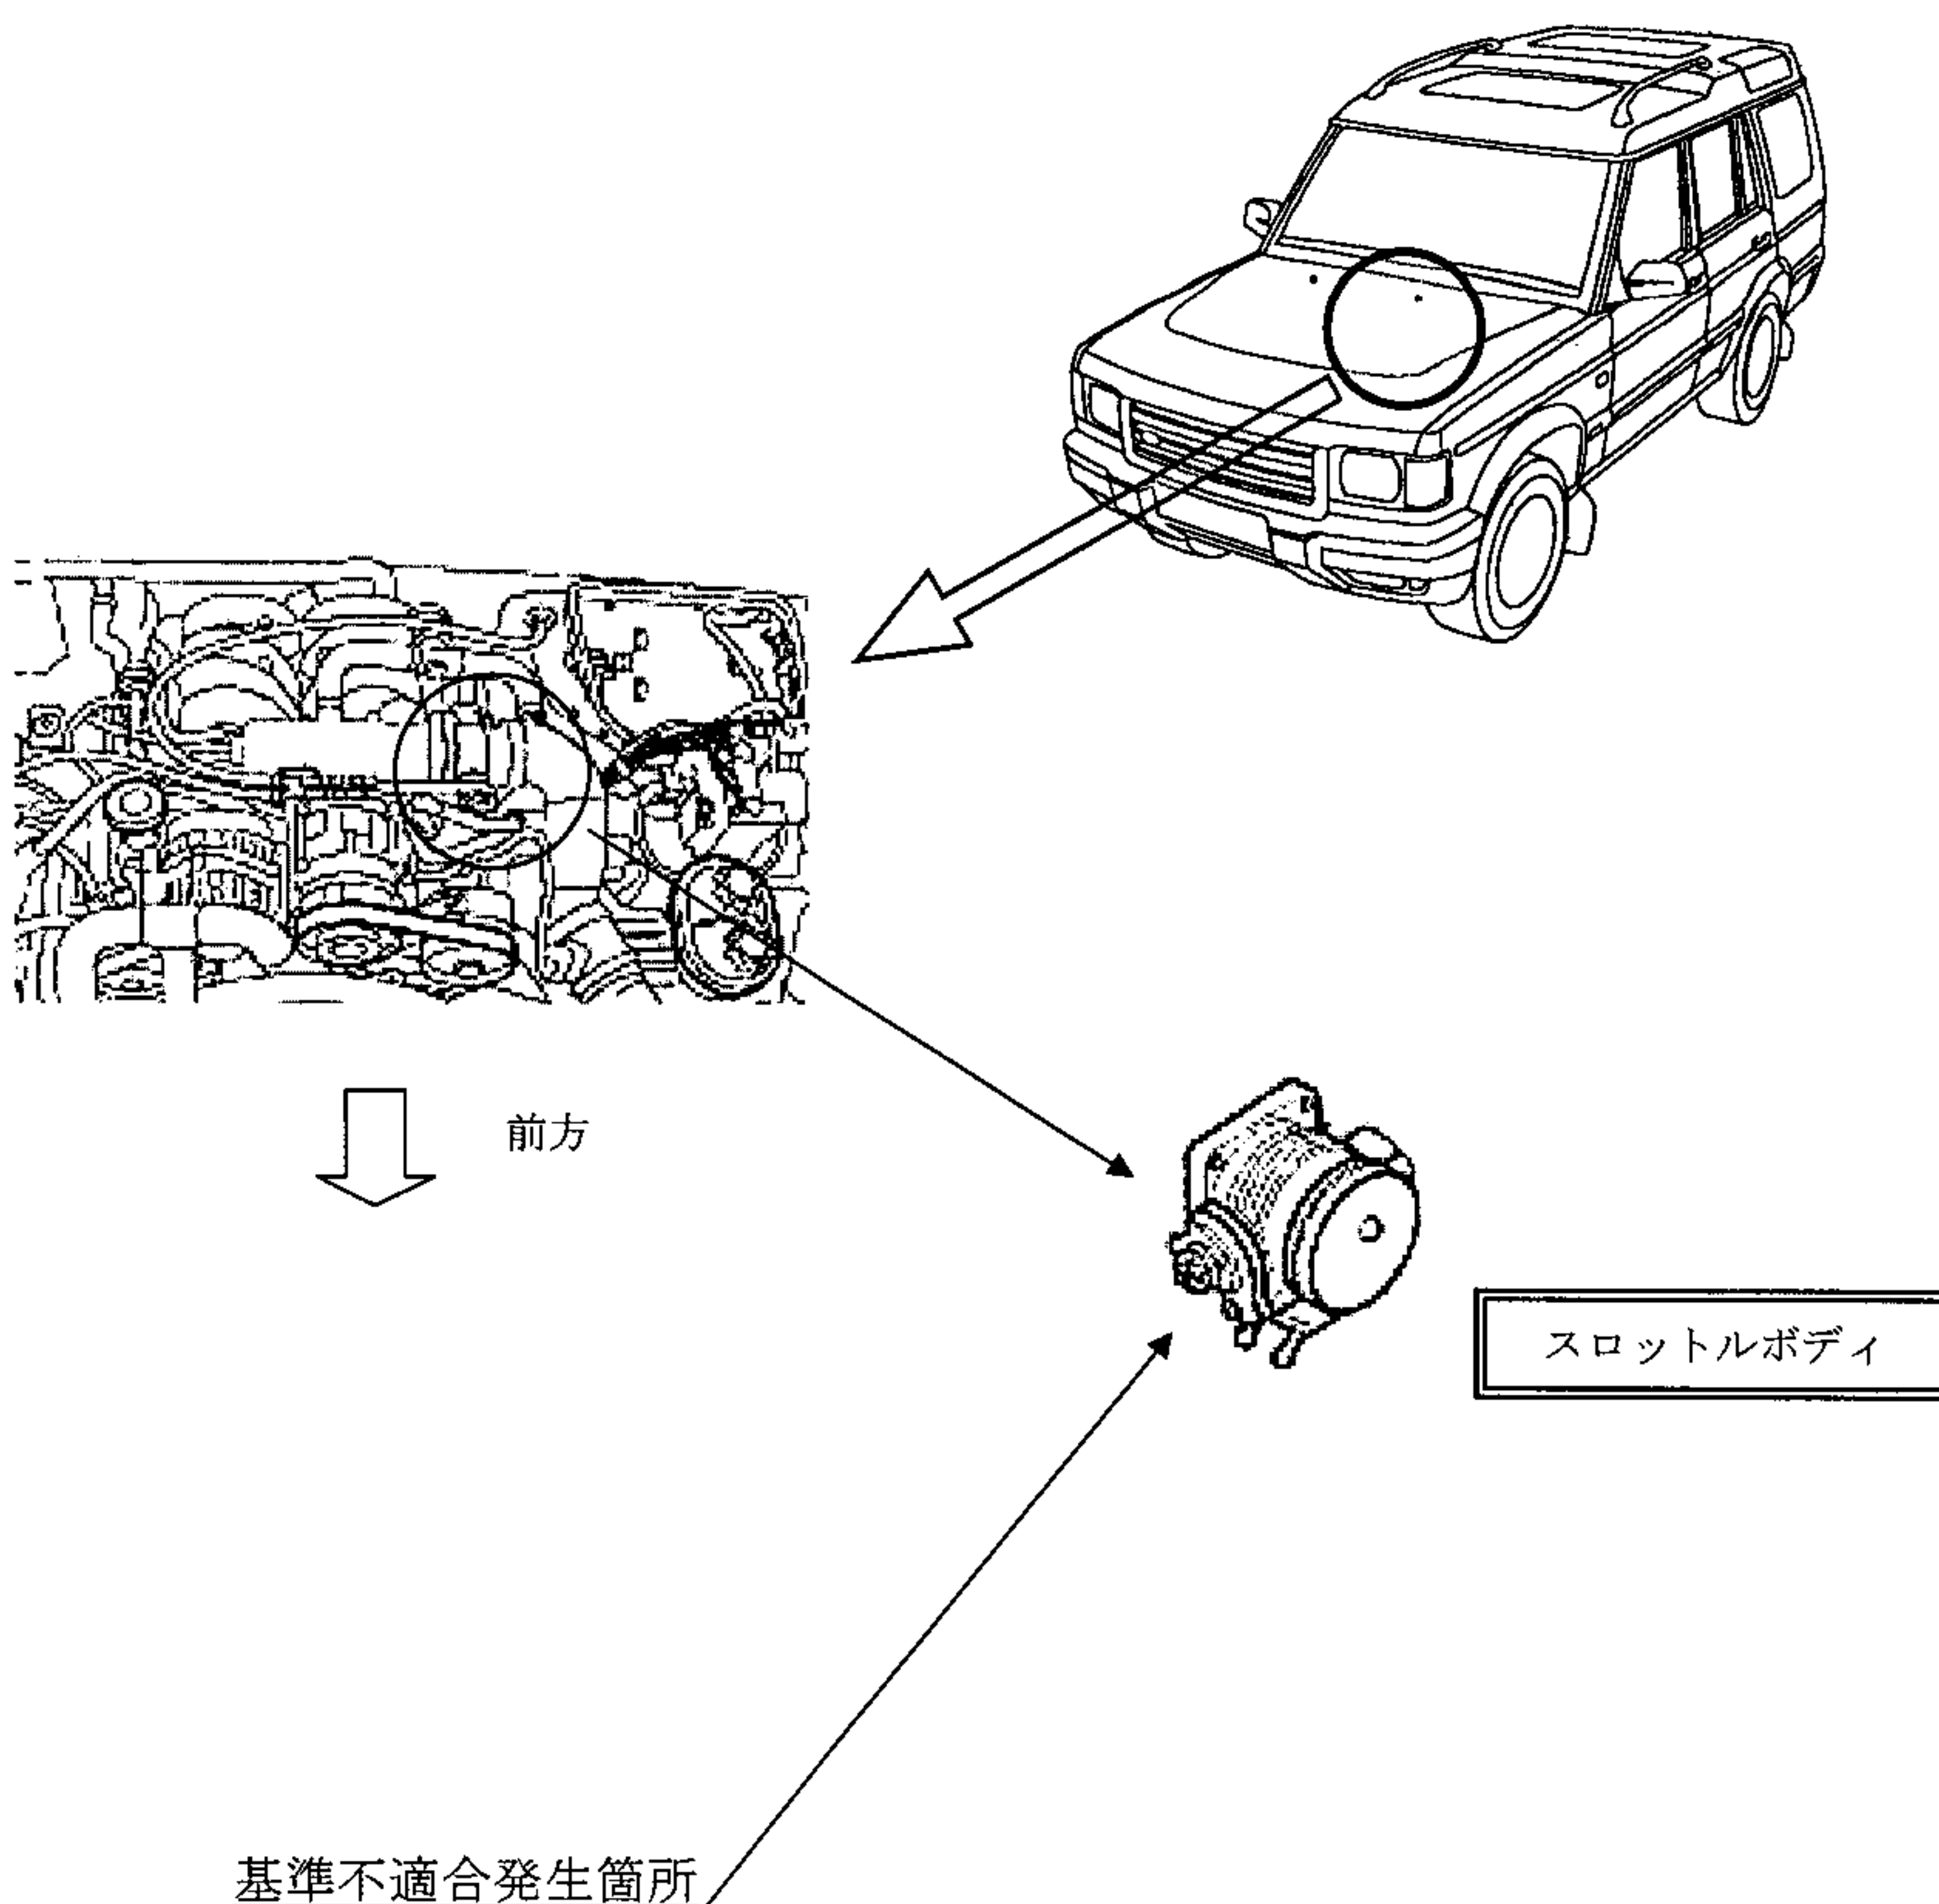

スロットルボディの加工が不適切なため、内部に取り付けられたスロットルバルブが円滑に作動しないものがある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルを離しても、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スロットルボディの製造番号を点検し、対象となるものは、スロットルボディを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：スロットルボディ本体に白のペイントを塗布する。