


改善箇所説明図

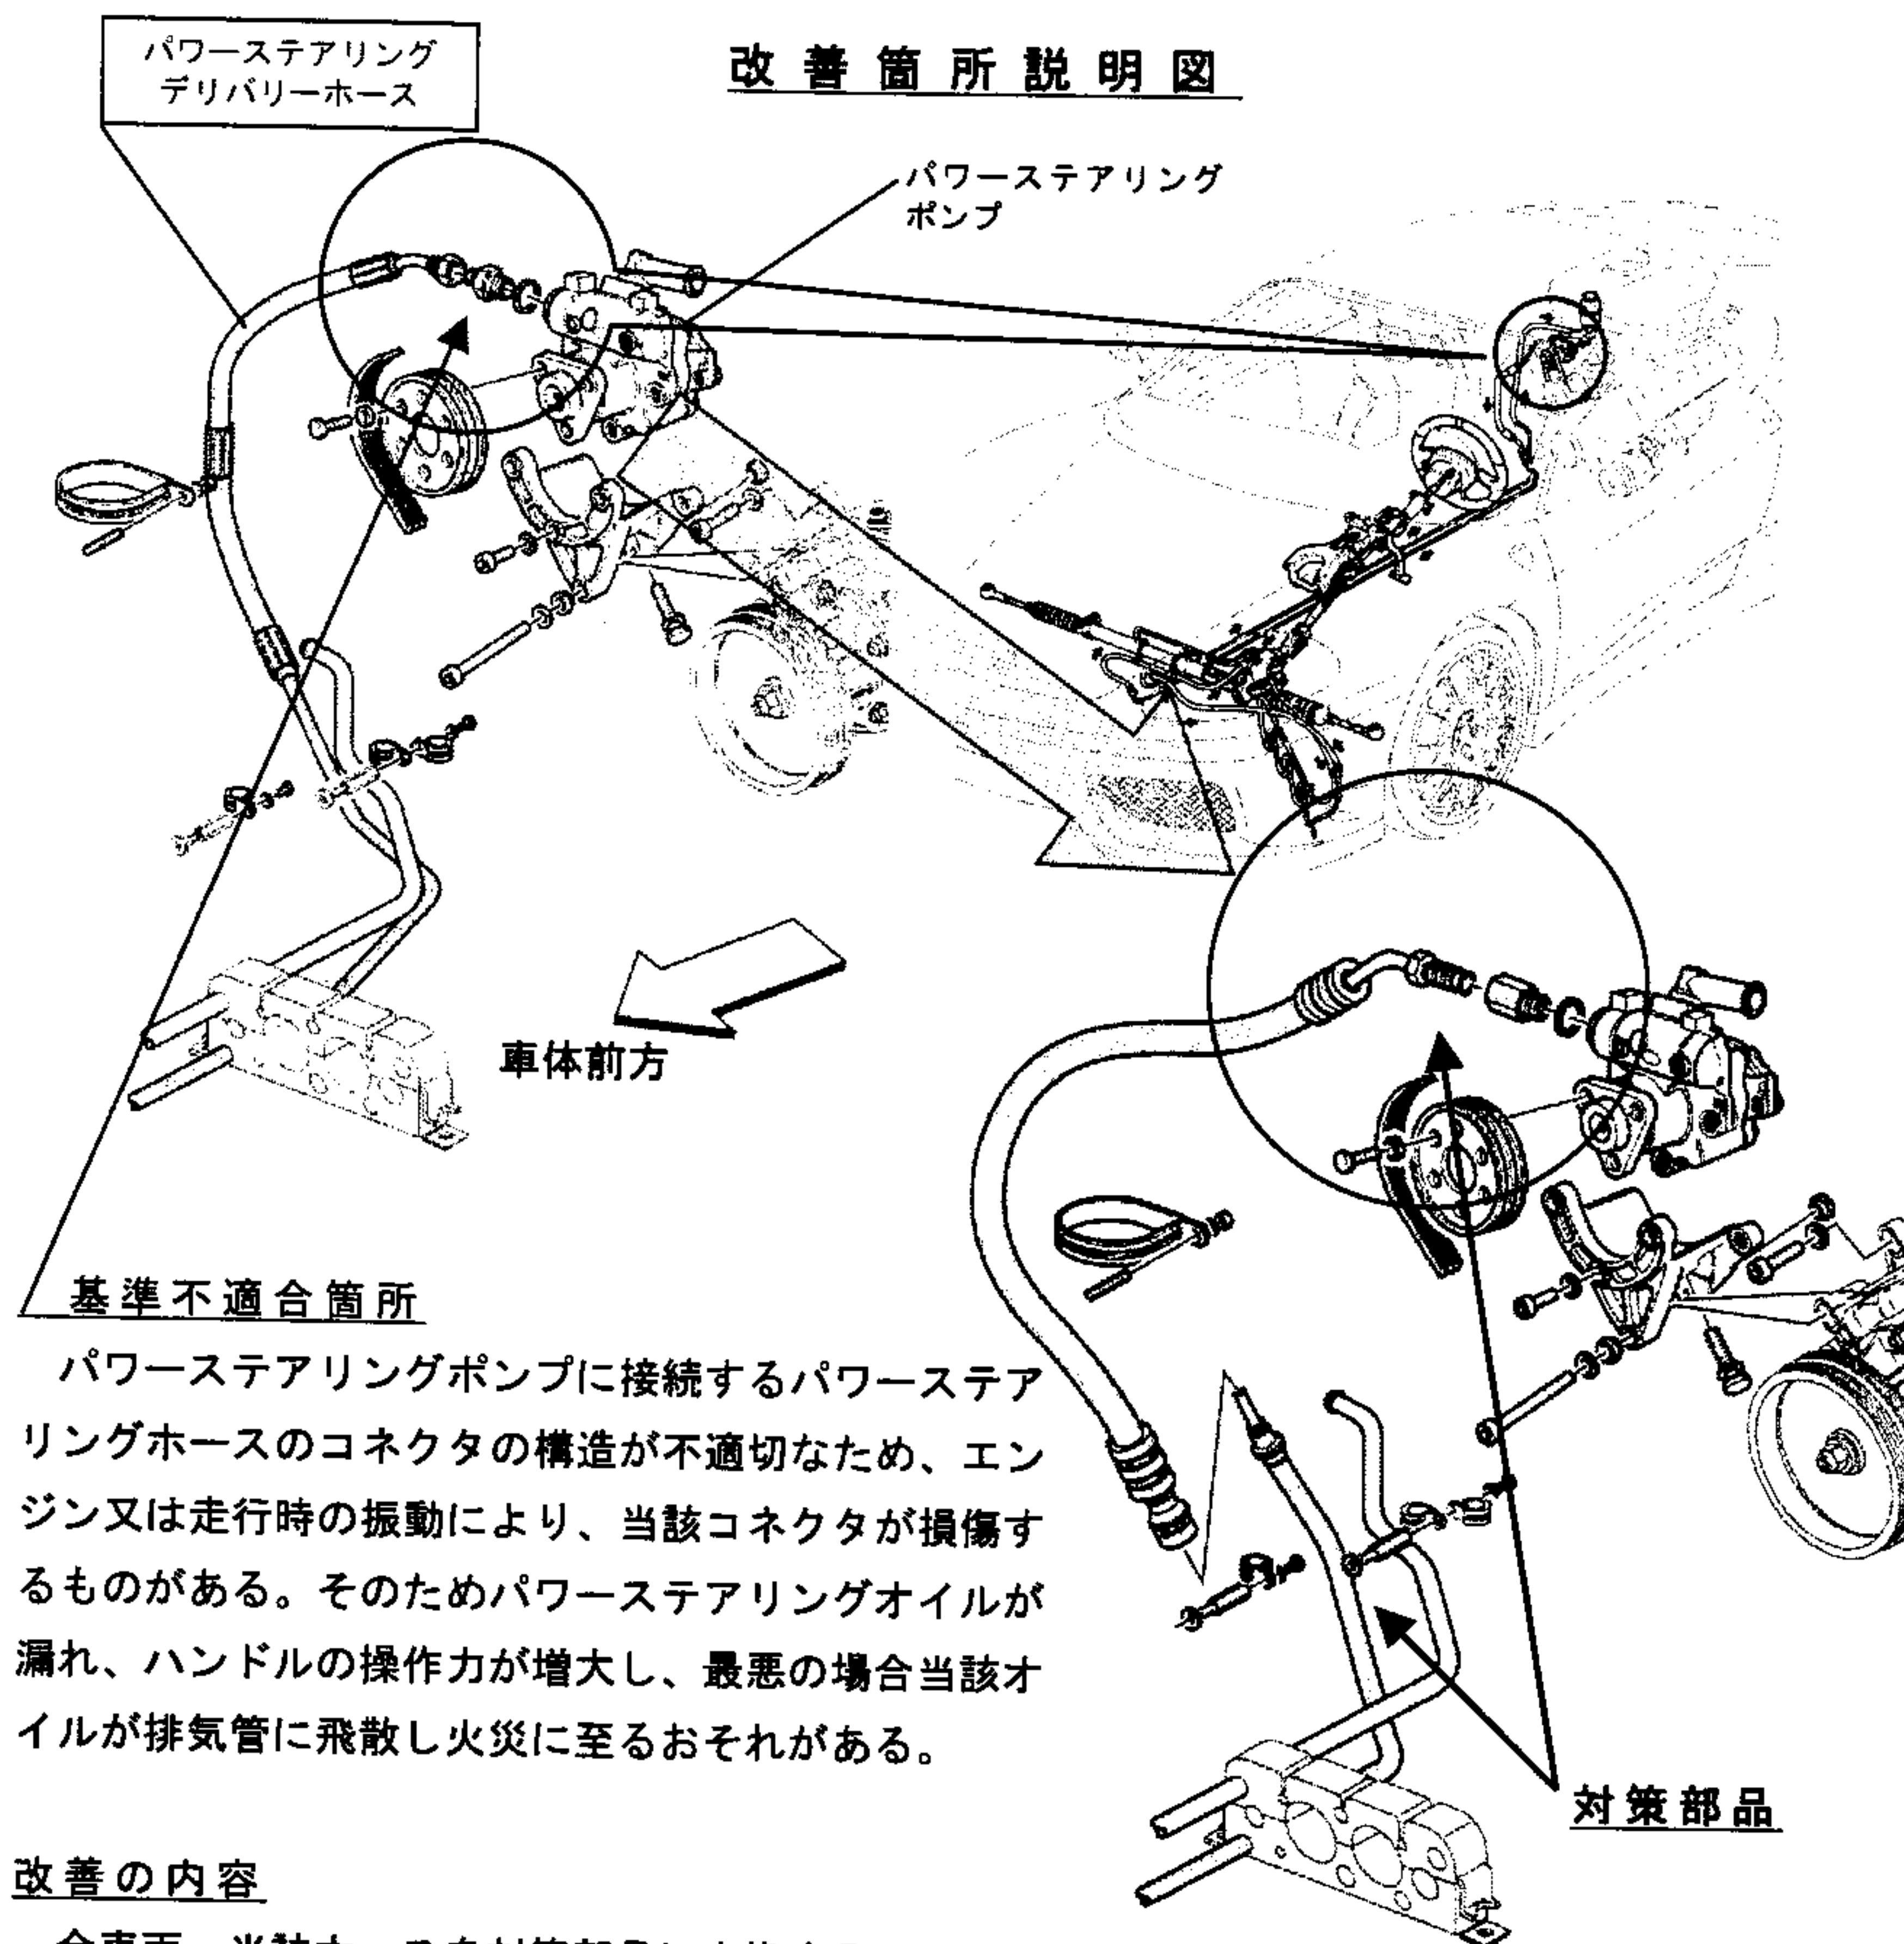

パワーステアリングポンプに接続するパワーステアリングホースのコネクタの構造が不適切なため、エンジン又は走行時の振動により、当該コネクタが損傷するものがある。そのためパワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が増大し、最悪の場合当該オイルが排気管に飛散し火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを対策部品に交換する。

注意： は交換部品を示す