



改善箇所説明図

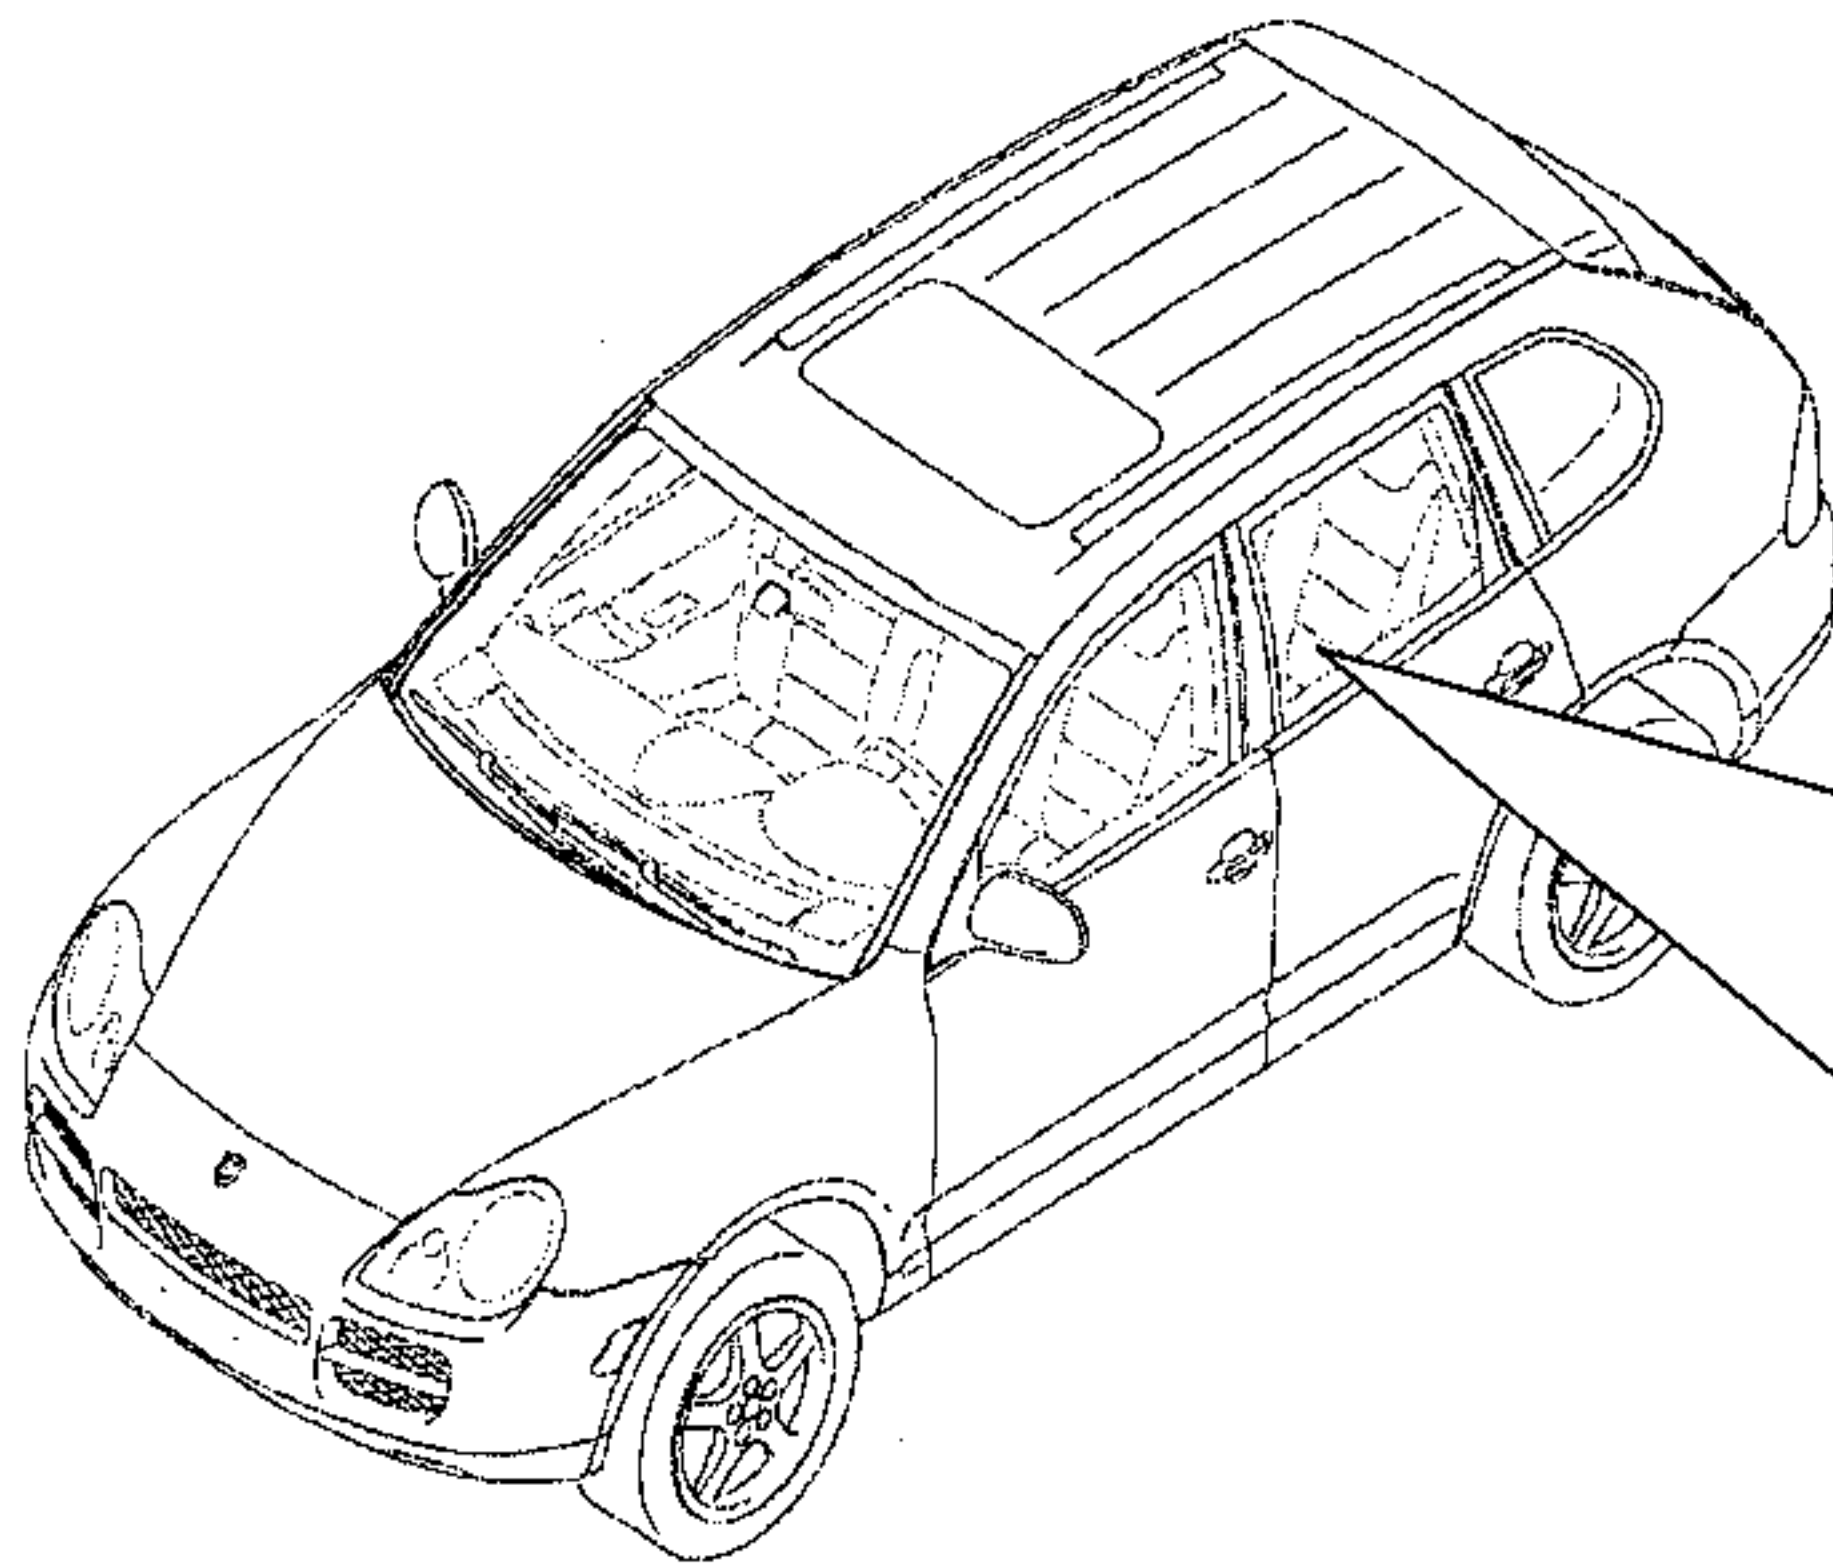

リアシートベルトバックル

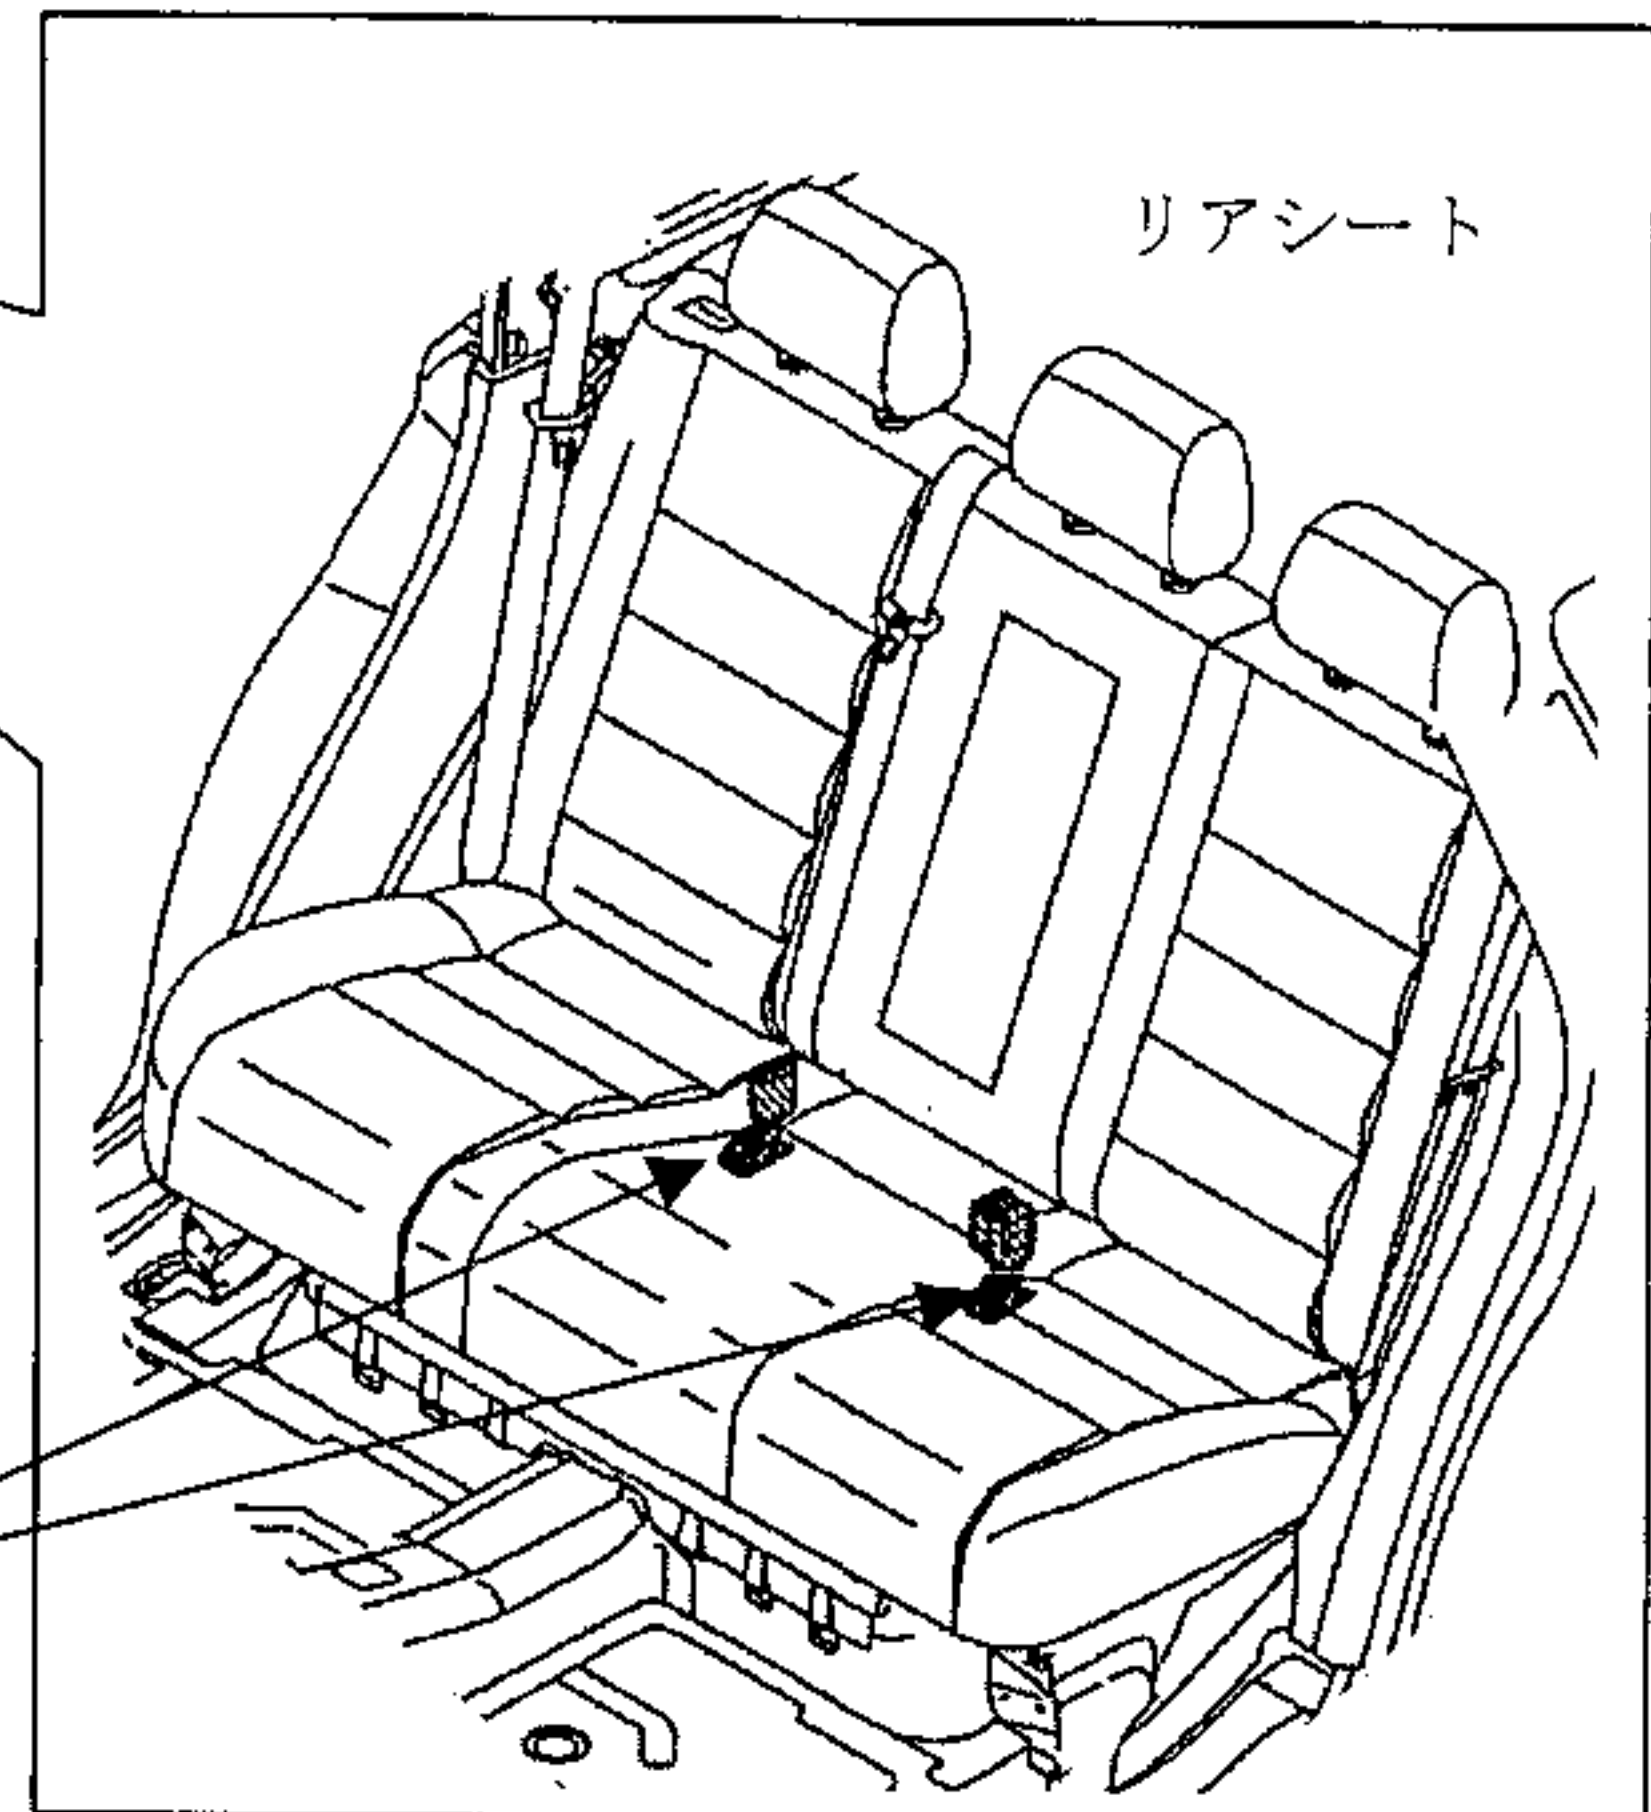

不具合発生箇所

後部座席のシートベルトバックルをステーに取り付けているリベットのかしめが不十分なため、リベットが抜け出してシートベルトバックルが外れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リベットのかしめを点検し、かしめが不十分なものはシートベルトバックル一式を良品と交換する。

注：□ は改善部品を示す。

