


改善箇所説明図

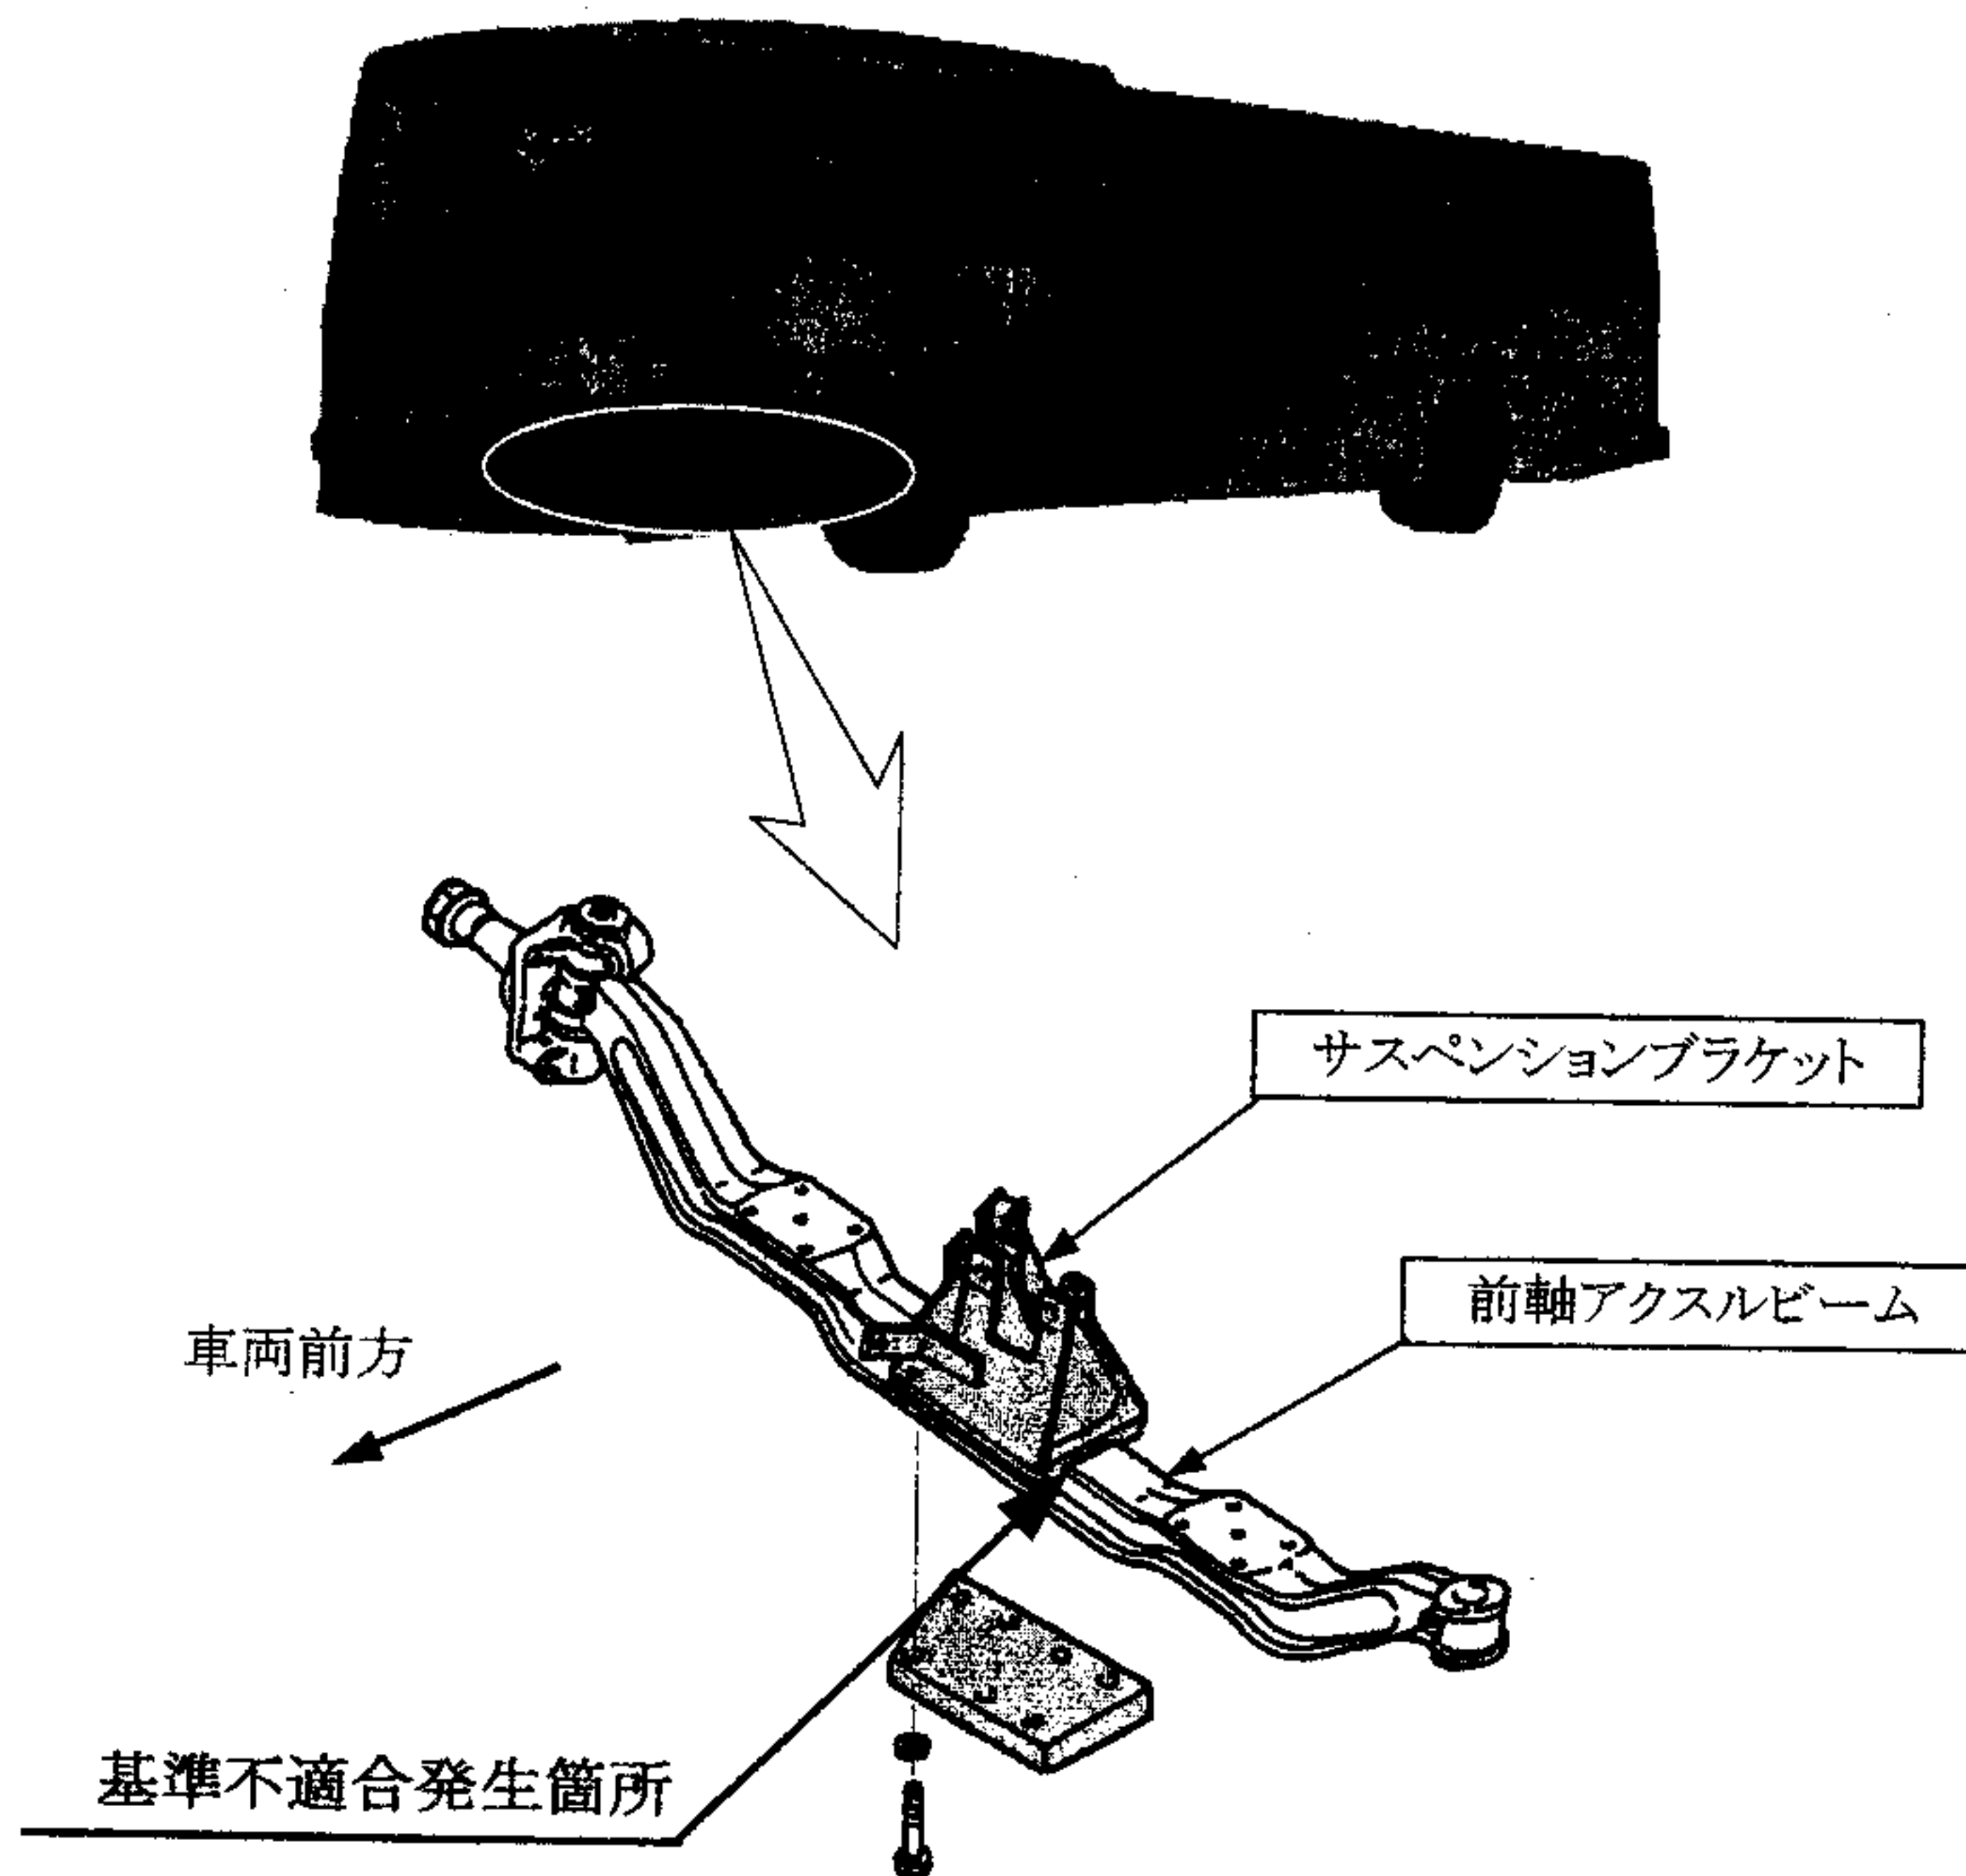

前軸アクスルビームとサスペンションブラケットの組合せが不適切なため、段差のある路面を通過する時等に、当該アクスルビームのサスペンションブラケット取付け面端部に高い応力が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該アクスルビームに亀裂が発生し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸アクスルビーム及びサスペンションブラケットを適切な組み合わせの新品と交換する。

注: 内は交換部品を示す。