



改善箇所説明図

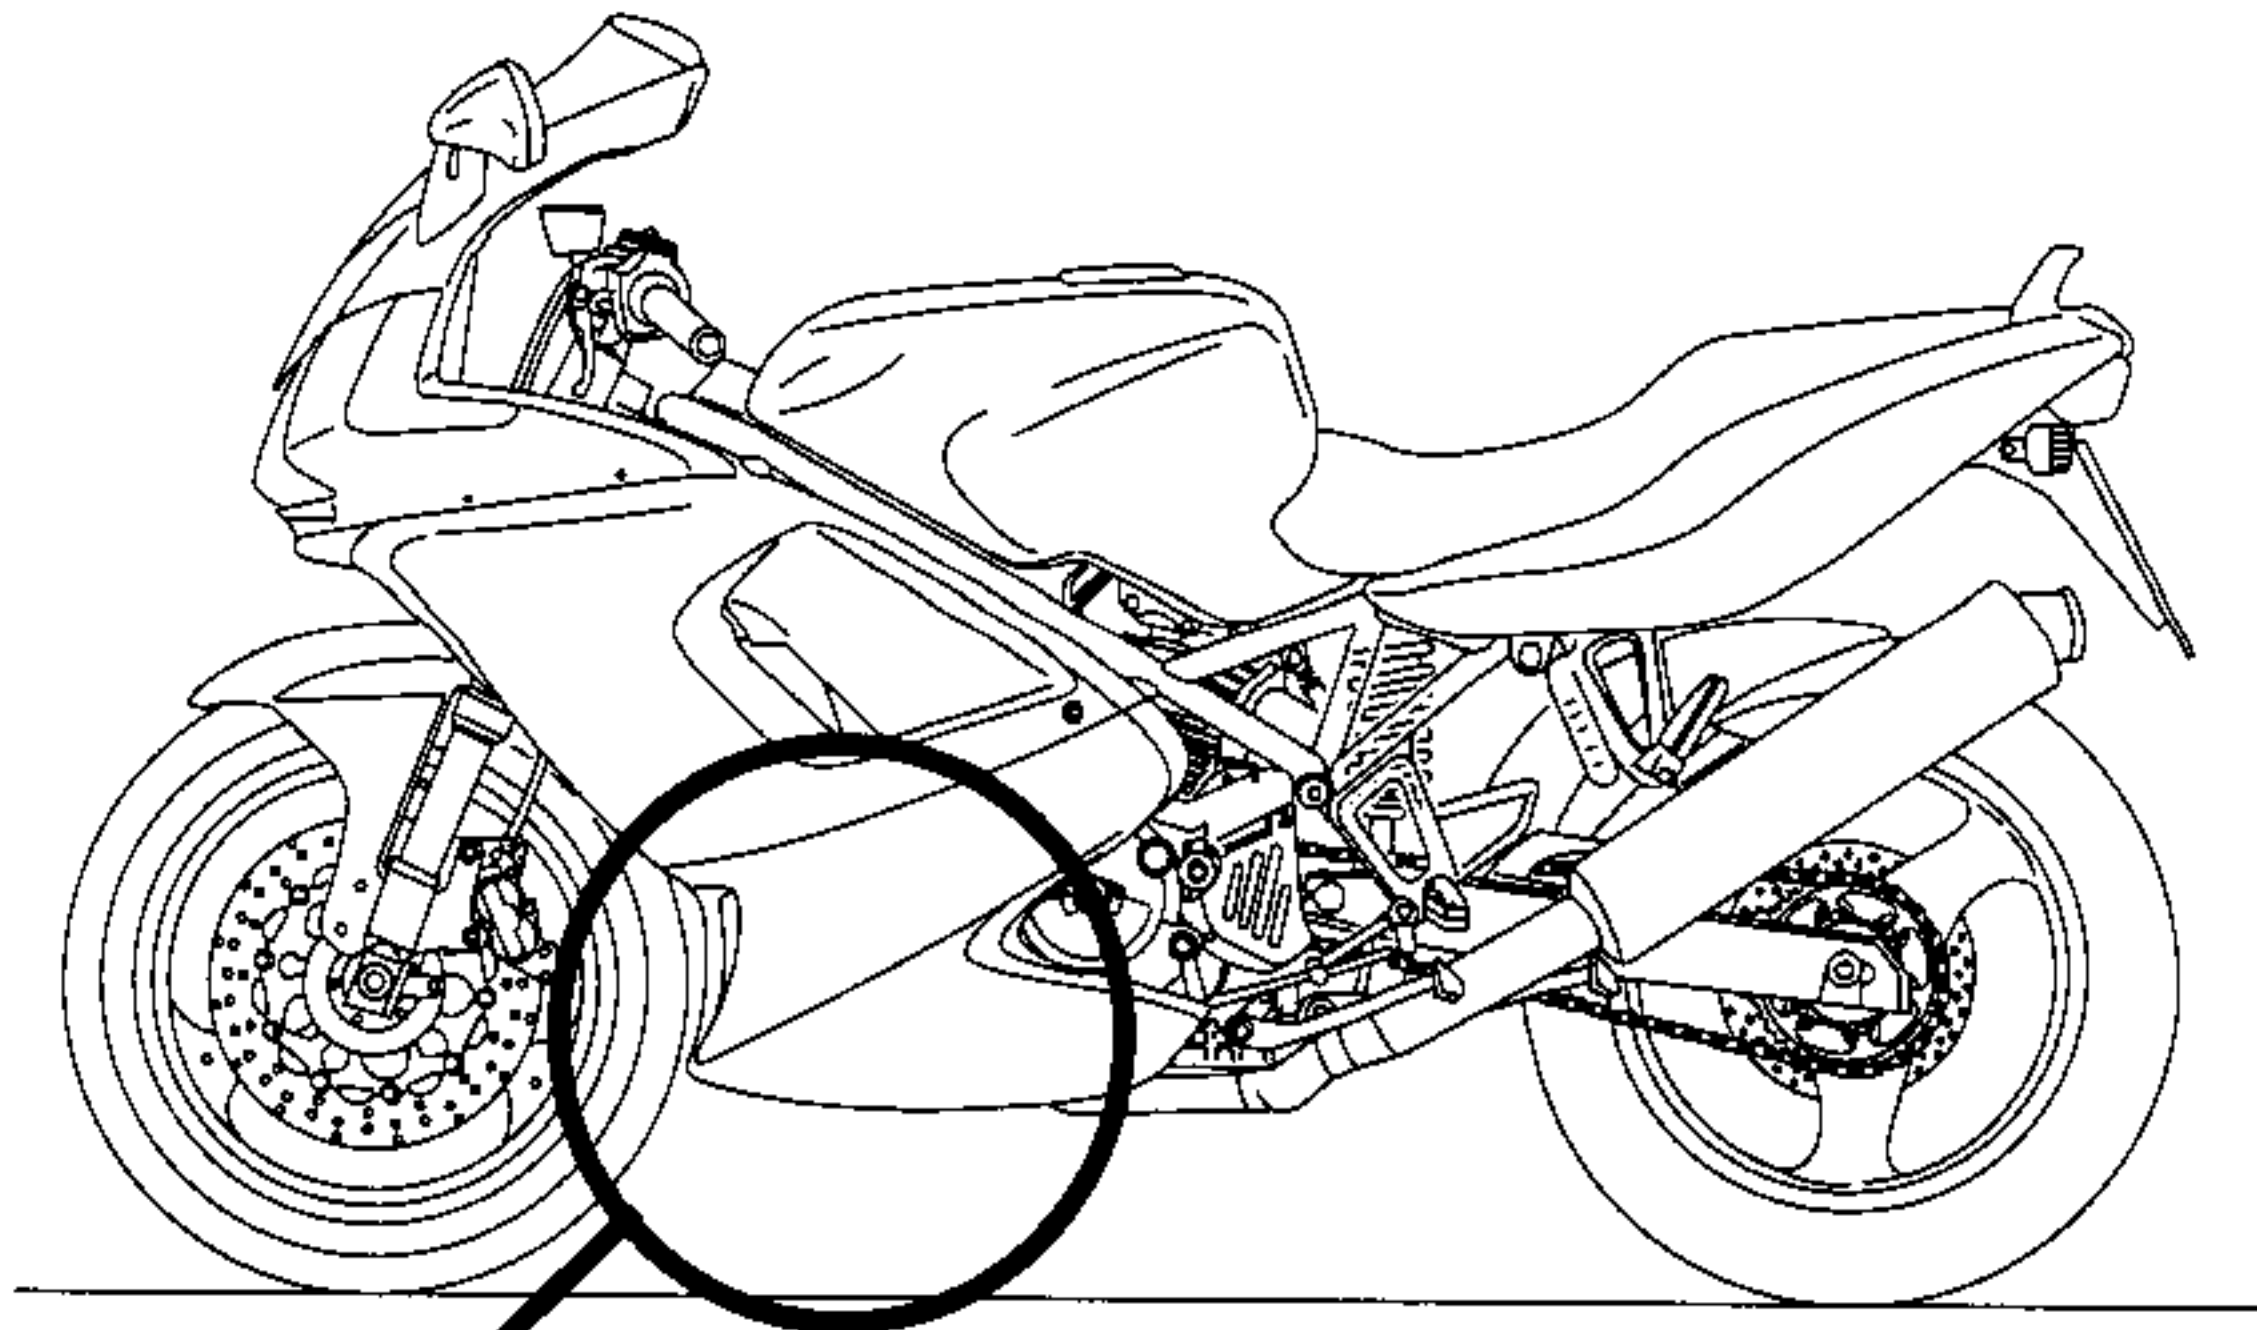

エアボックス

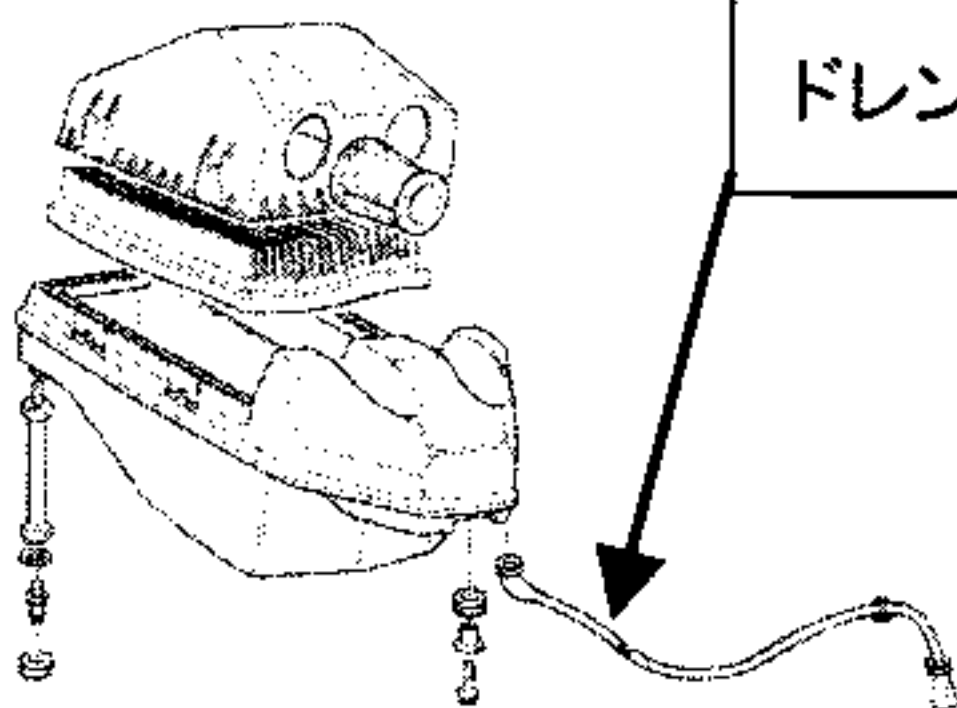

エアボックス
ドレンチューブ

基準不適合箇所


エアボックスドレンチューブの取り回しが不適切なため、当該チューブがエンジン前側シリンダーのエキゾーストパイプと干渉し溶損して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、エアボックスドレンチューブを短く切断し、チューブの取り回しを変更する。

注：□ は改善箇所を示す

改善前

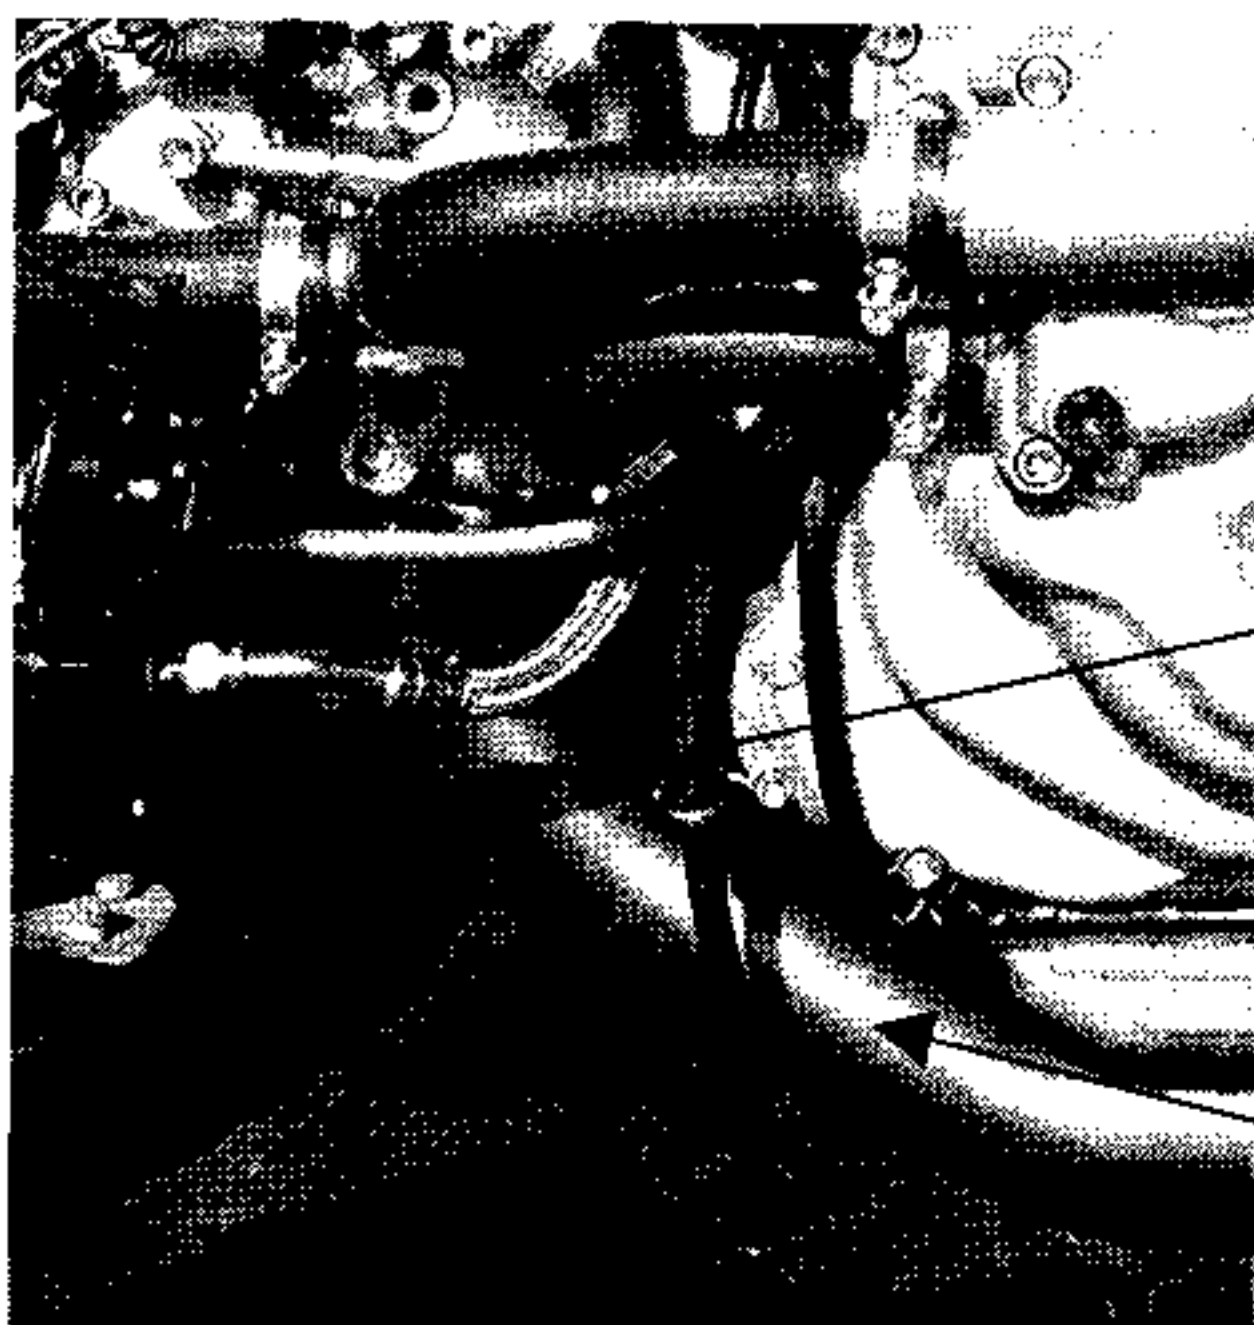

エアボックス
ドレンチューブ

エキゾーストパイプ

改善後

