
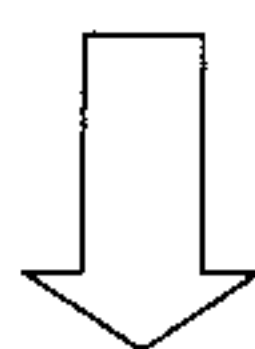


改善箇所説明図

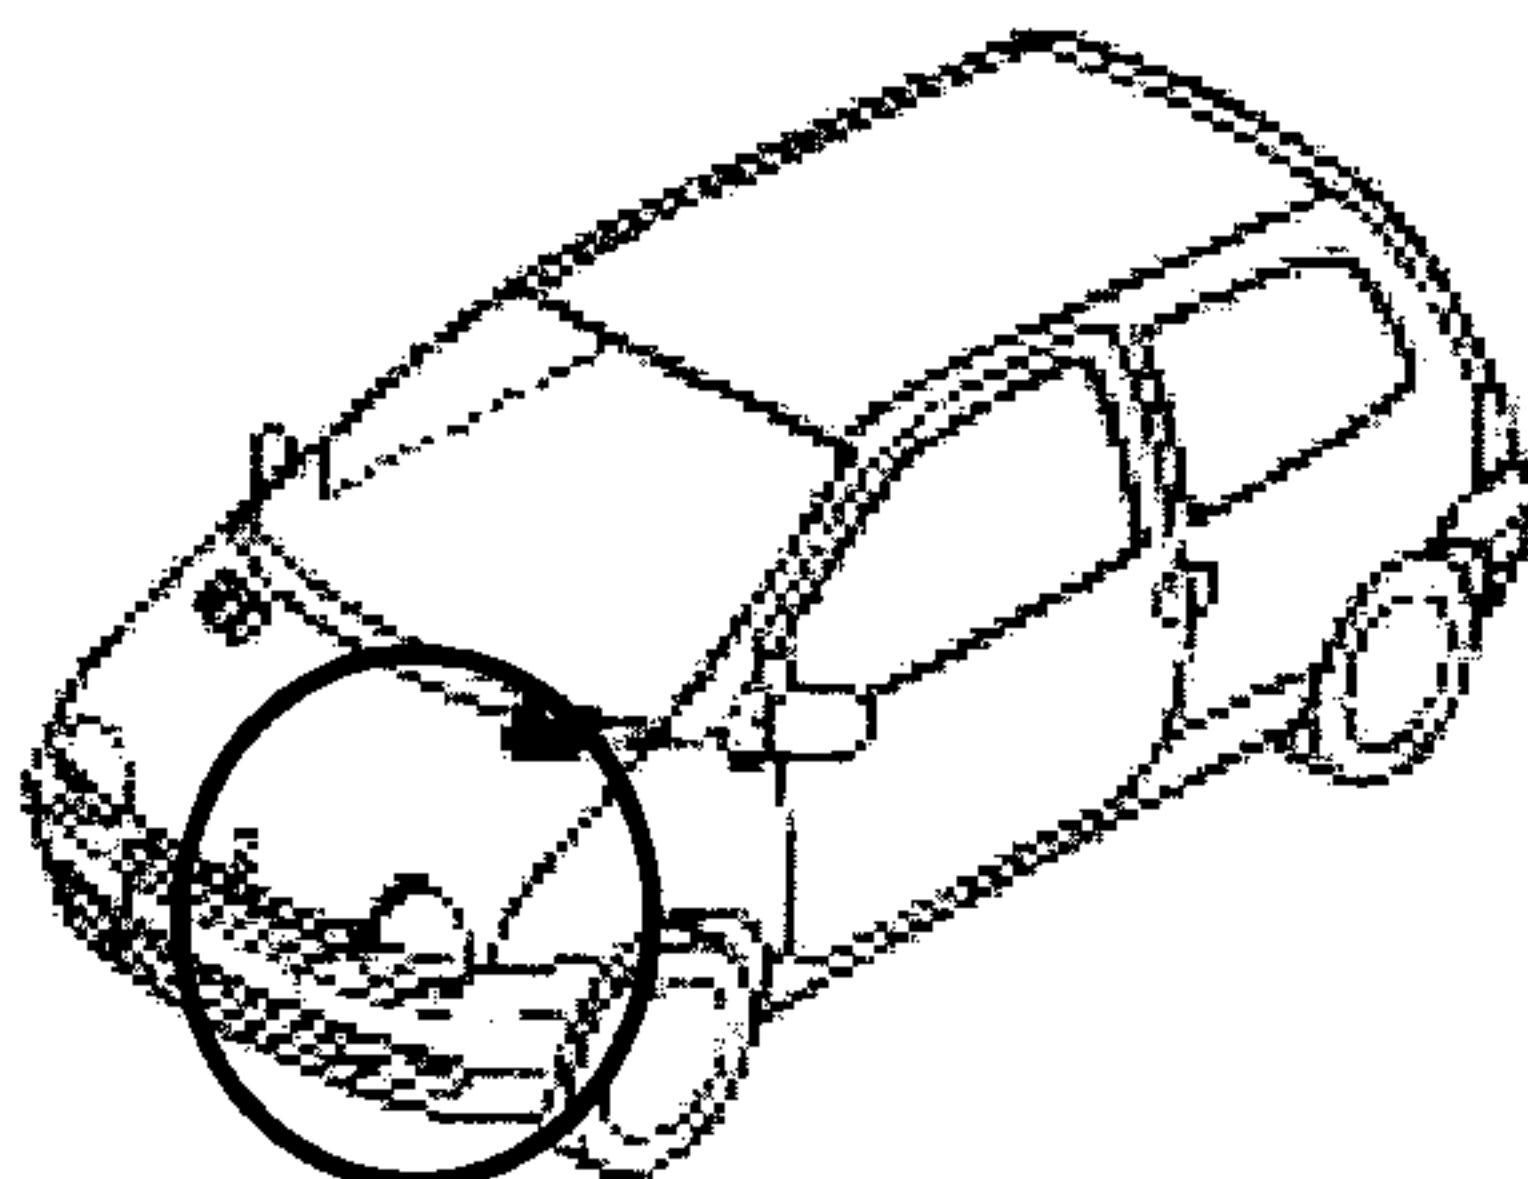

基準不適合発生箇所

変速機下部に取り付けられたシフトポジションセンサーの後退灯用スイッチにおいて、内部接点の炭化により接触不良を起こすものがあるため、そのまま使用を続けると、リバースレンジ（後退）に変速した際に正常に通電されず、後退灯が点灯しなくなるおそれがある。

トランスミッション



改善の内容

全車両、シフトポジションセンサーを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す。