


改善箇所説明図

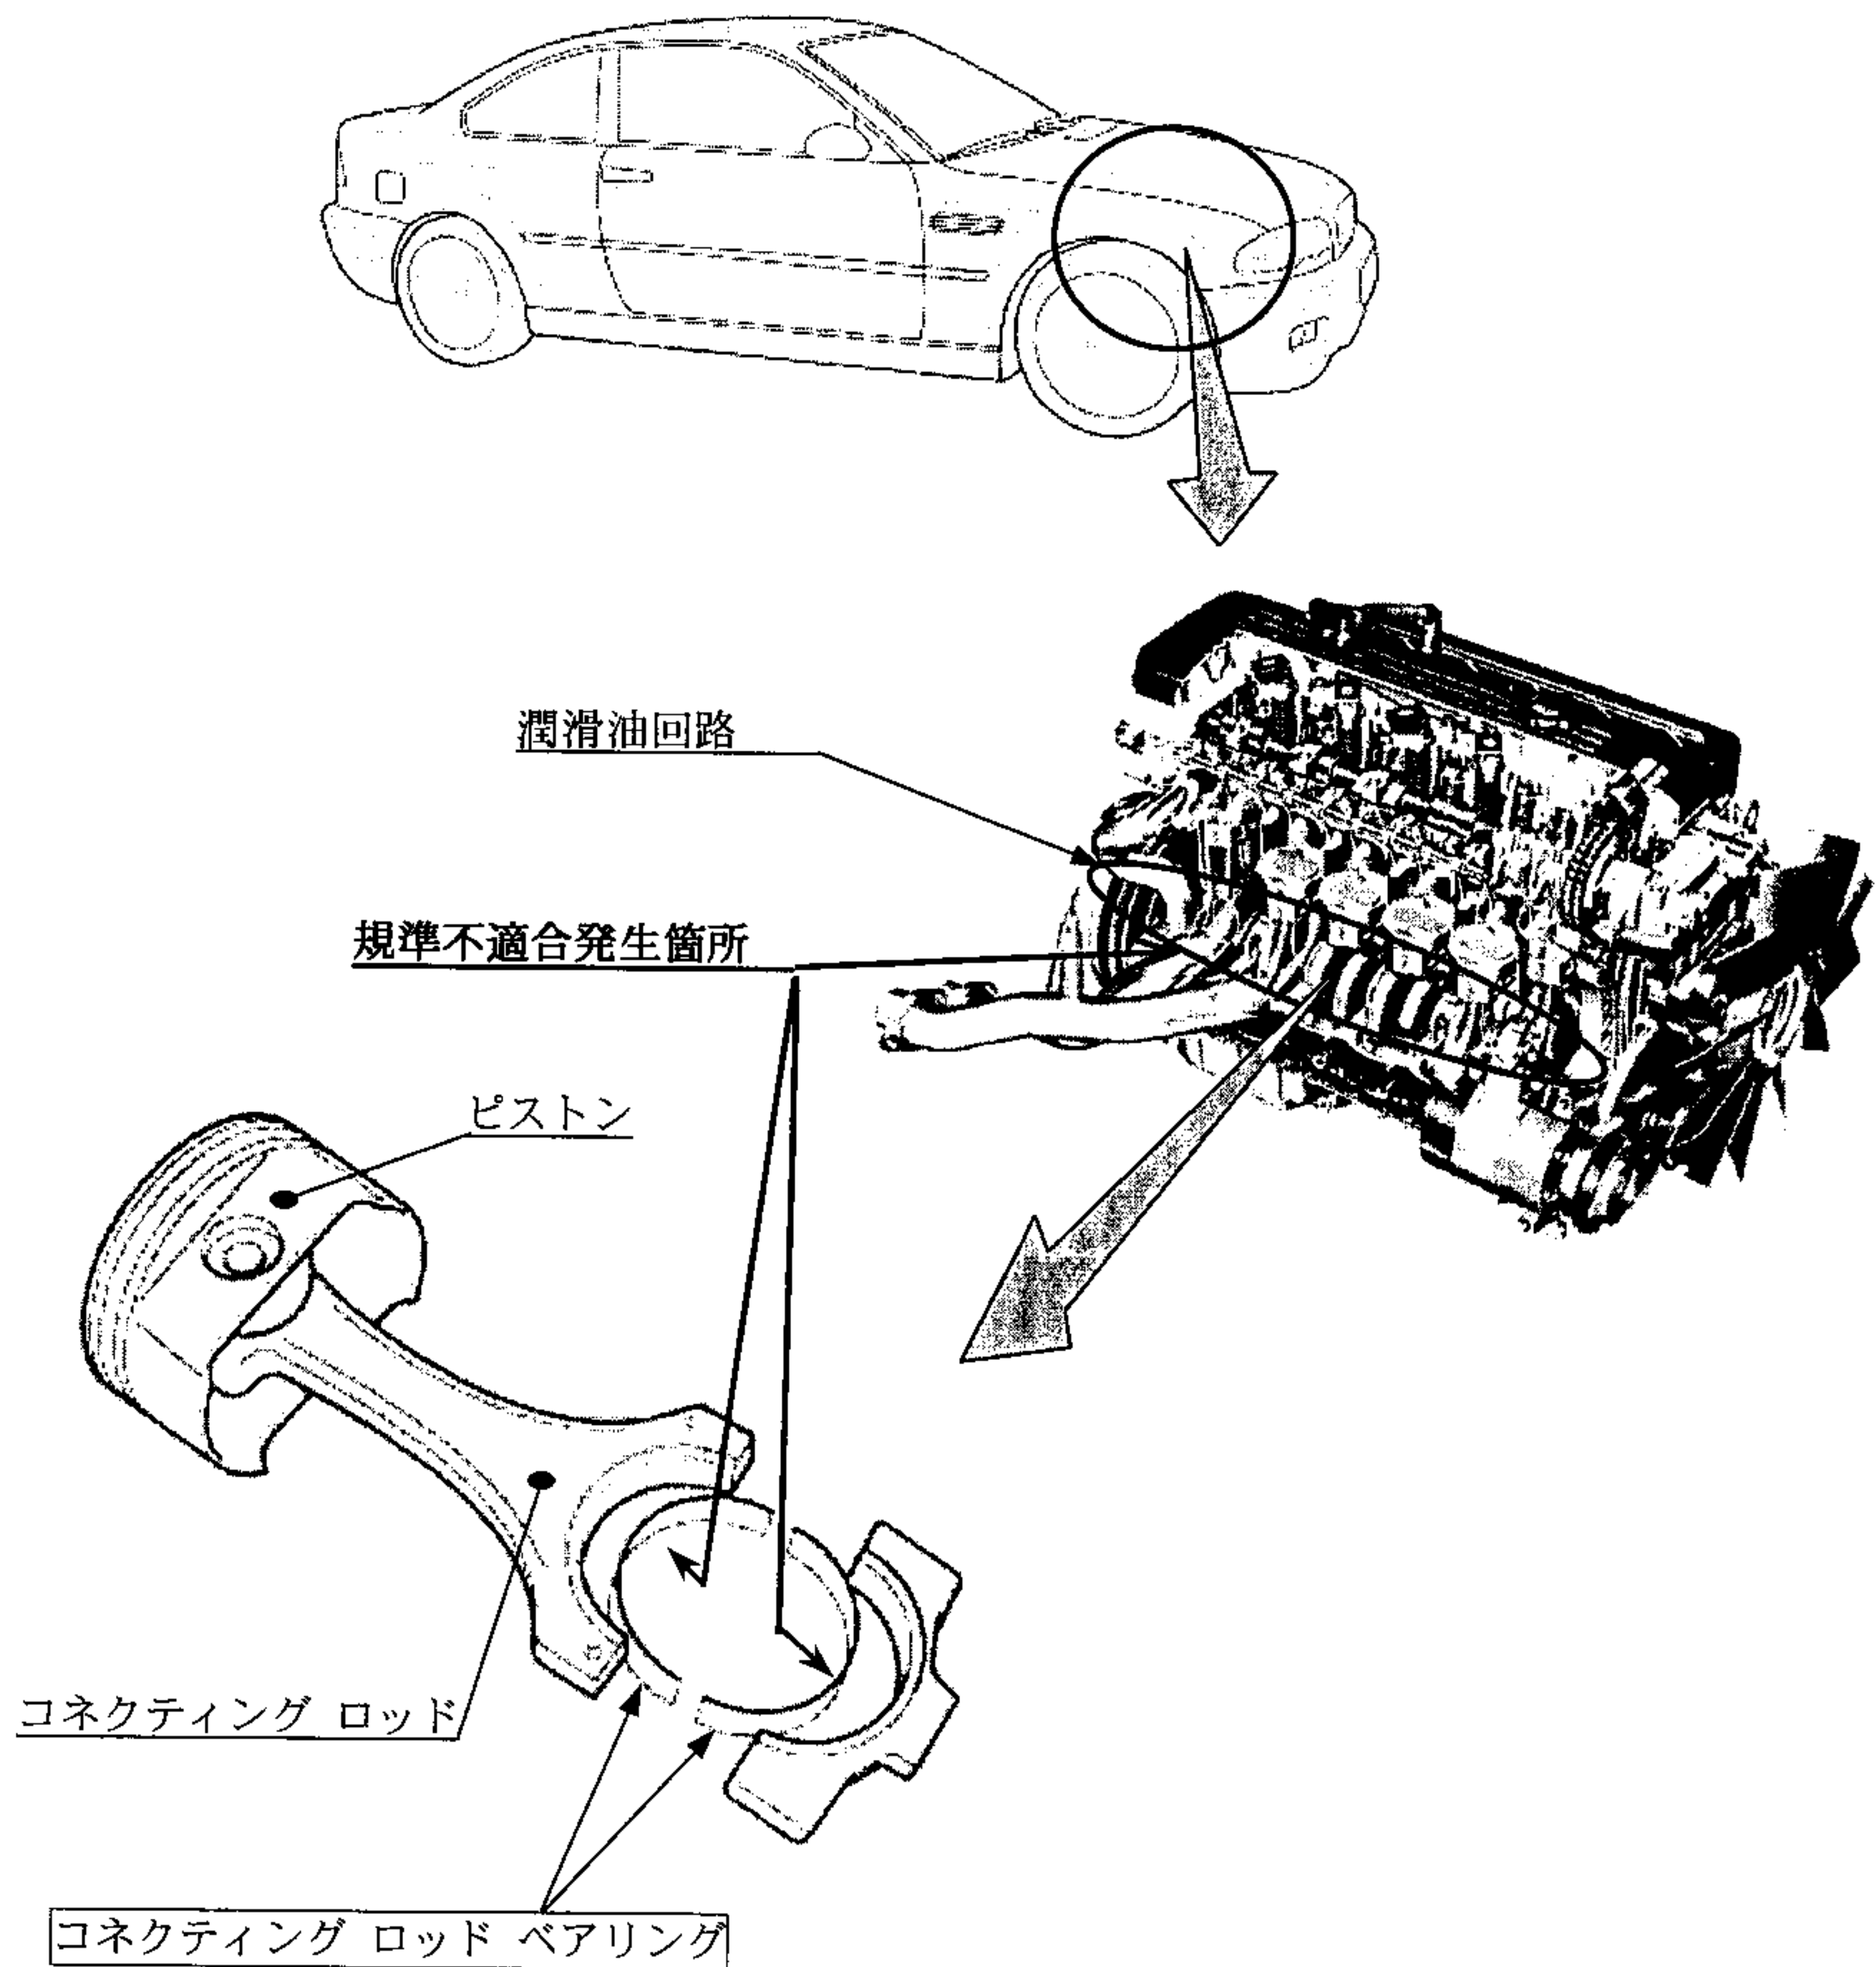

改善の内容

全車両、コネクティングロッド
ベアリングを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

原動機において、コネクティングロッド
ベアリングの材質が不適切なため、使用
過程における耐久性が不十分となり、当
該部位に早期磨耗が発生する。そのまま
の状態で使用を続けると当該部位が過
熱して打音等が発生し、最悪の場合、原
動機が停止し、再始動できなくなるおそ
れがある。