



改善箇所説明図

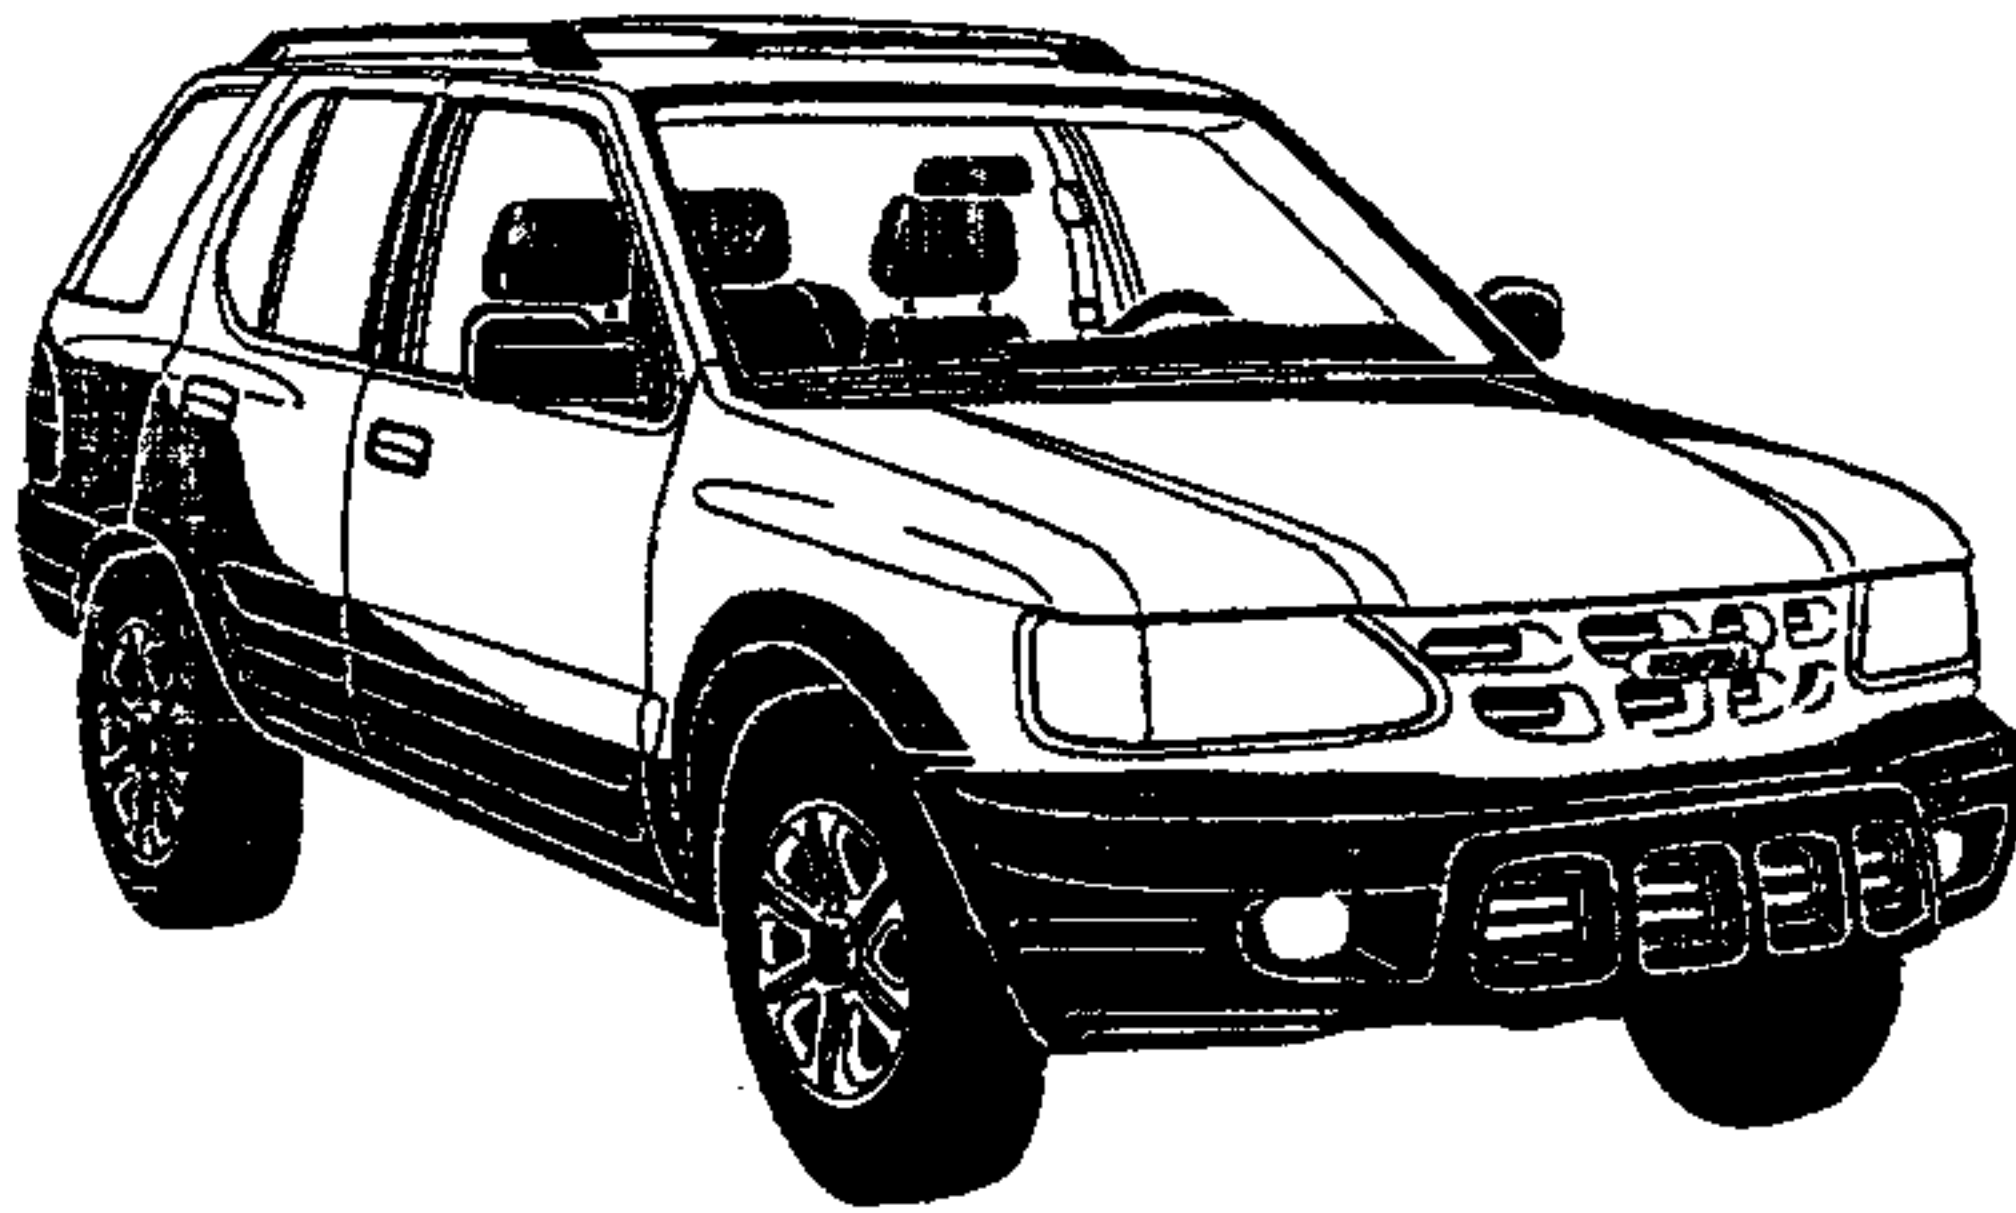


基準不適合箇所

発電機の電気配線において、当該配線の長さ設定が不適切なため、配線の端子部にエンジンの振動により過大な力がかかり、当該配線の端子部が折損するものがある。そのため、充電ができなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

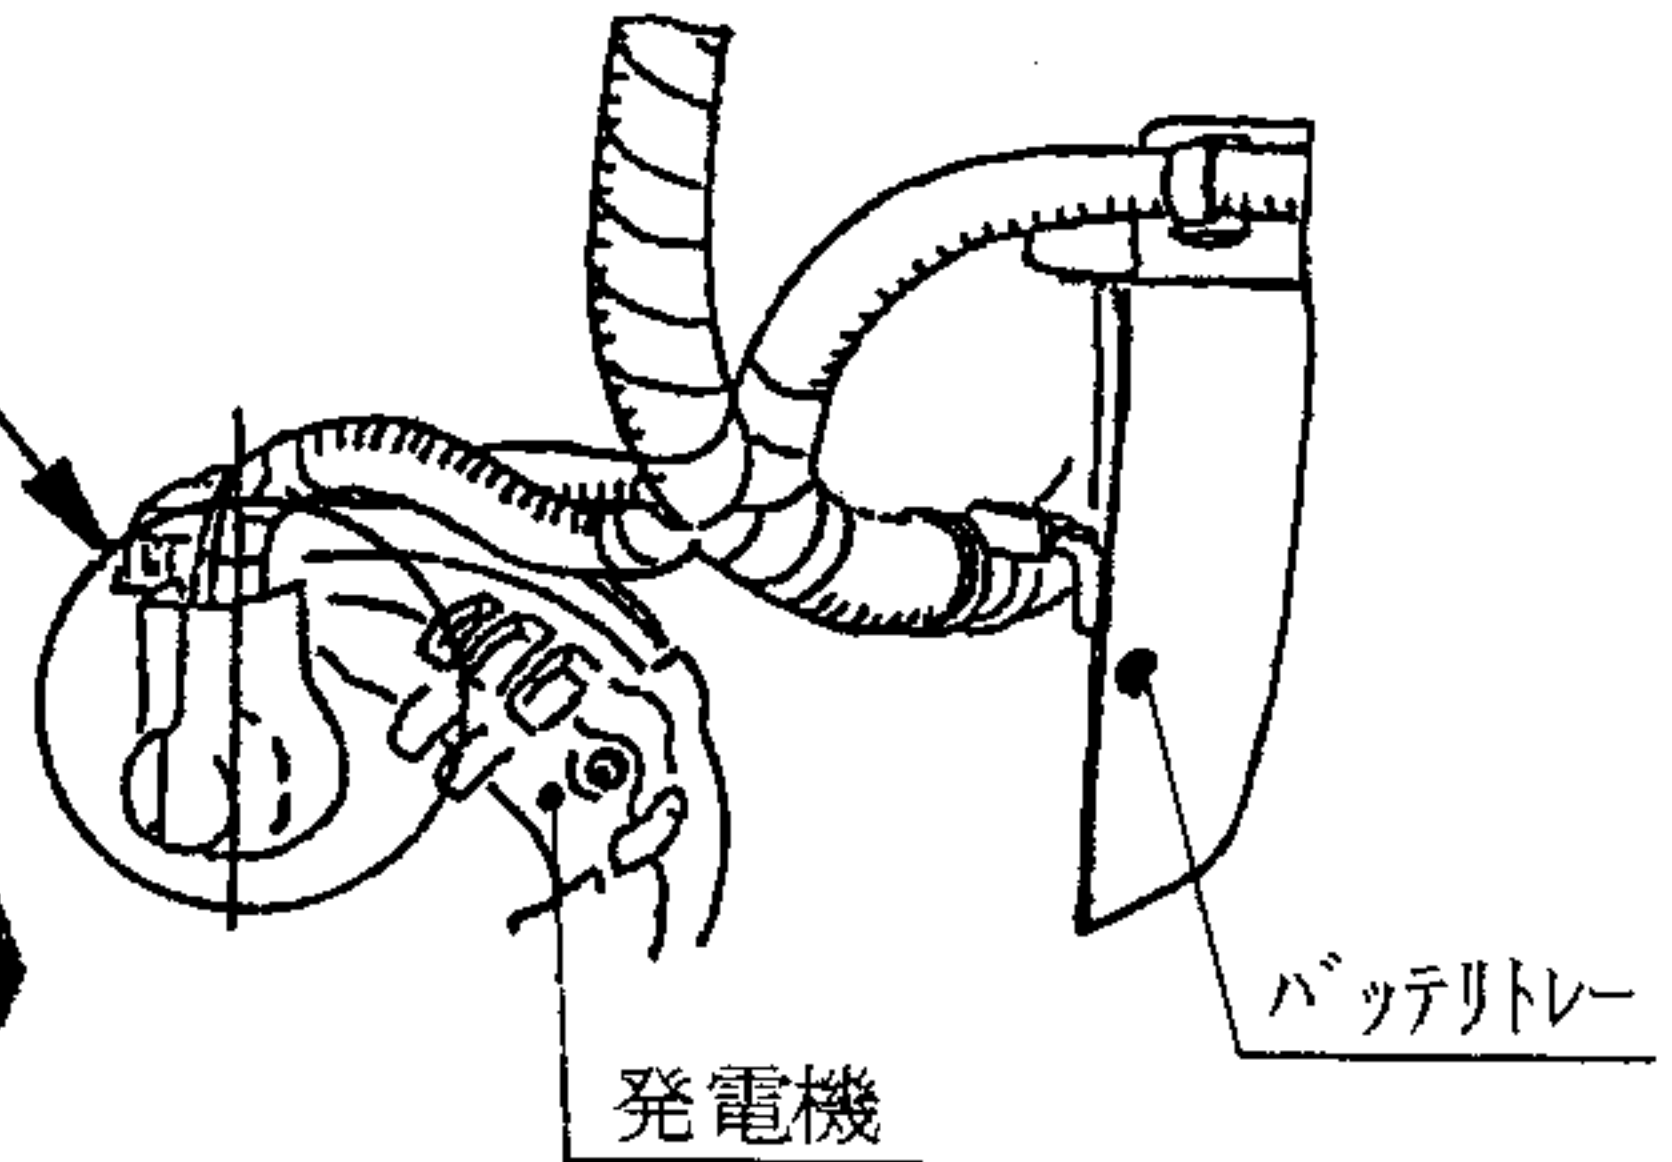

折損箇所

端子

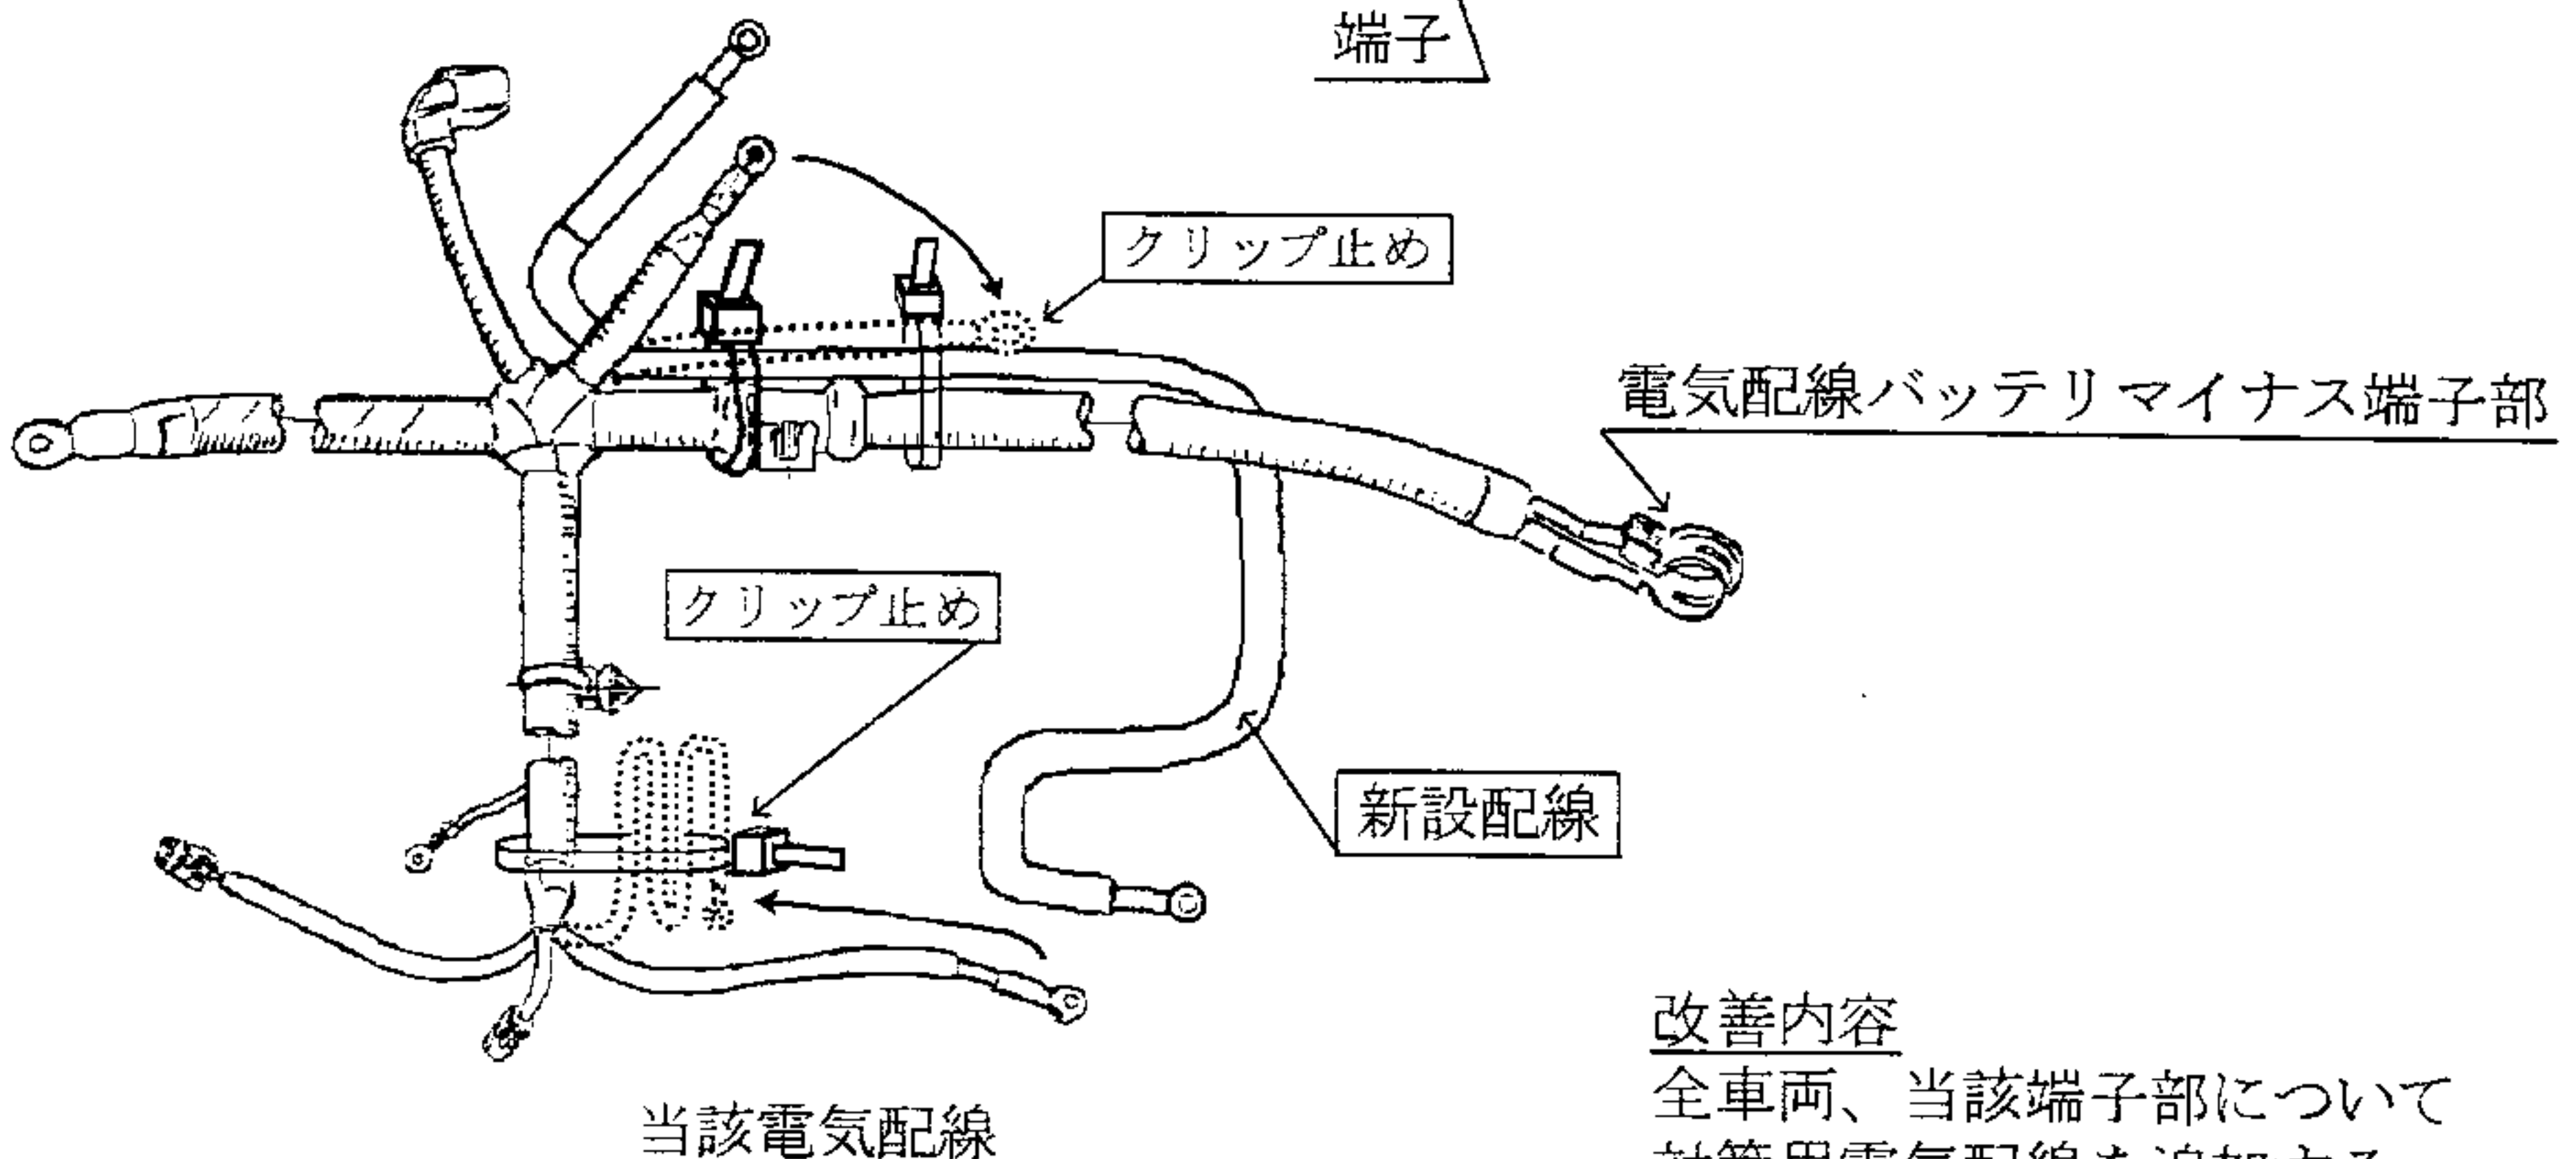

改善内容

全車両、当該端子部について対策用電気配線を追加する。

識別：電気配線バッテリーマイナス端子部のコルゲートチューブに白色ペイントを塗布する。
 □内は追加部品を示す。