


改善箇所説明図

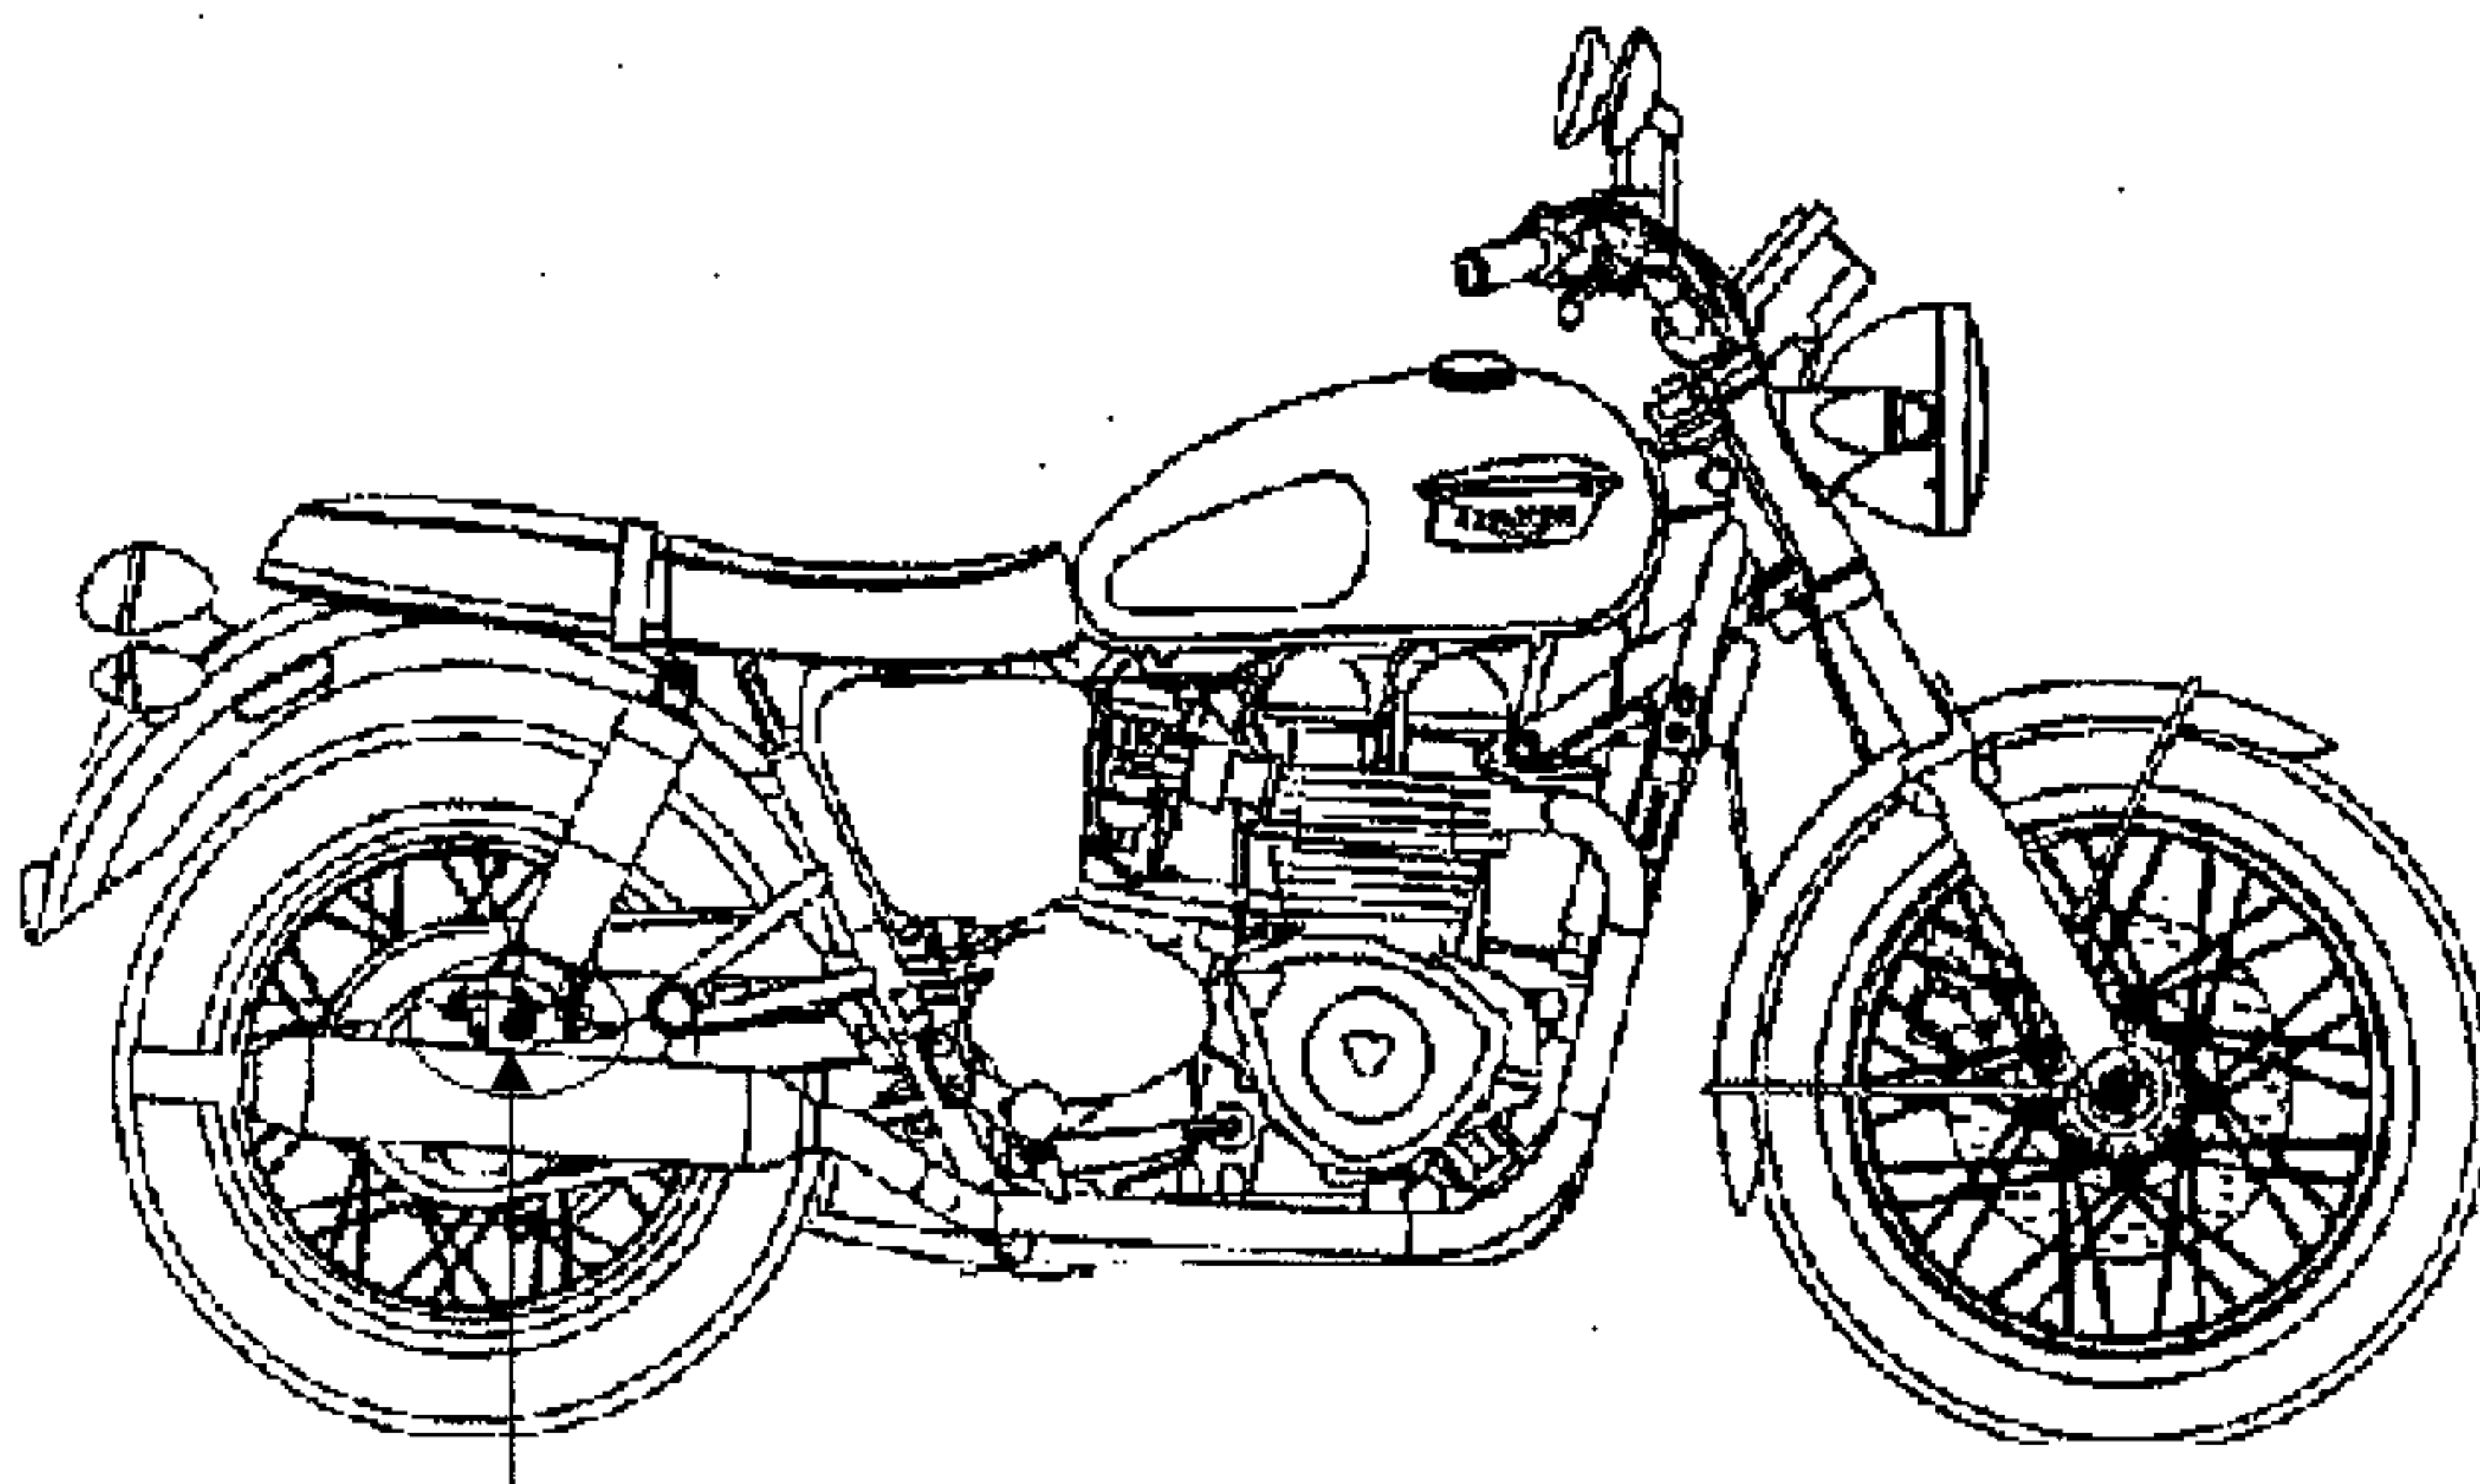


リアサスペンション取り付け部

基準不適合箇所

リアサスペンション本体

注：  は改善箇所を示す

溶接不十分箇所

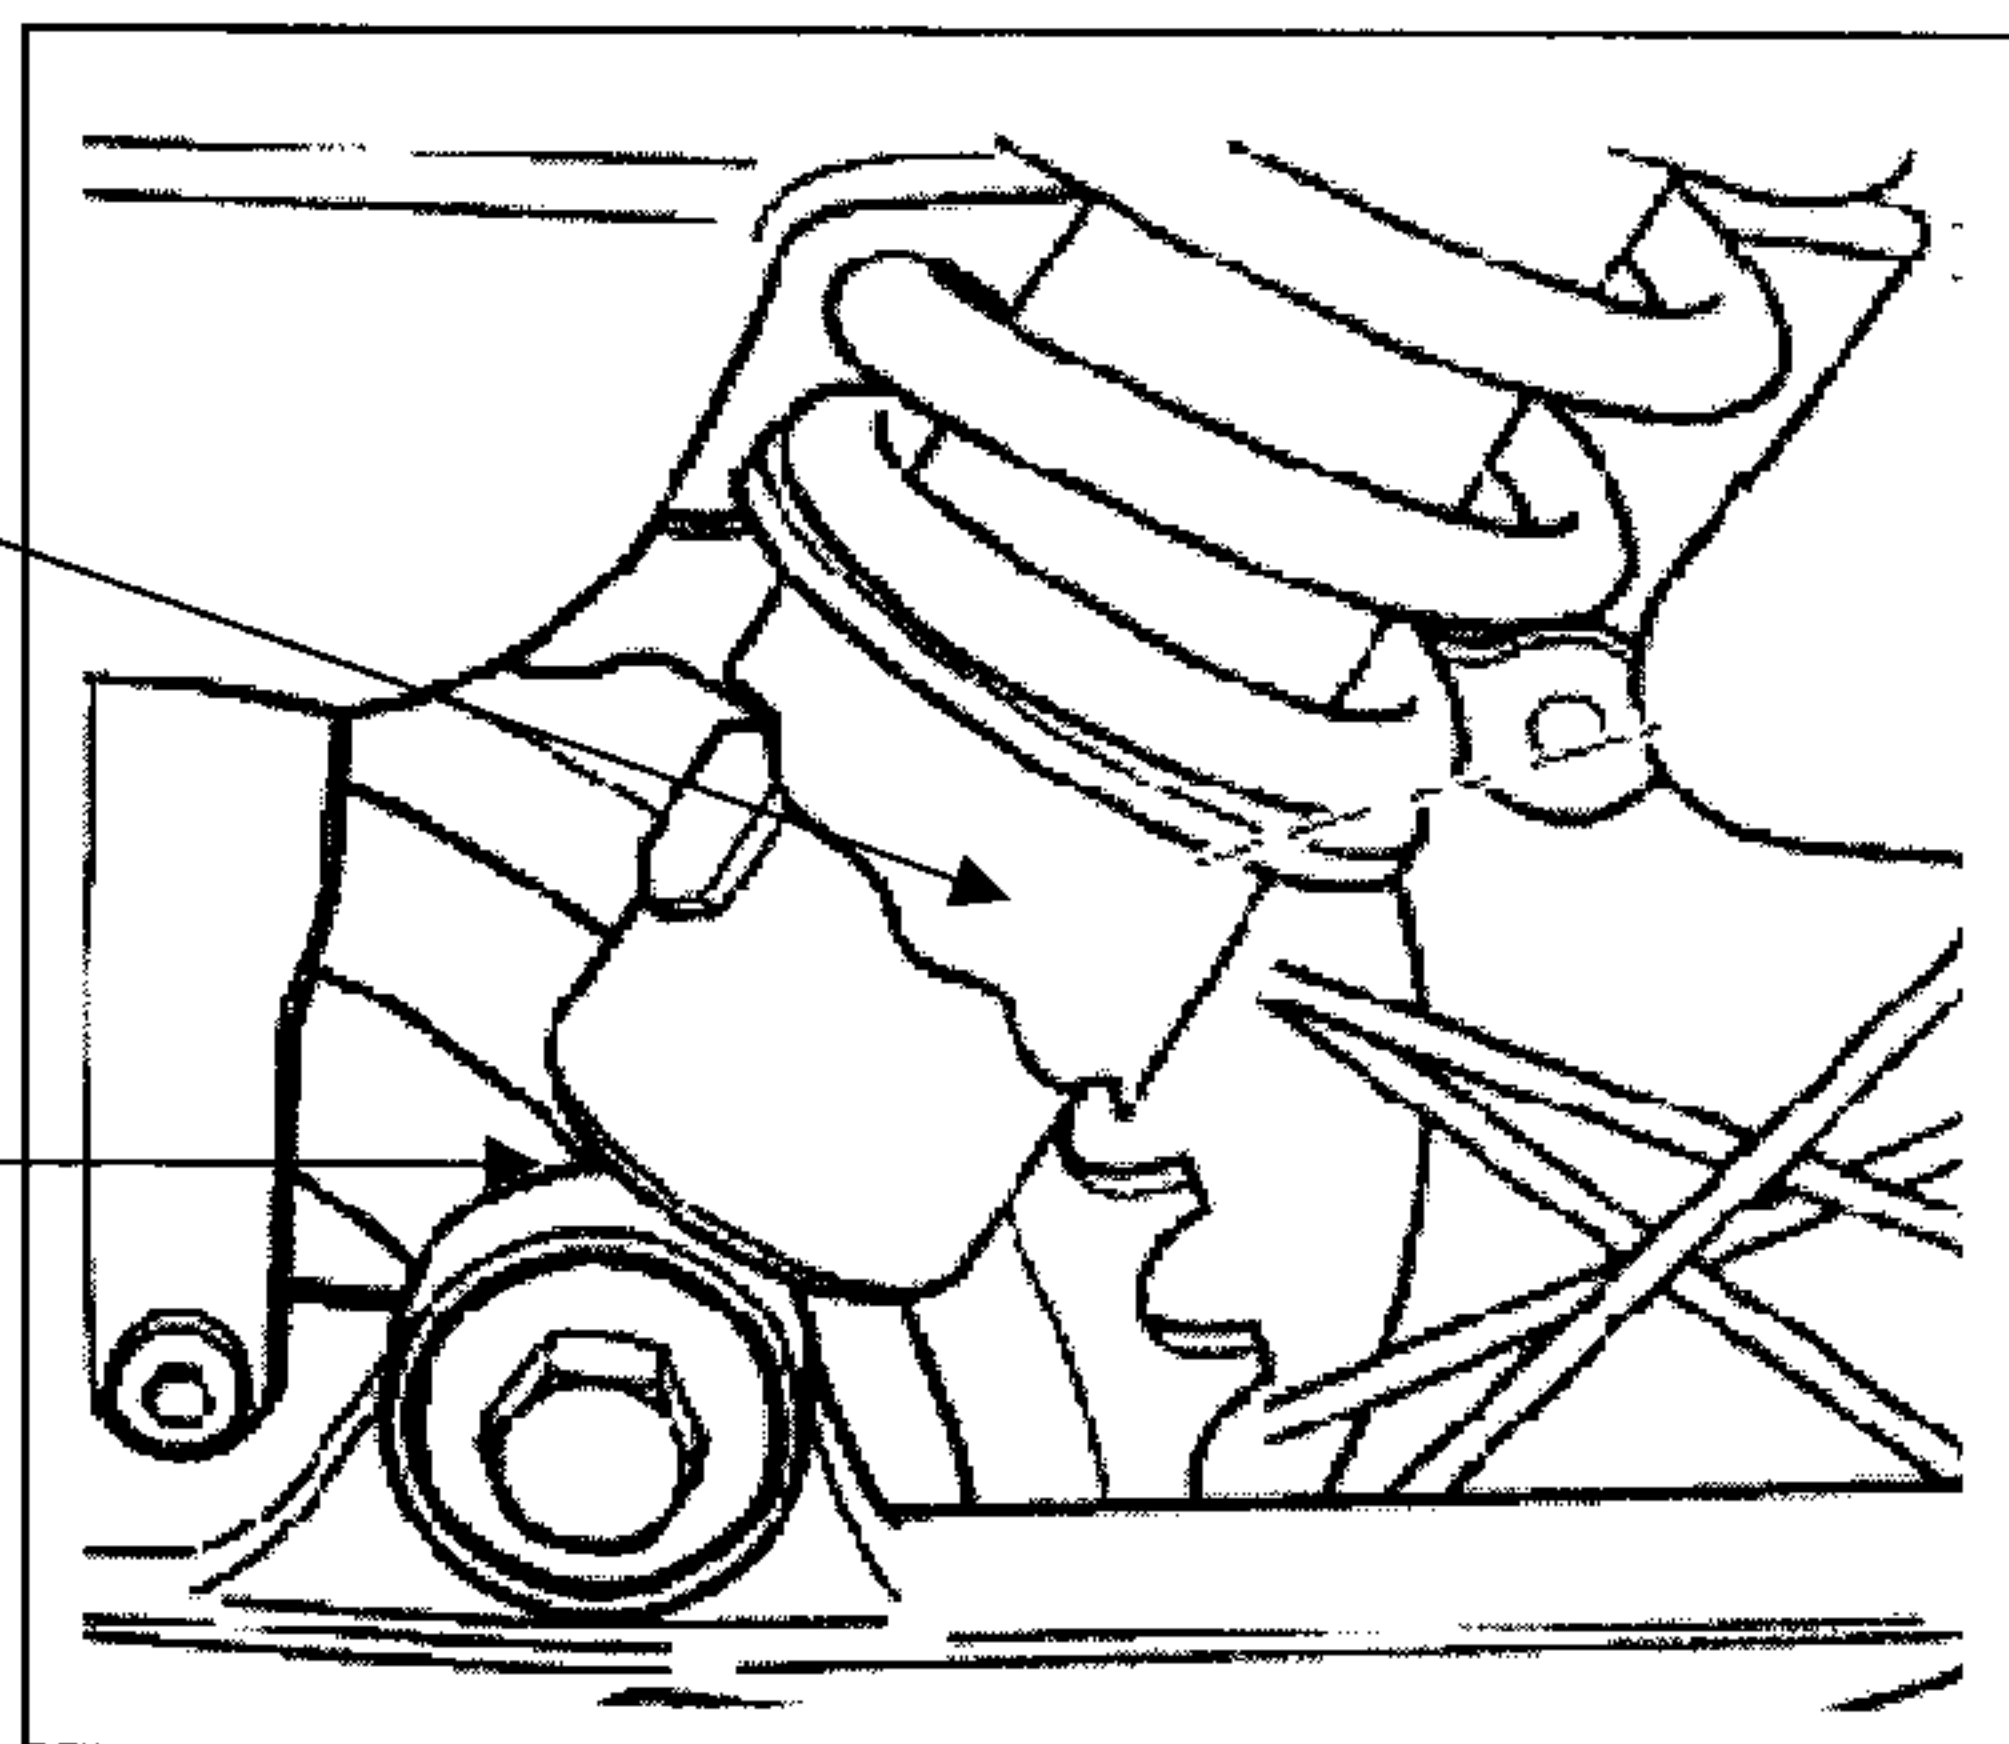

●基準不適合発生箇所

リアサスペンションのショックアブソーバ下側取り付け部分の溶接が不適切なため、走行による振動等により、当該部分が破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

●改善内容

全車両、リアショックアブソーバー式を良品と交換する。

●識別

交換済み車両には、リアサスペンション下部の取り付けボルトの表面に直径 5 mm の白ペイントマークを塗布する。