

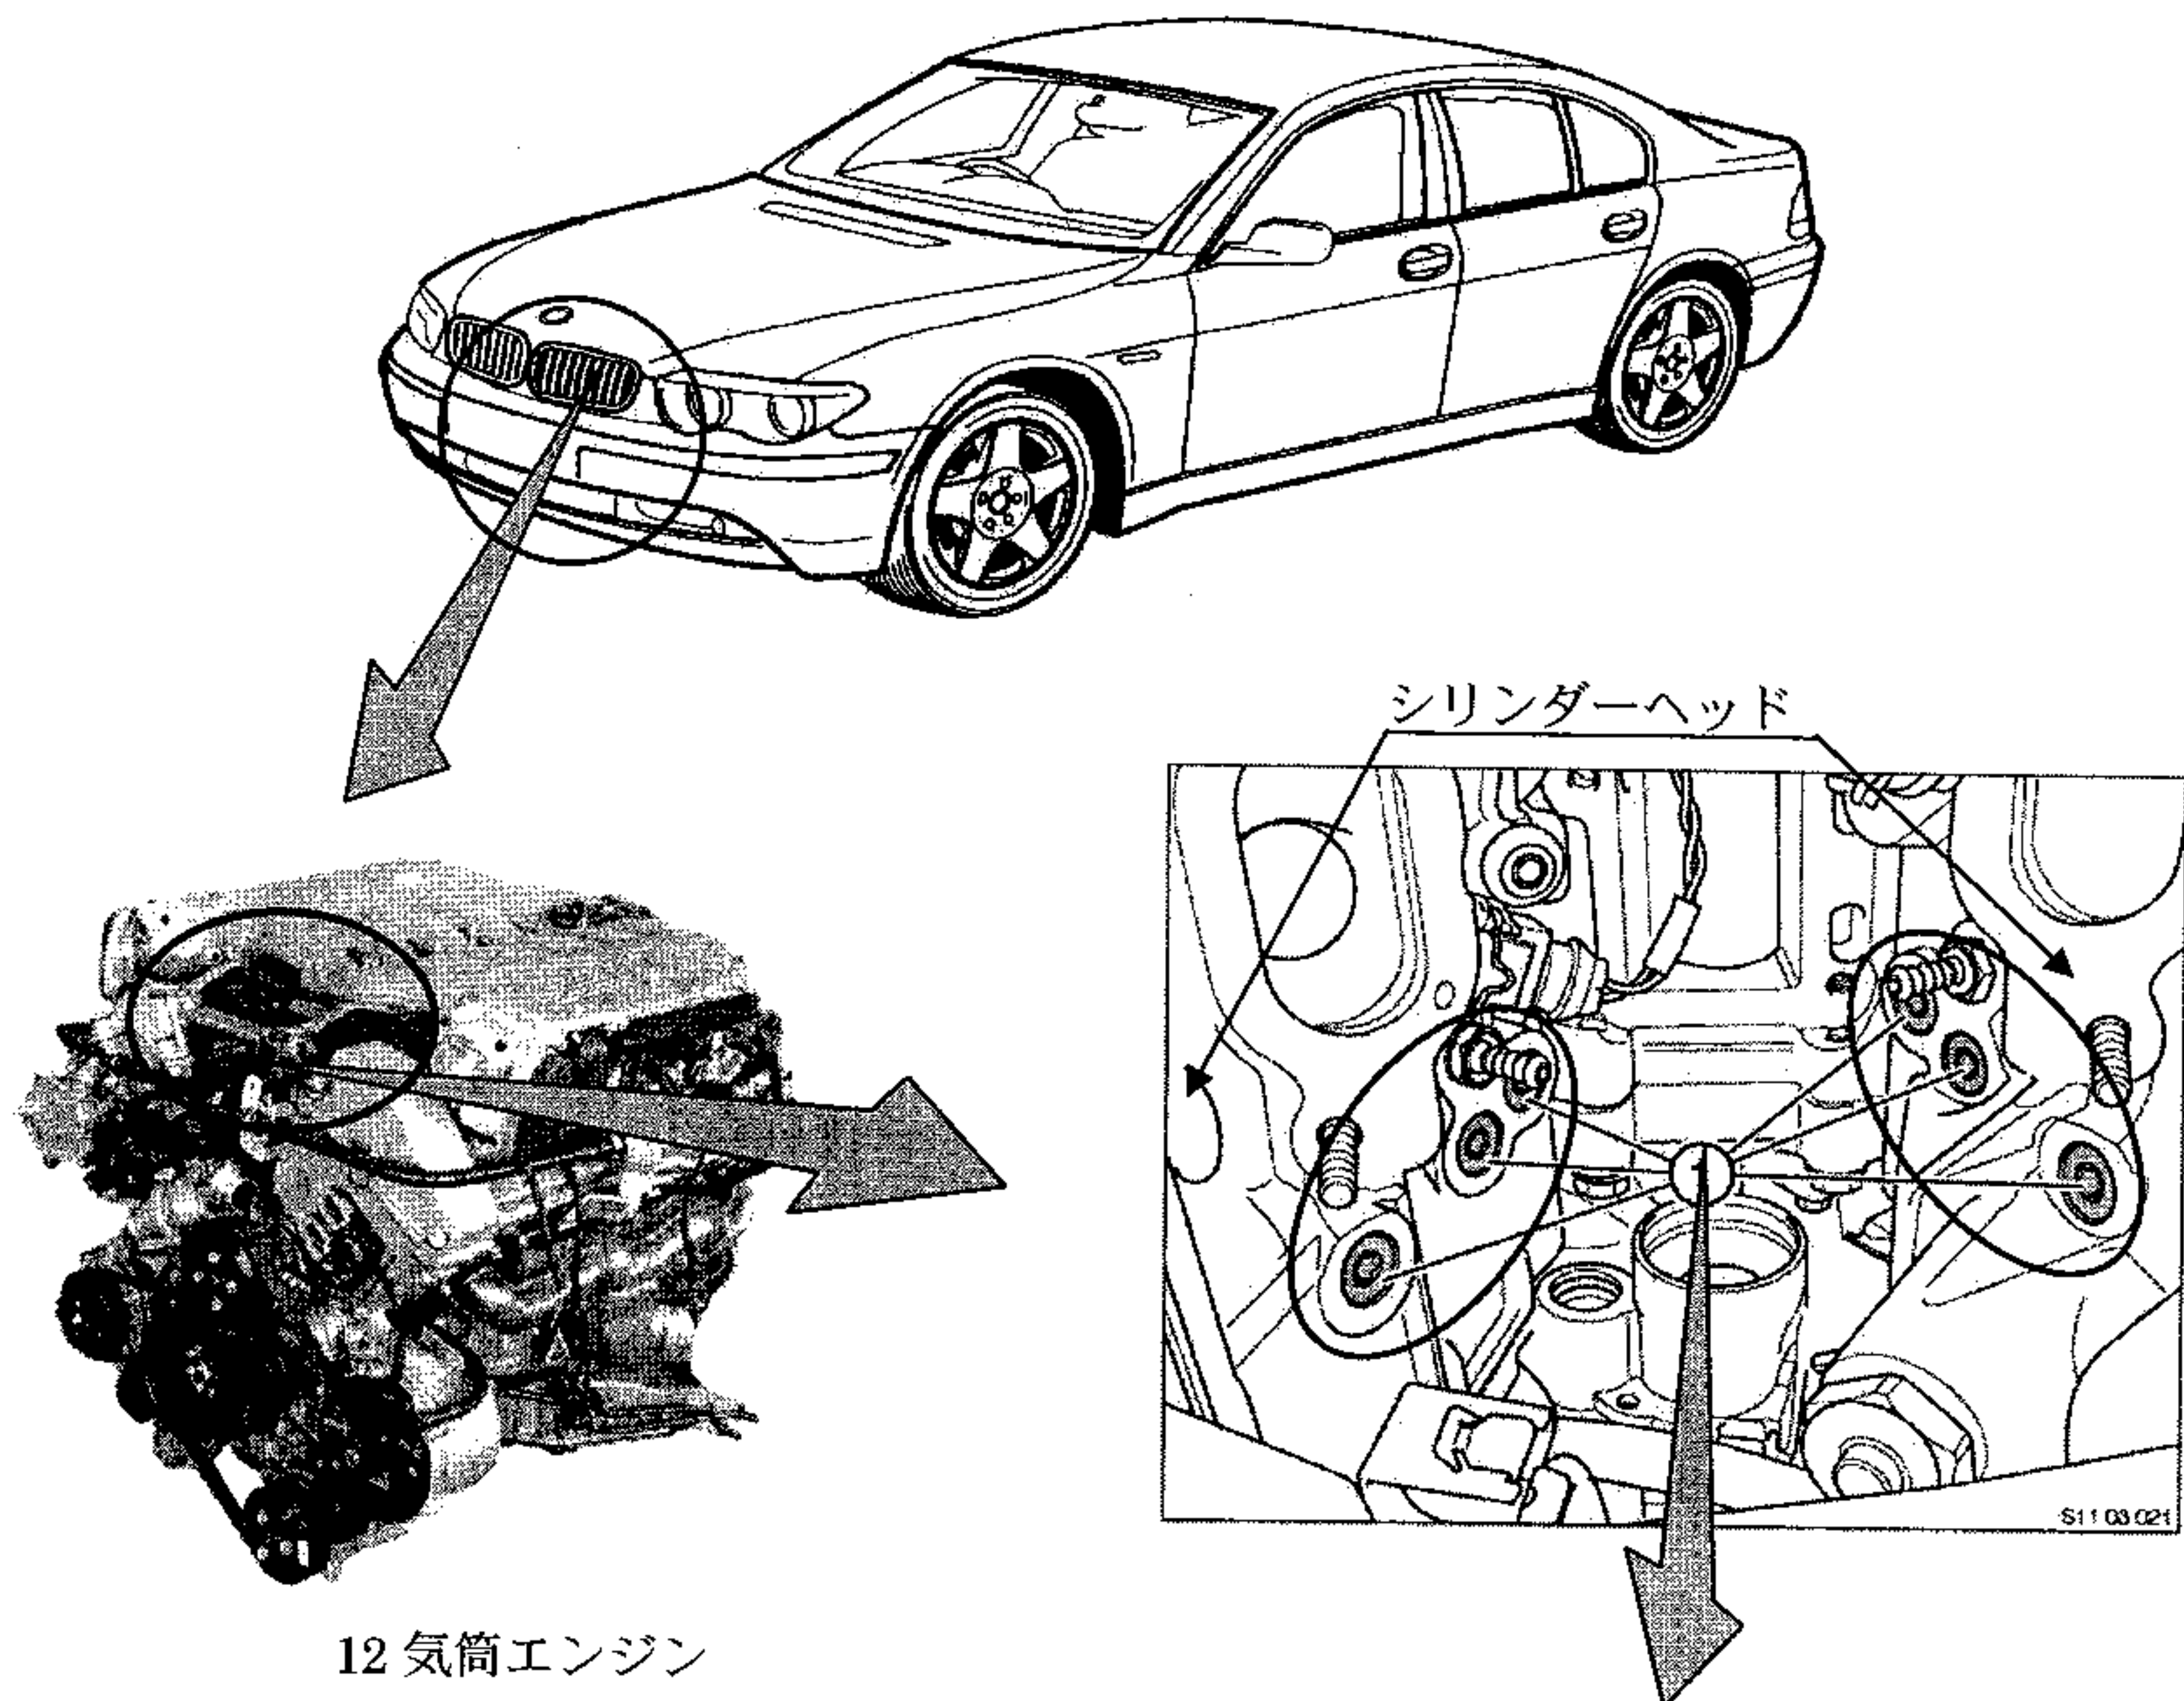


改善箇所説明図

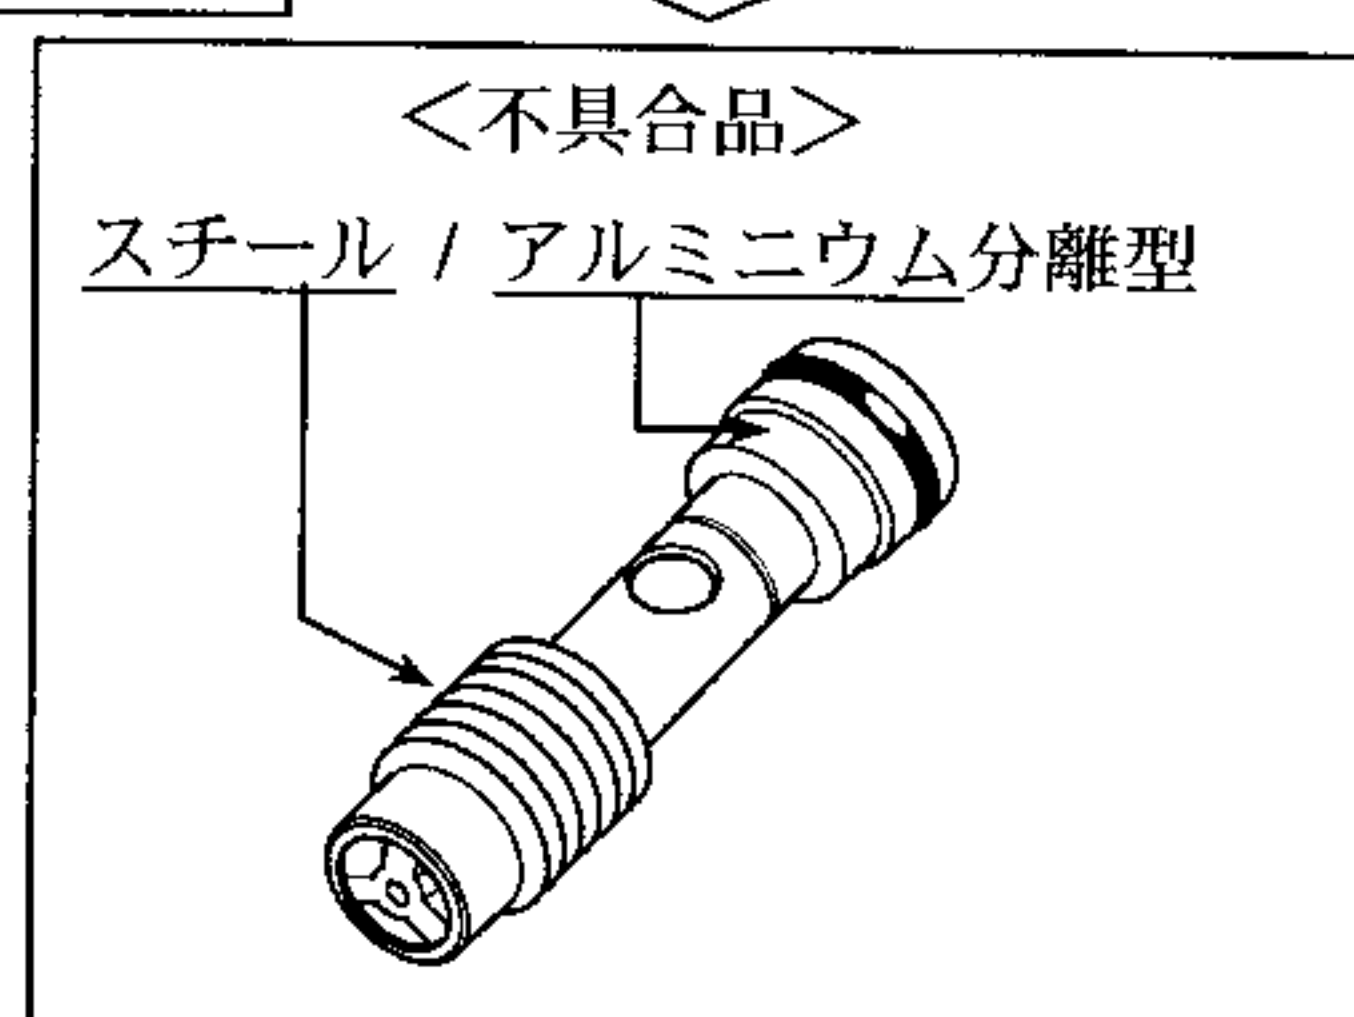

逆流防止弁（ノンリターンバルブ）

基準不適合発生箇所

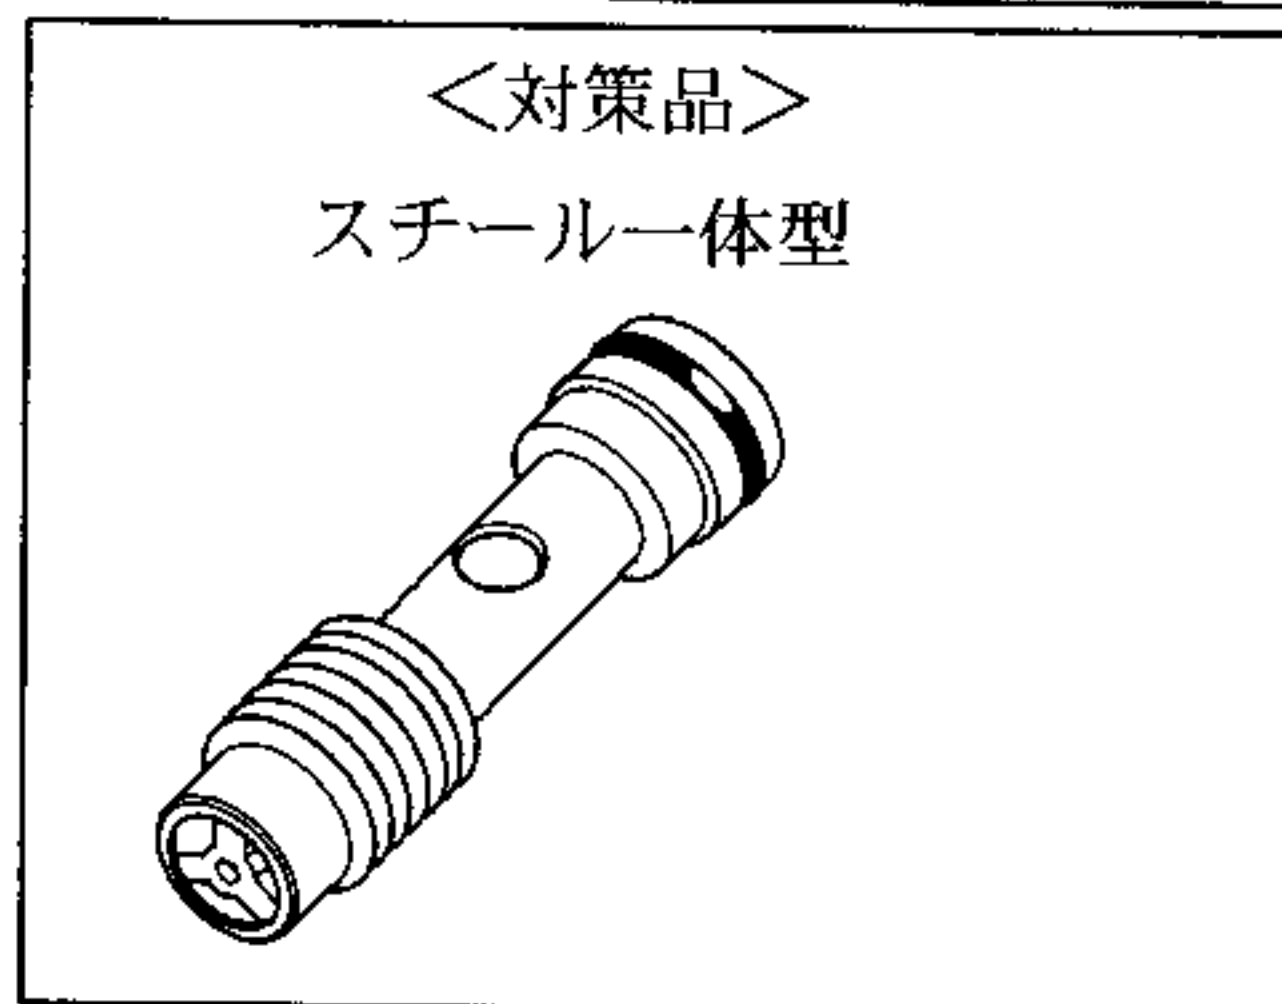

改善措置の内容

全車両、当該部品の良否を判定し、
不具合品の場合は対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

原動機停止時、シリンダーヘッドに供給されたエンジンオイルの降下を抑止している逆流防止弁（ノンリターンバルブ）の構造が不適切なため、当該バルブの勘合が甘くなり分離してしまうことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バルブが抜けてエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、エンジンが焼き付くおそれがある。