


不具合箇所説明図

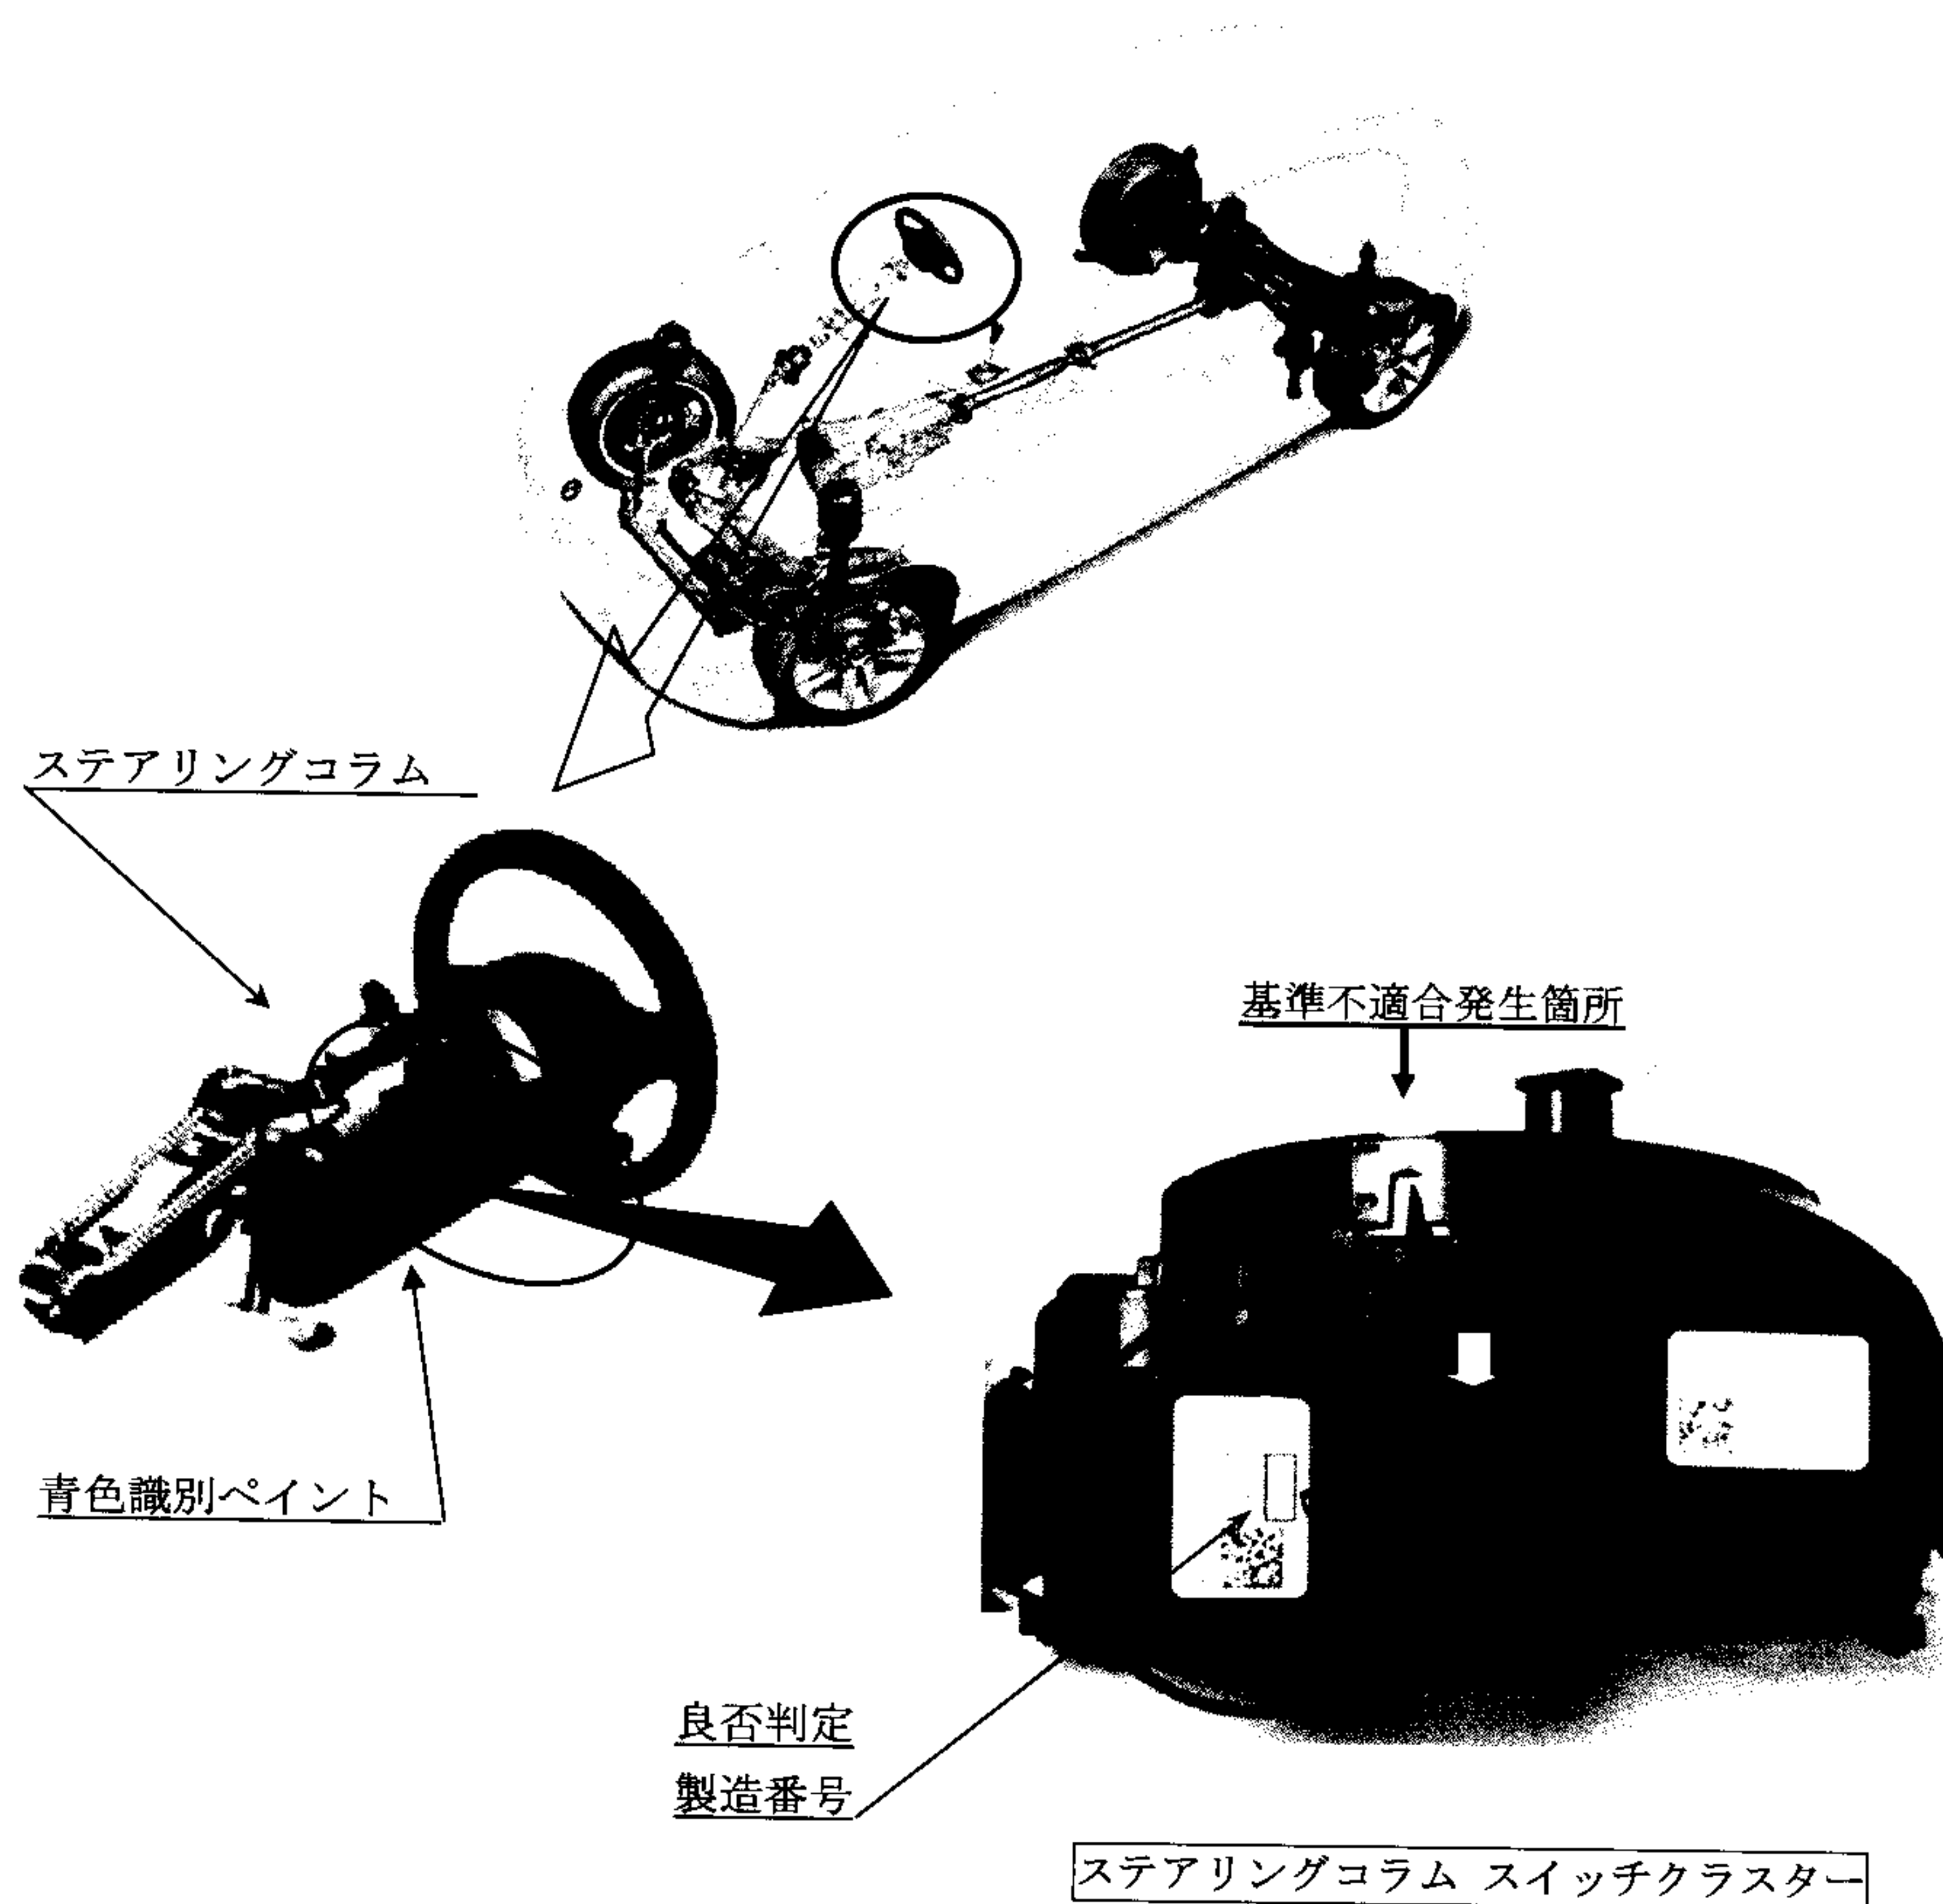

改善措置の内容

全車両、当該部品の良否を判定し、
不具合品の場合は良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、ステアリング
コラムの下側カバーに青色の
ペイントマークを塗布する。

不具合の内容

ステアリングコラム スイッチクラスターに組み込まれた、方向指示器及びワイパーの信号を制御するプロセッサの取り付けが不適切なため、信号が時々断続することがあり、方向指示器及びワイパーが作動しなくなるおそれがある。