


改善箇所説明図

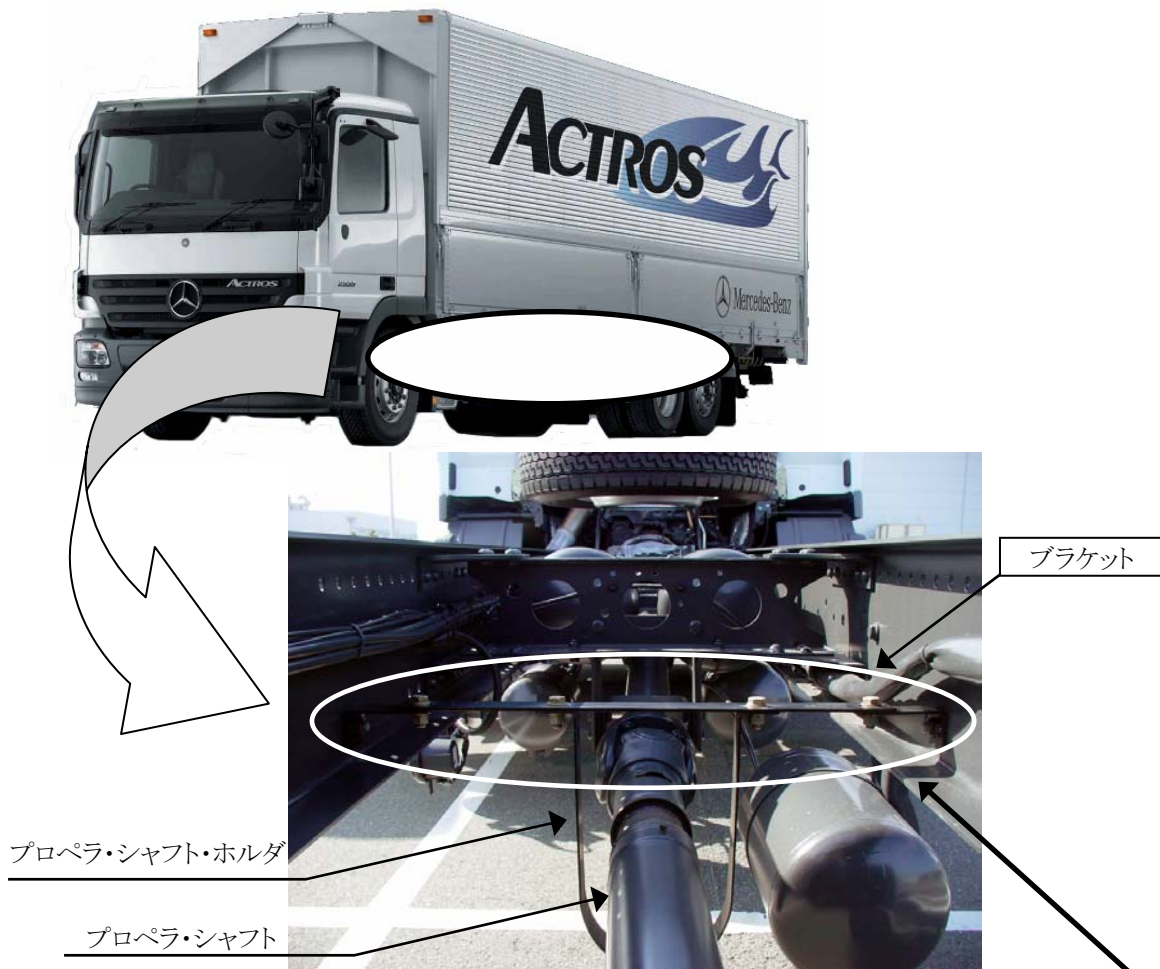

不具合発生箇所

注： は交換部品を示す。

改善前

一体型ブラケット



改善後

分割型ブラケット



プロペラ・シャフトの脱落を防止するプロペラ・シャフト・ホルダを車体に取り付けているブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、プロペラ・シャフト・ホルダが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラ・シャフト・ホルダ・ブラケットを対策品と交換する。

識別： フロント牽引用カップリングピンに黄色ペイントを塗布する。