


改善箇所説明図

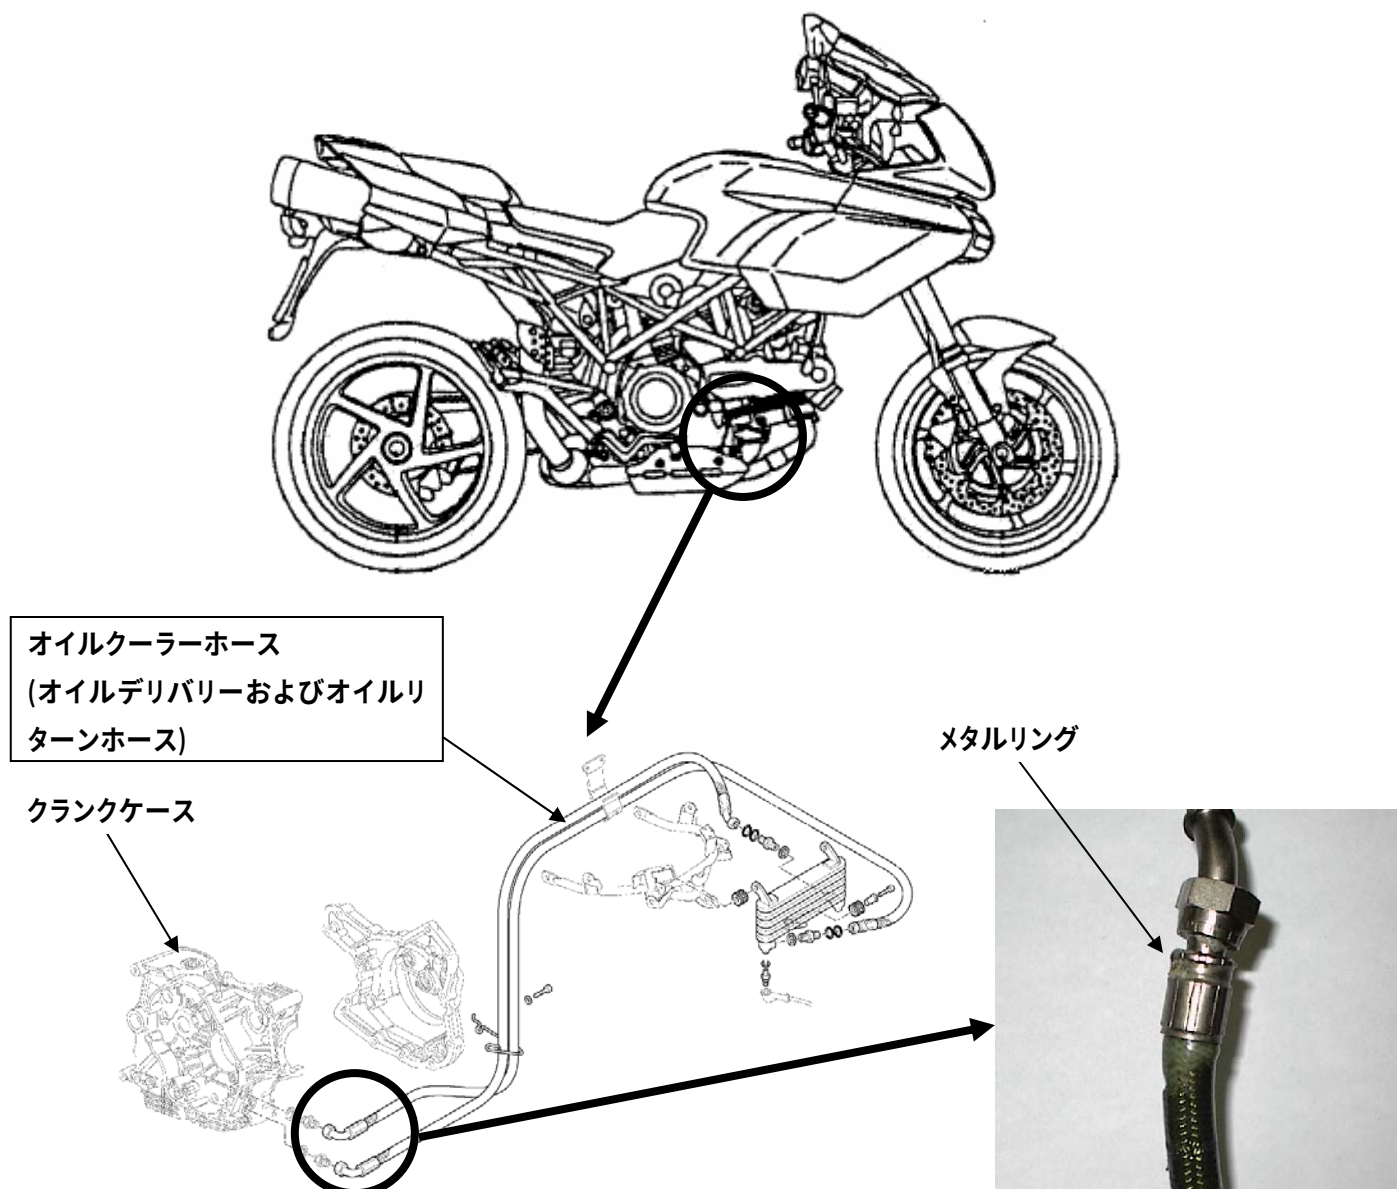

注: ☐ は改善箇所を示す

基準不適合箇所

オイルクーラーホース(デリバリー及びリターンホース)において、クランクケース側ニップルとクーラーホースの接続部の金属接ぎ手の加工が不適切なため、当該接ぎ手部からエンジンオイルが漏れるものがある。そのため、エンジンオイルが飛散してリヤタイヤに付着し、最悪の場合、車両が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品と交換する。