


# 改善箇所説明図

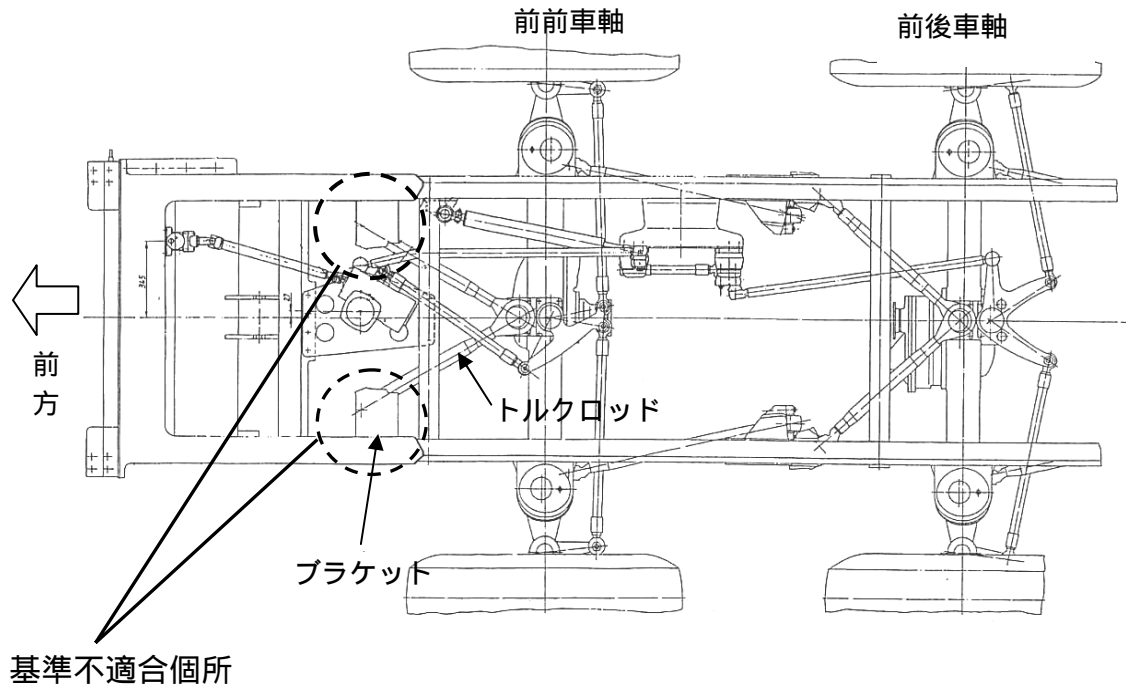


## 基準不適合発生箇所

前々車軸のトルクロッドをフレームに固定するブラケットとフレームの溶接が不適切なため、走行中の車両の振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが外れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。

## 改善処置の内容

全車両、当該ブラケット部に鋼板を追加溶接を行う。

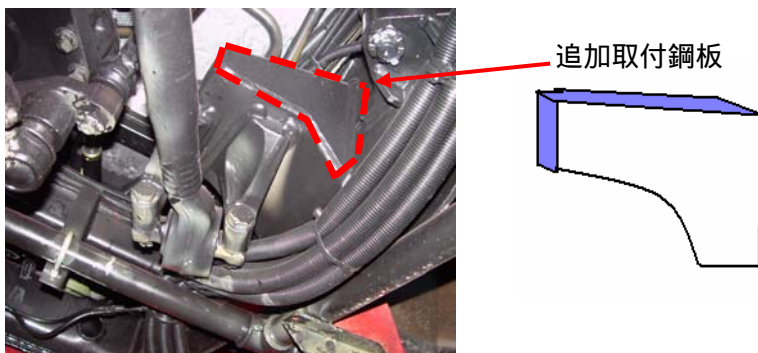

## 識 別

当該ブラケットの後面に黄色ペイントを塗布する。