


改善箇所説明図

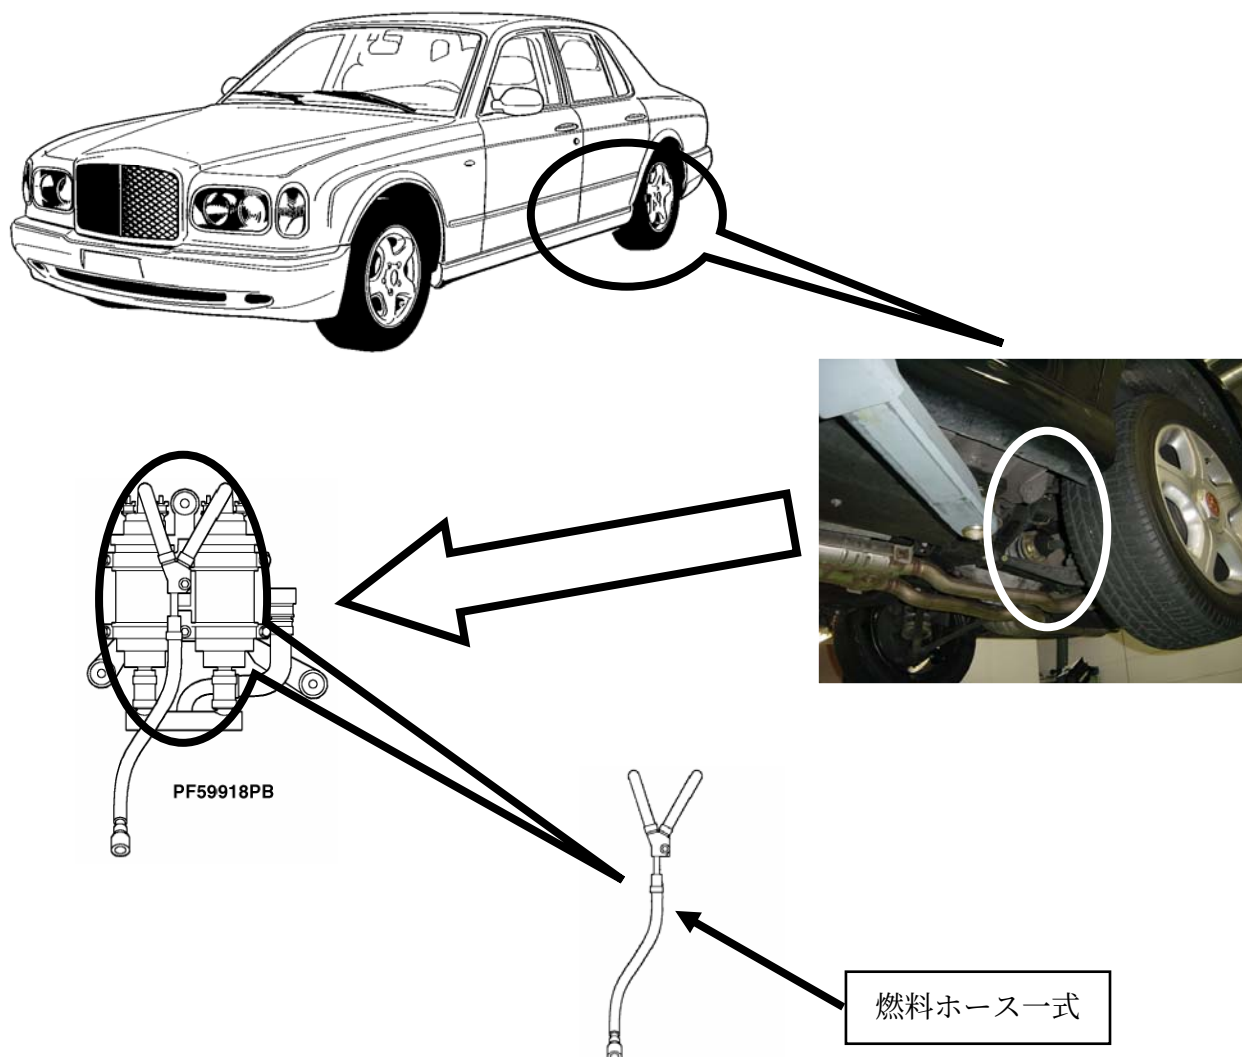

注意： は交換部品を示す。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

燃料ポンプの異音対策として改良型の燃料ホースを取り付けられた車において、燃料ホースの成形加工が不適切なため、使用中に当該燃料ホースの曲げ部および接続部に亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料ホース一式を対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内後方右側の右図で示す位置にベントレーロゴマークおよび RE05/01 と書かれた対策済を示すラベルを貼り付ける

