


改善箇所説明図

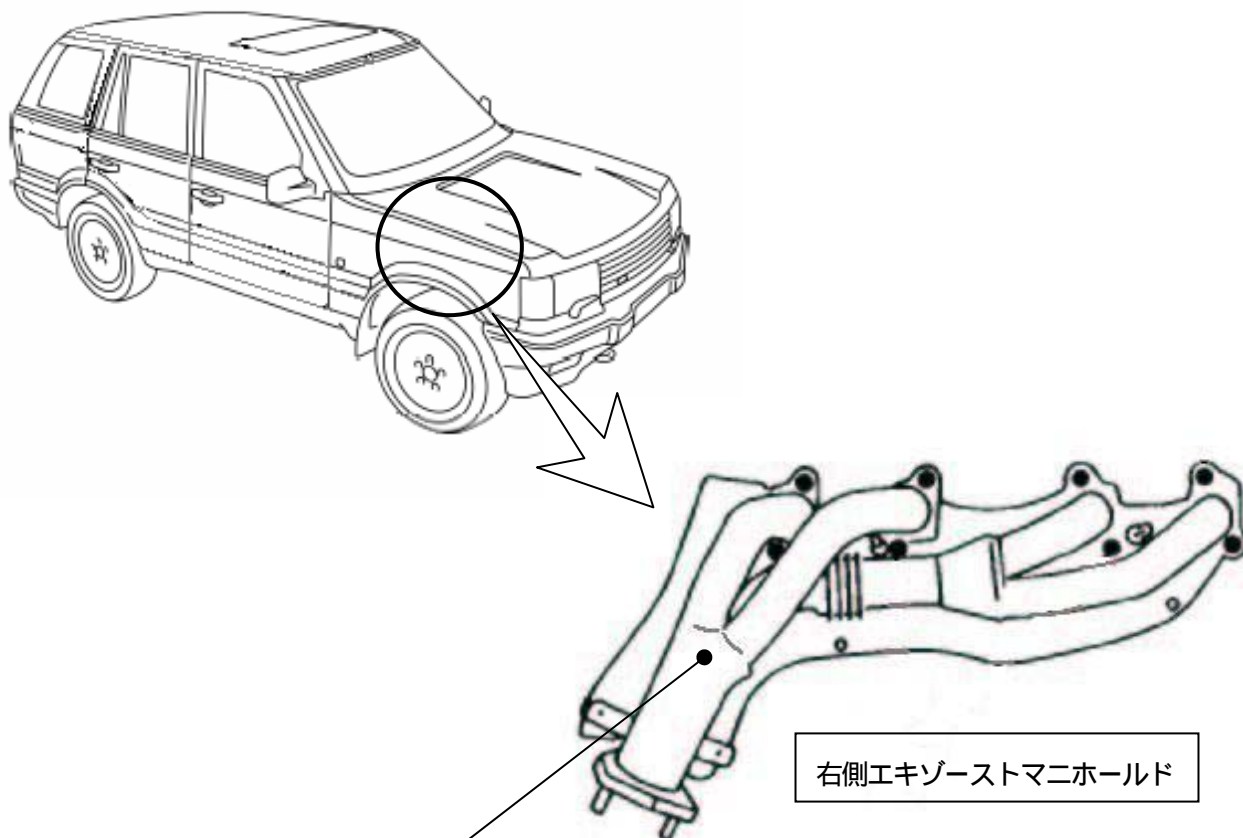

基準不適合発生箇所

右側エキゾーストマニホールドの材質に不適切なものがあるため、車両の振動等により当該マニホールドに亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が拡大し、排気ガスが漏れることとともに、騒音が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、右側エキゾーストマニホールドを点検し、対象のエキゾーストマニホールドの場合は、対策品と交換する。

識別

車両右前懸架装置の上部取り付け部付近に白ペイント塗布する。

注： ☐ は交換部品を示す。