


改善箇所説明図



改善前

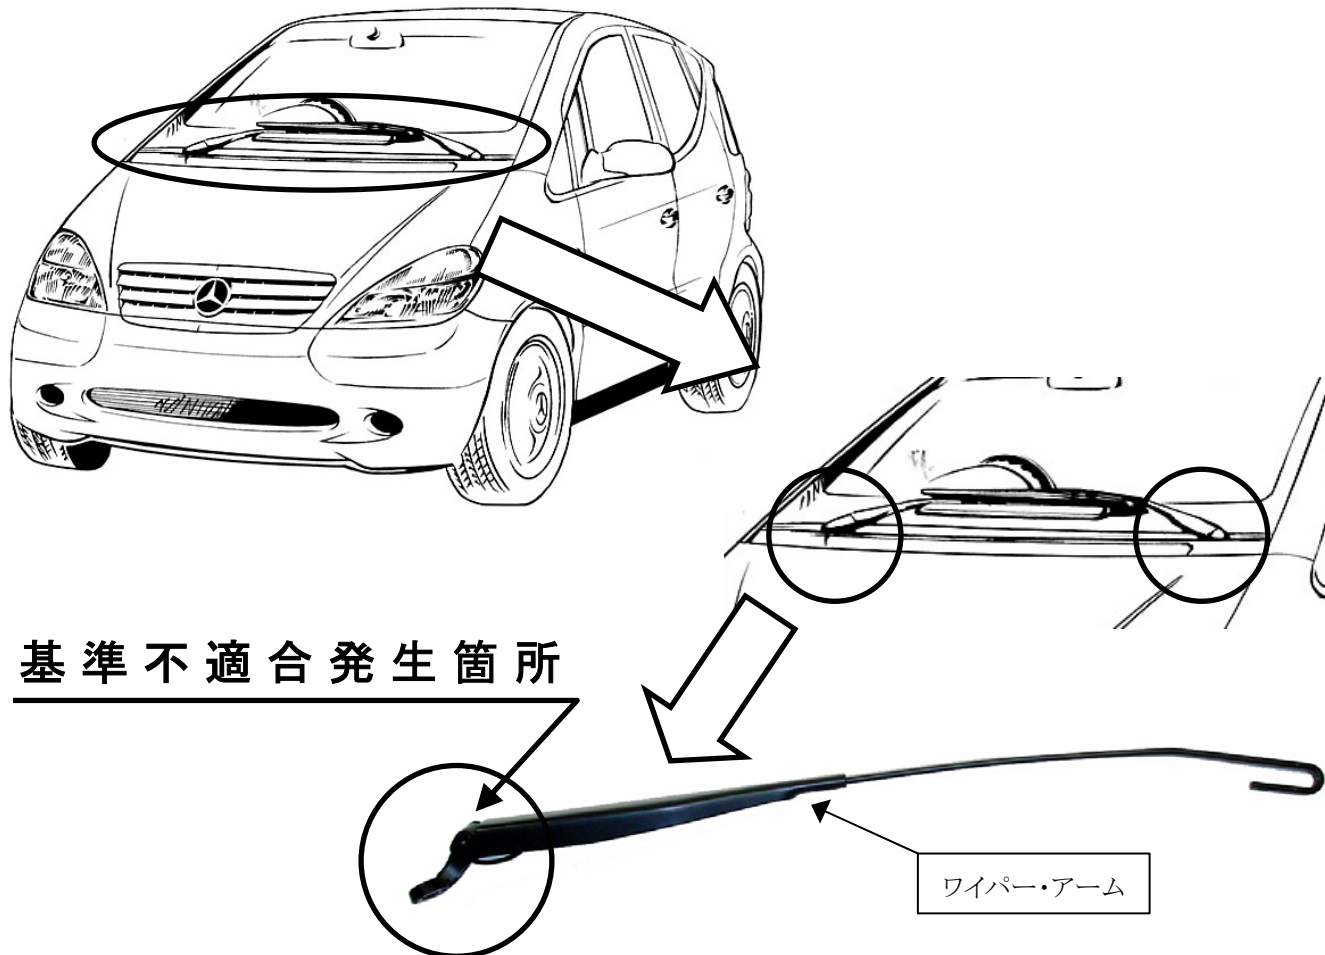

改善後



ワイパーアームの強度が不十分なため、ワイパー作動時の負荷により当該アームの根元部分に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該アームが折損してワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アームを良品と交換する。

識別 : 左ワイパー・アームのスプリング・フック部に黄色ペイントを塗布する。