


改善箇所説明図

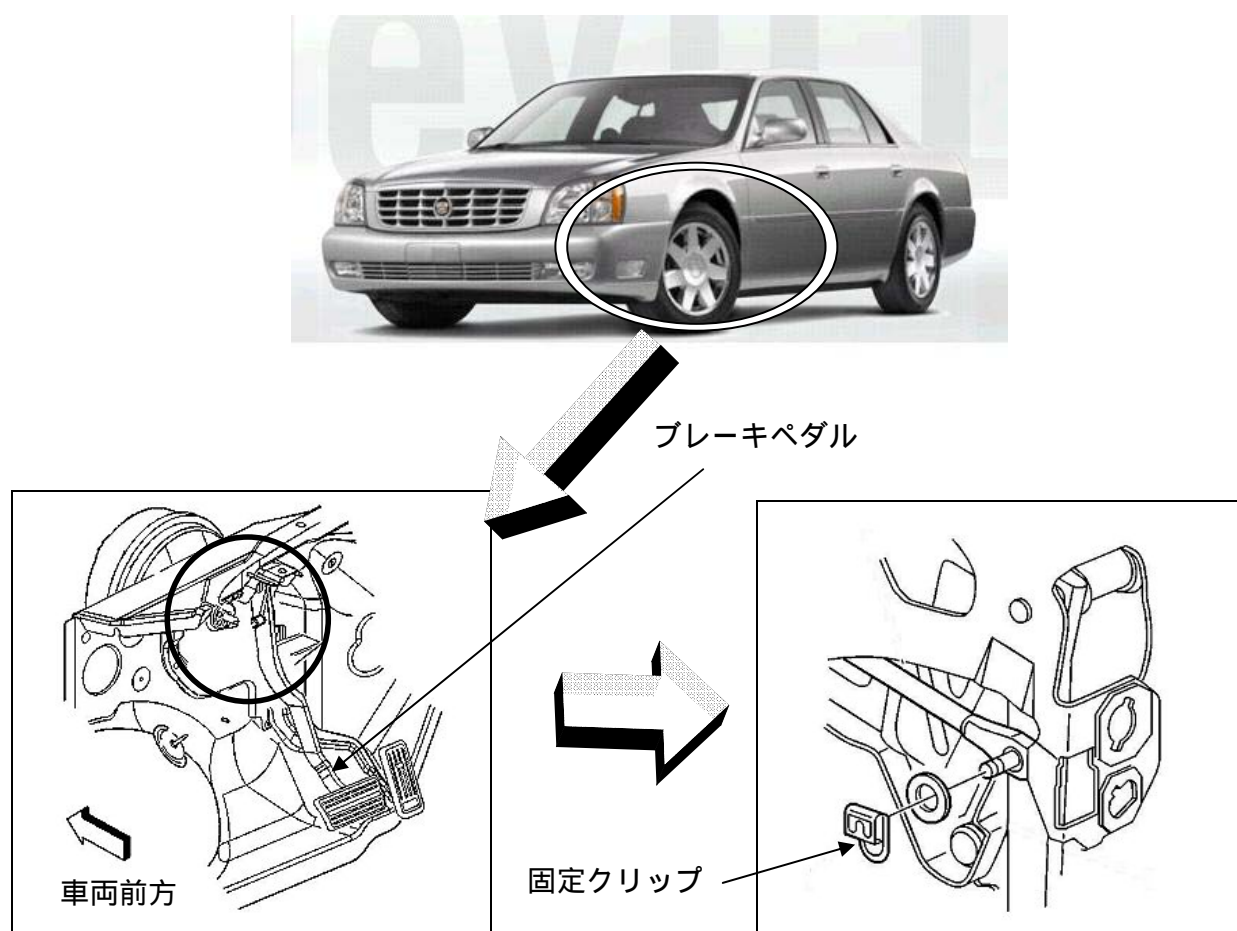

基準不適合発生箇所

ブレーキペダルとプッシュロッドの接続部固定クリップが確実に取付けられていないものがあるため、ブレーキ操作を繰り返すと接続部が外れることがある。そのため、最悪の場合、制動不能に至るおそれがある。

識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布。

<改善内容>

全車両、当該固定クリップの取付状態を点検し、確実に固定されていないものは正しく固定する。