


改善箇所説明図

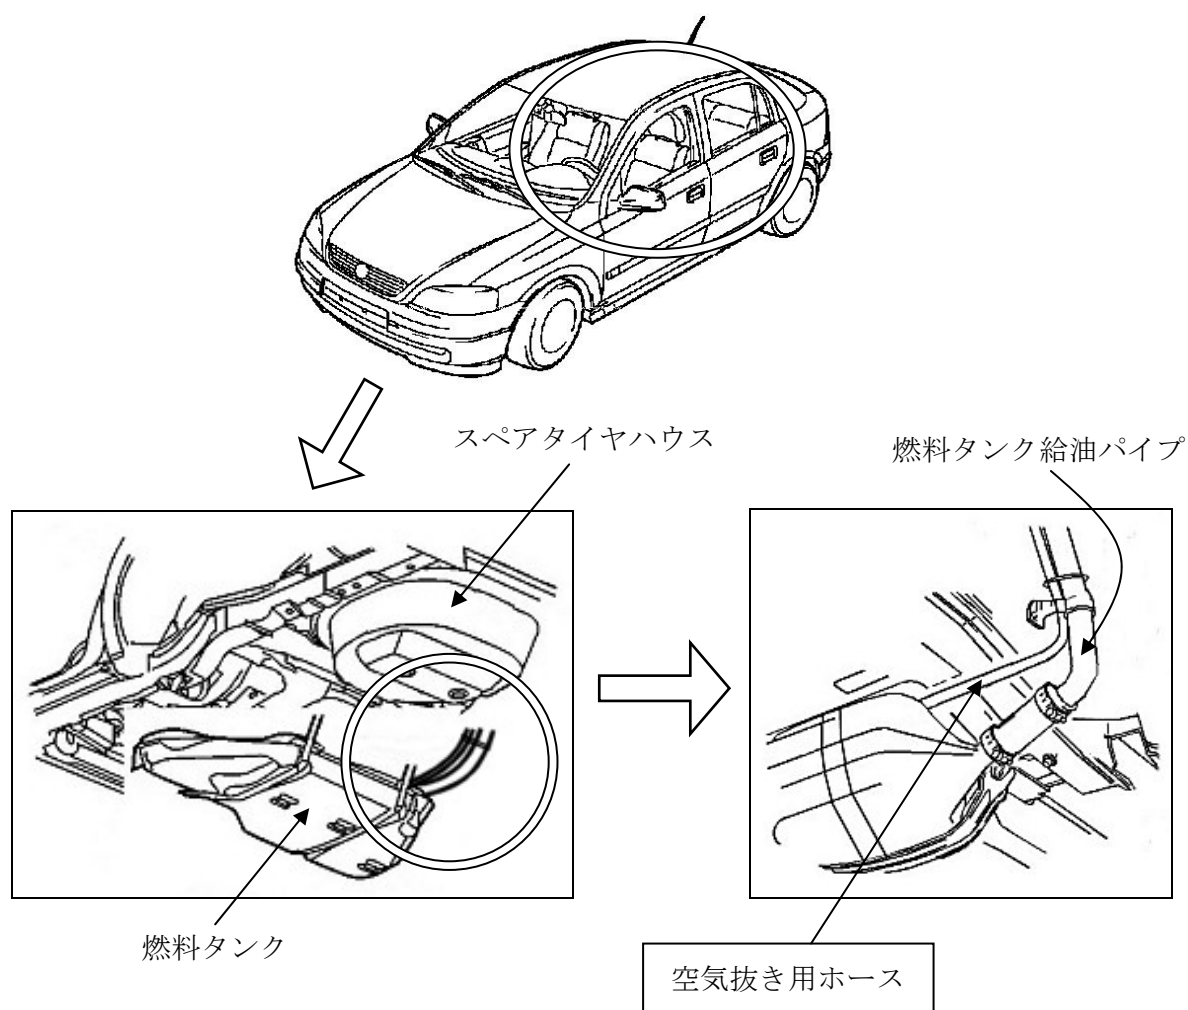

基準不適合発生箇所

燃料タンクの空気抜き用ホース（ベントホース）の材質が不適切なため、当該ホースがオゾンにより劣化し、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、満タンに給油した際、燃料が漏れるおそれがある。

識別方法：左ストラットタワーに赤色ペイントを塗布

＜改善内容＞

全車両、燃料タンクの空気抜き用のホースを対策品と交換する。

内は、交換部品を示す。