


改善箇所説明図

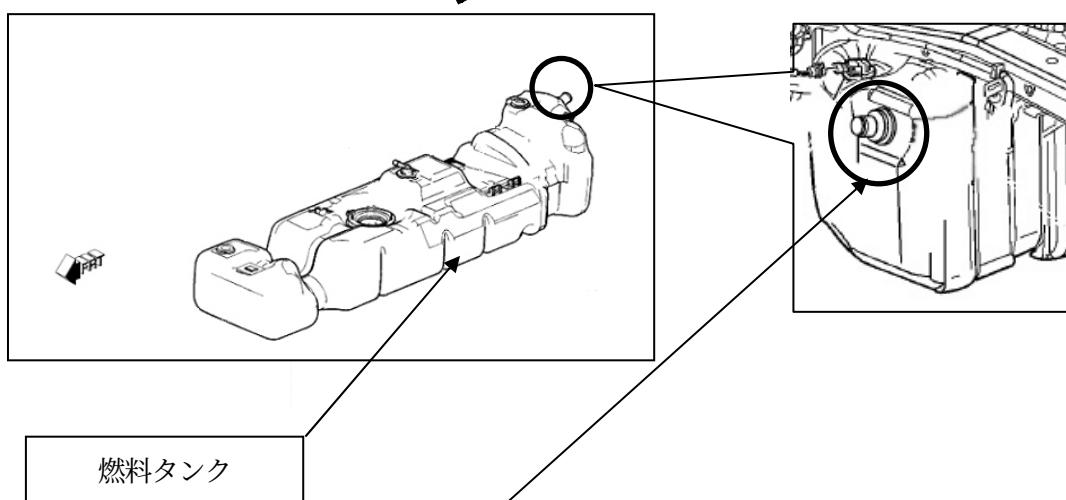

基準不適合発生箇所

燃料タンクの給油ホース取付け部の強度が不足しているため、当該取付け部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：フューエルリッド裏に青色丸シールを貼付する。