


改善箇所説明図

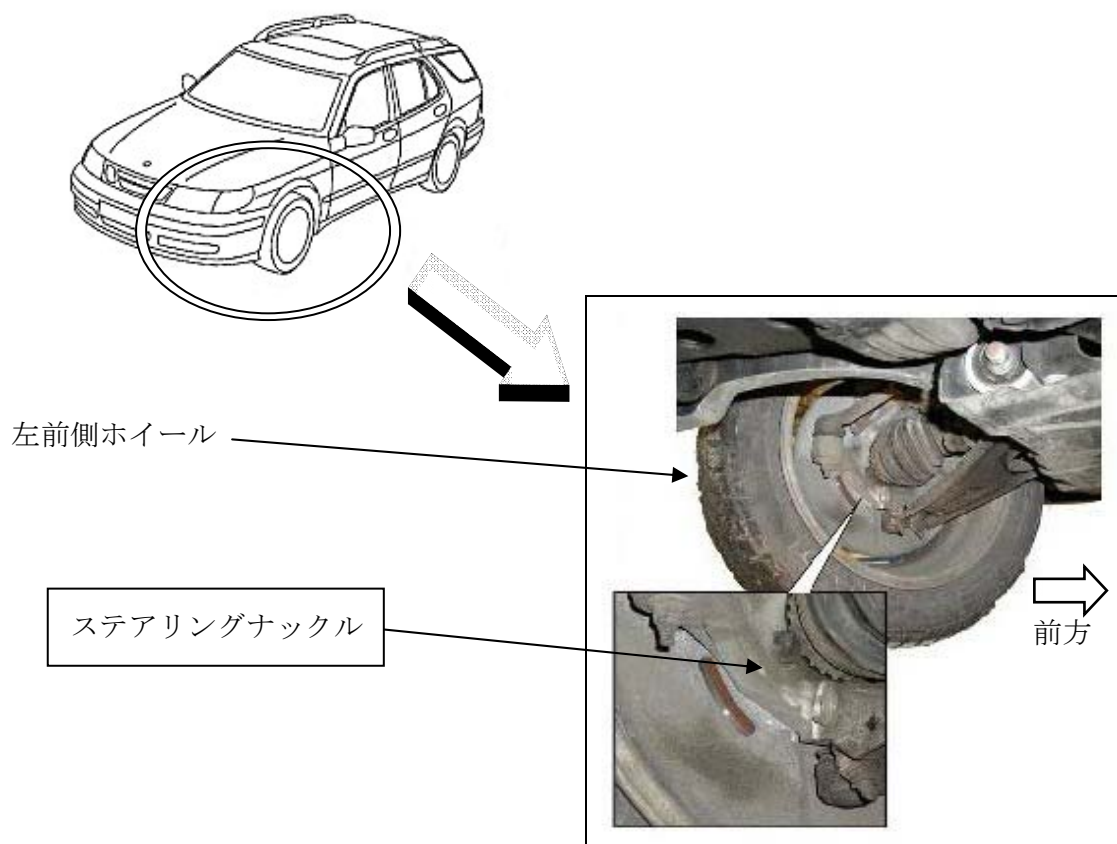

＜基準不適合発生箇所＞

左側ナックルアームにおいて、鑄造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナックルに亀裂が生じ、最悪の場合、折損してかじ取り操作が出来なくなるおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該ナックルを点検し、対象のものは良品と交換する。

識別方法：当該ステアリングナックルに白色ペイントを塗布。

☐ 内は、交換部品（必要に応じ）を示す。