


改善箇所説明図

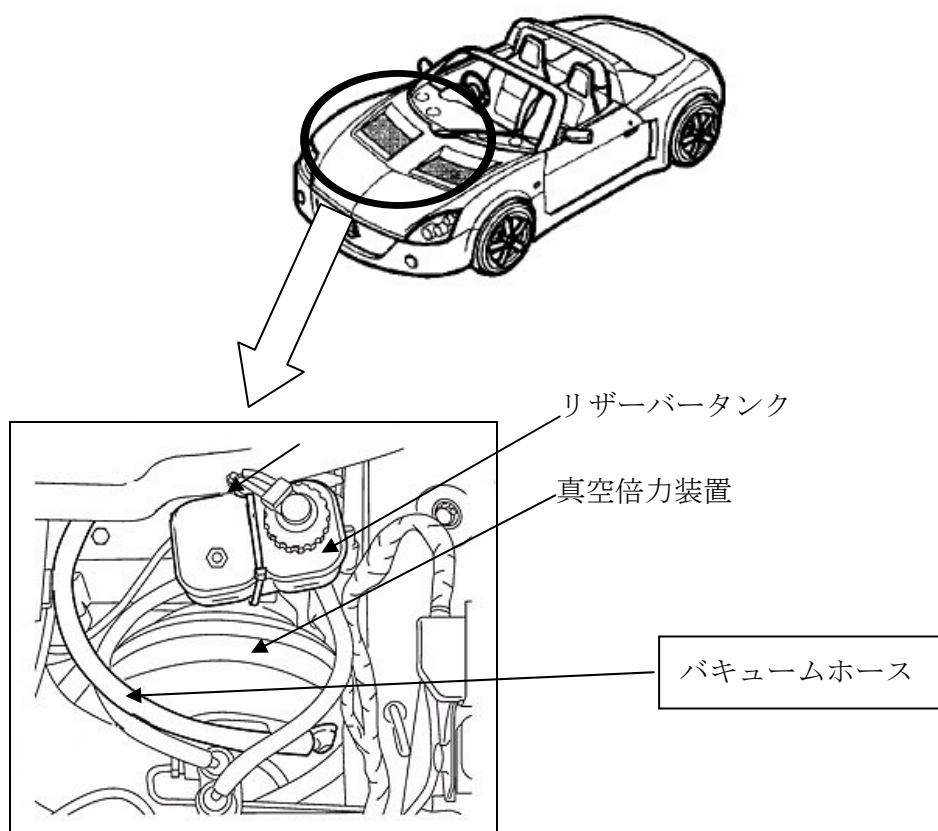

〈基準不適合発生箇所〉

真空式制動倍力装置において、バキュームホースの材質が不適切なため、オゾン劣化により早期に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、倍力作用が損なわれて制動停止距離が伸びるおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、当該バキュームホースを対策品と交換する。

識別方法：真空倍力装置上部に黄色ペイントを塗布

内は、交換部品を示す。