


改善箇所説明図②

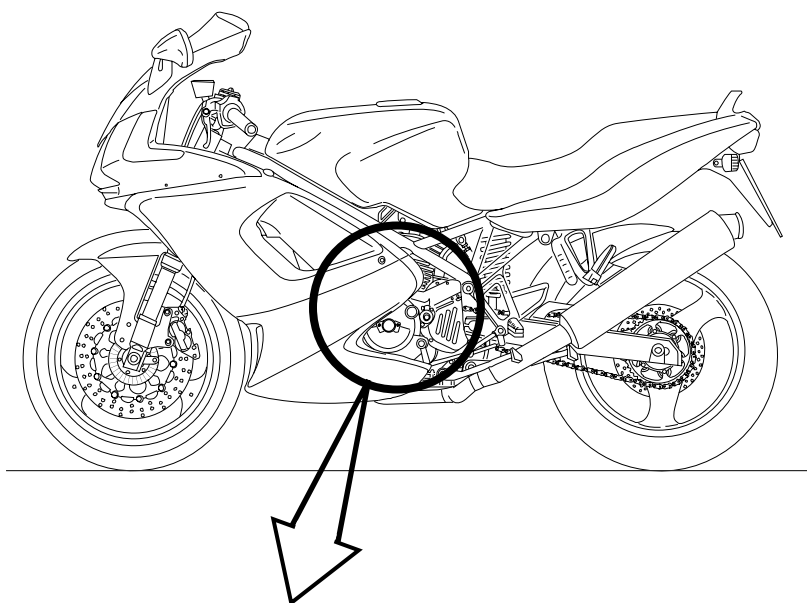

基準不適合箇所

フライホイール取付ナットの締め付けトルクが不足しているものがあり、当該ナットが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ナットが外れ、フライホイールがステータコイルに干渉してフライホイールが割れ、最悪の場合、走行中原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ナットおよびクランクシャフトにゆるみ止め接着剤を塗布し、規定の締め付けトルクで締めなおす。

注： は改善箇所を示す