


改善箇所説明図

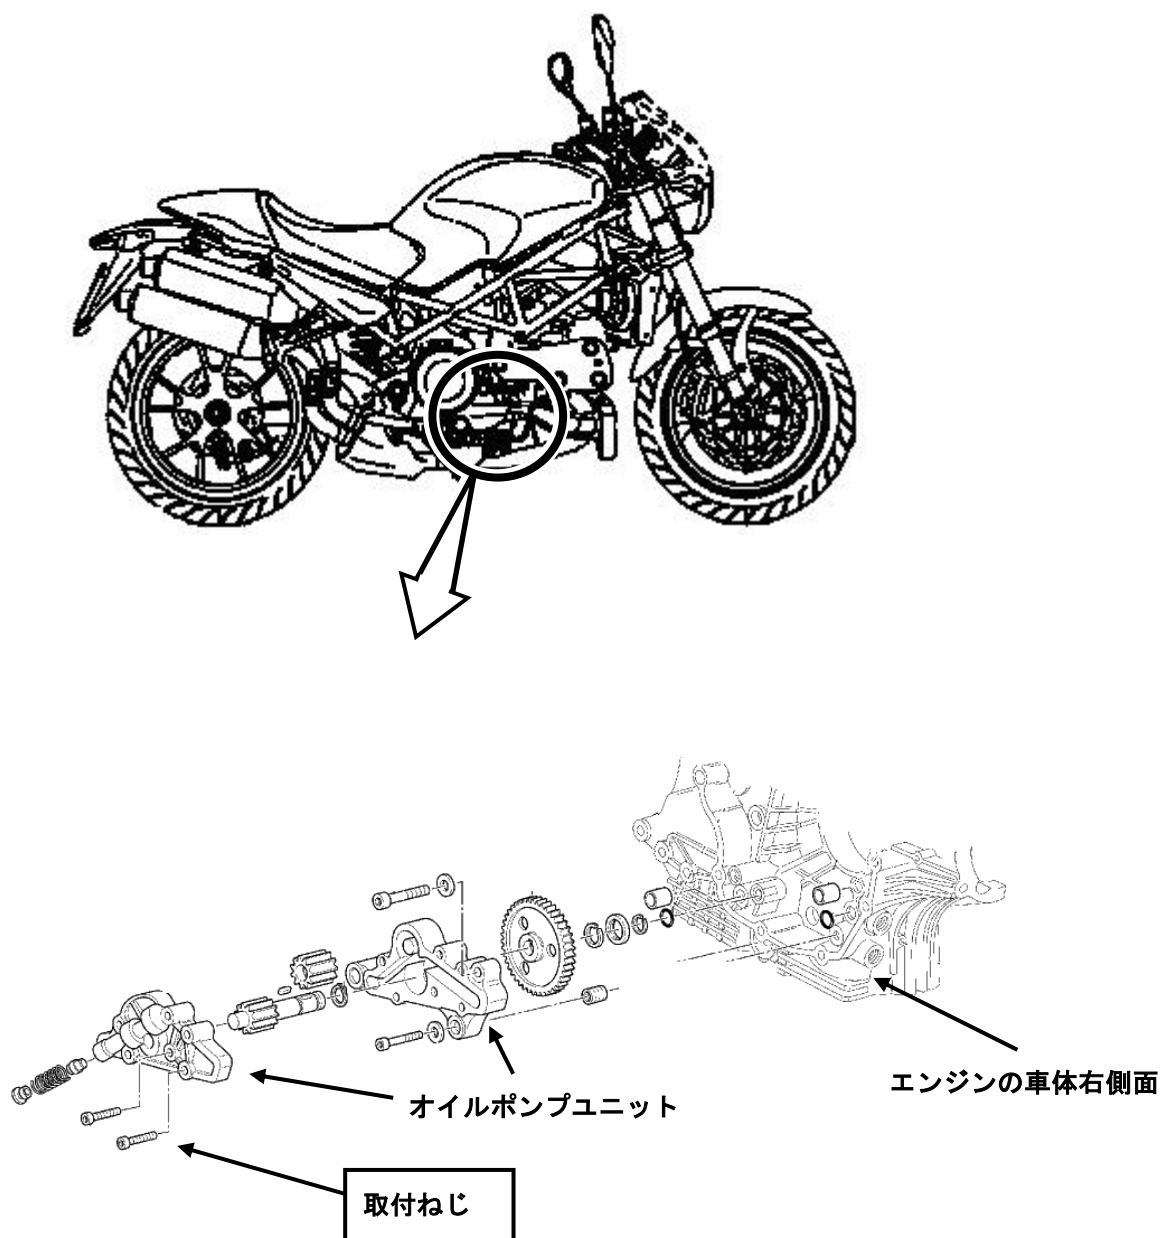

基準不適合箇所

エンジンオイルポンプユニット取付ねじの締め付けトルクが不足しているため、オイルポンプの合わせ面からオイルが漏れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、油圧が減少して原動機が潤滑不良となり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、オイルポンプユニットの取付ねじを規定トルクで締め付ける。

注： は改善箇所を示す