
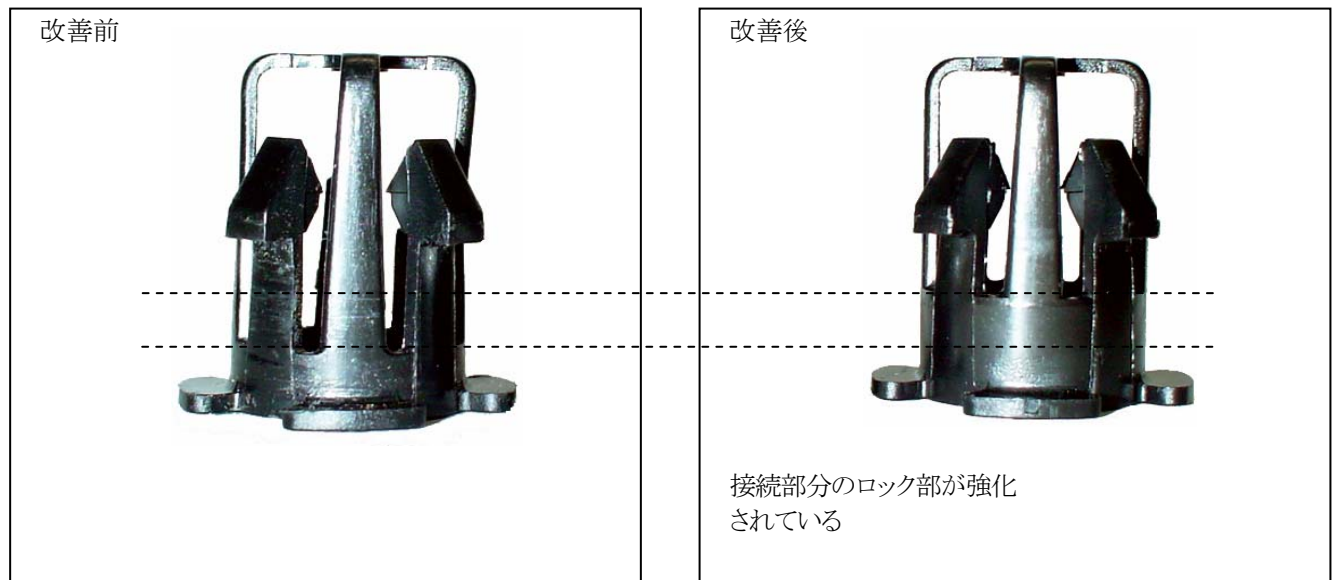


# 改善箇所説明図

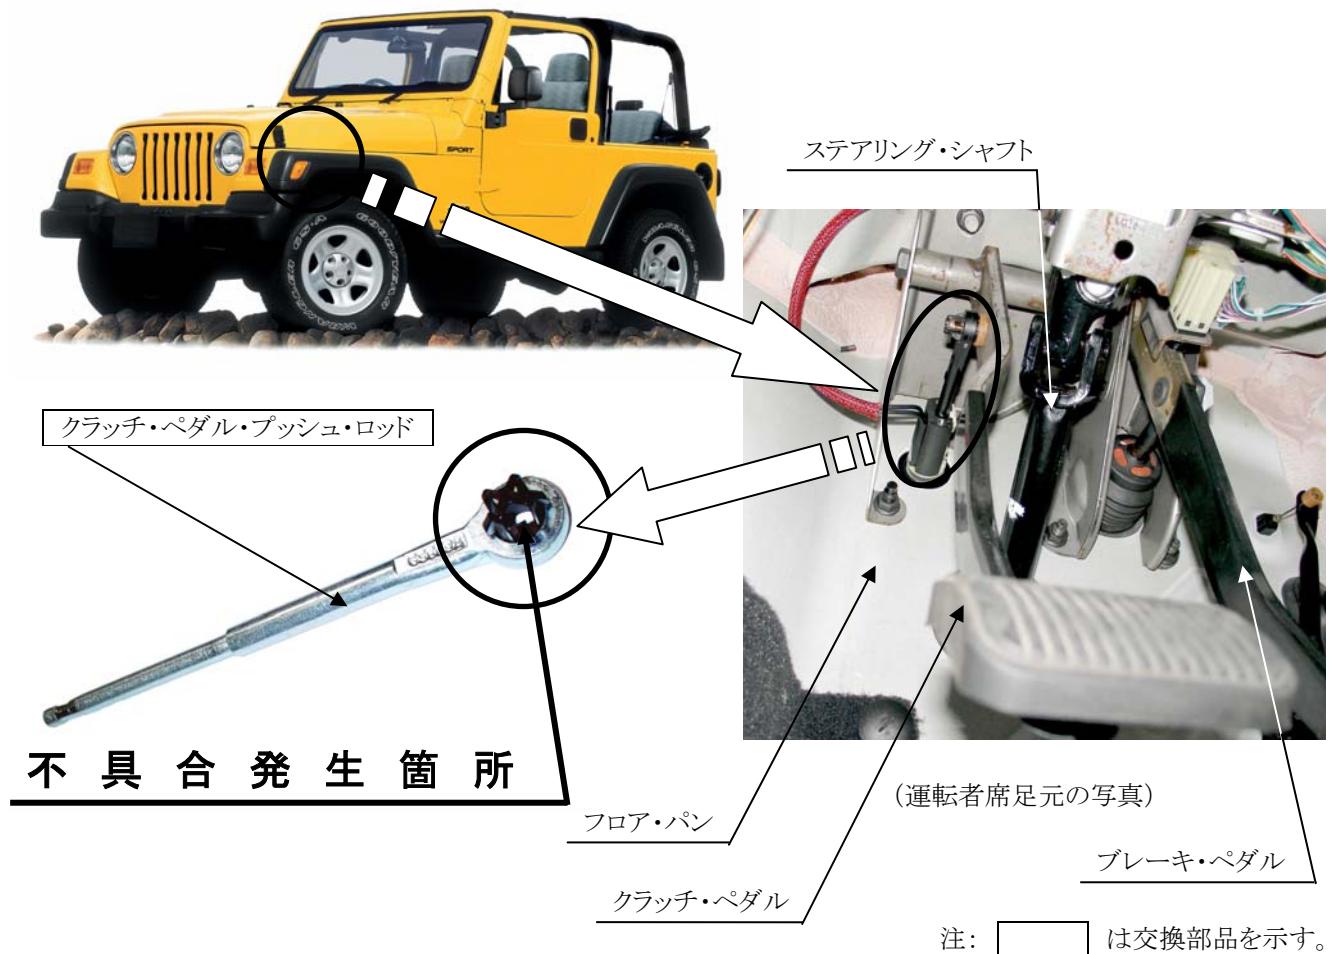

マニユアル・トランスミッション車において、クラッチ・ペダルとクラッチ間のプッシュ・ロッド接続部の強度が不足しているため、ペダル操作の繰り返しにより、当該接続部が破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プッシュ・ロッドがクラッチ・ペダルから外れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該プッシュ・ロッドを改善品と交換する。

識別 : エンジンルーム内 クラッチ・マスタ・シリンダのリザーブ・タンク部に黄色ペイントを塗布する。