


改善箇所説明図

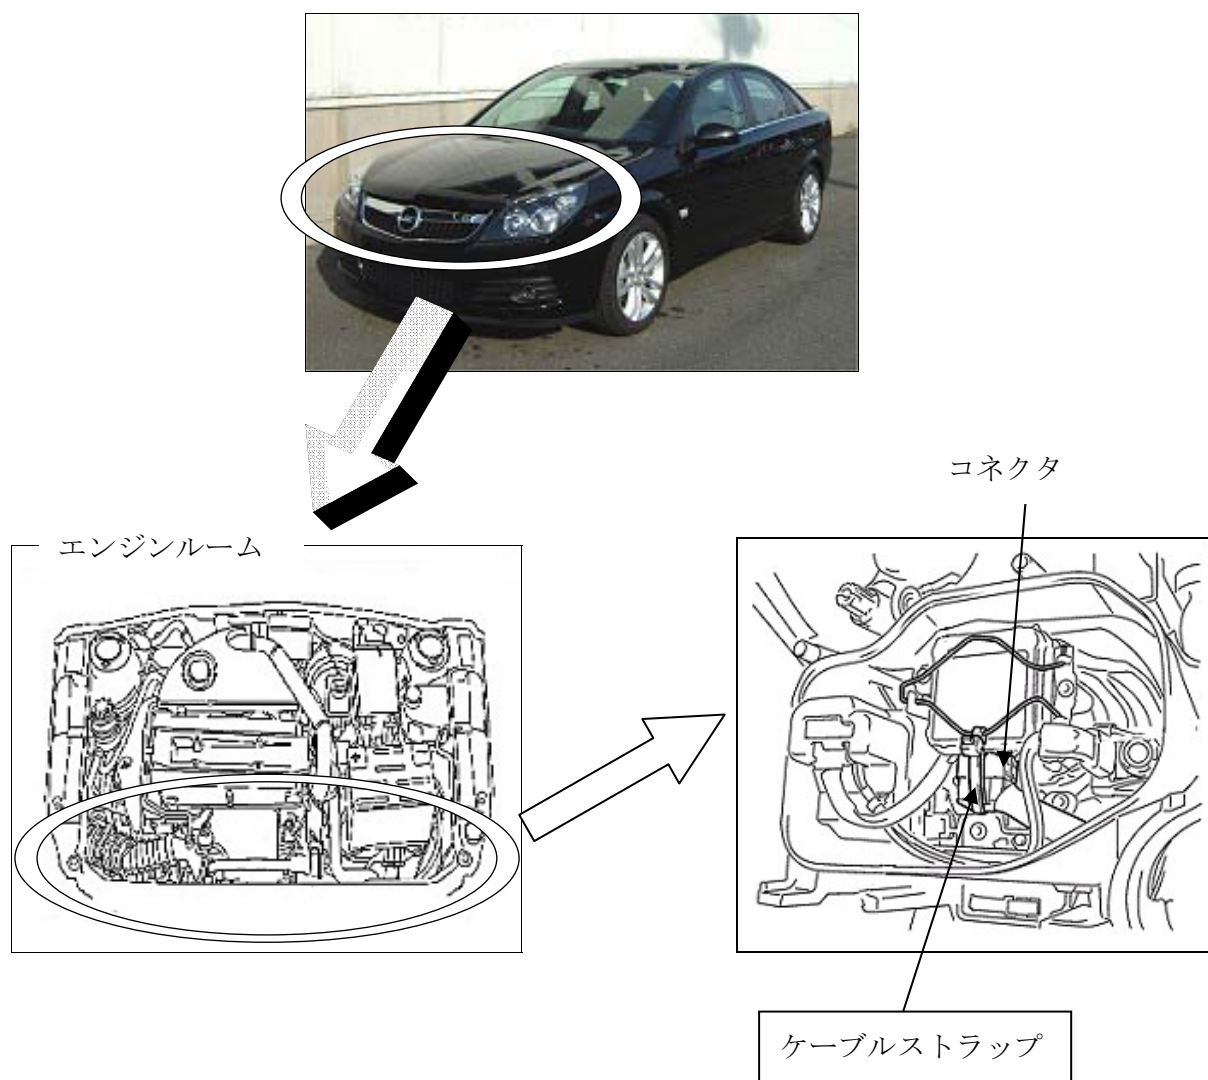

＜基準不適合発生箇所＞

前照灯の配線コネクタが確実に取付けられていないものがあるため、走行等の振動によりコネクタが外れ、前照灯が点灯しないおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該コネクタを適切に取付け、外れ防止のためのケーブルストラップを取付ける。

識別方法：左前照灯メンテナンスカバー上部に黄色ペイントを塗布

☐ 内は、追加部分を示す。