


改善箇所説明図

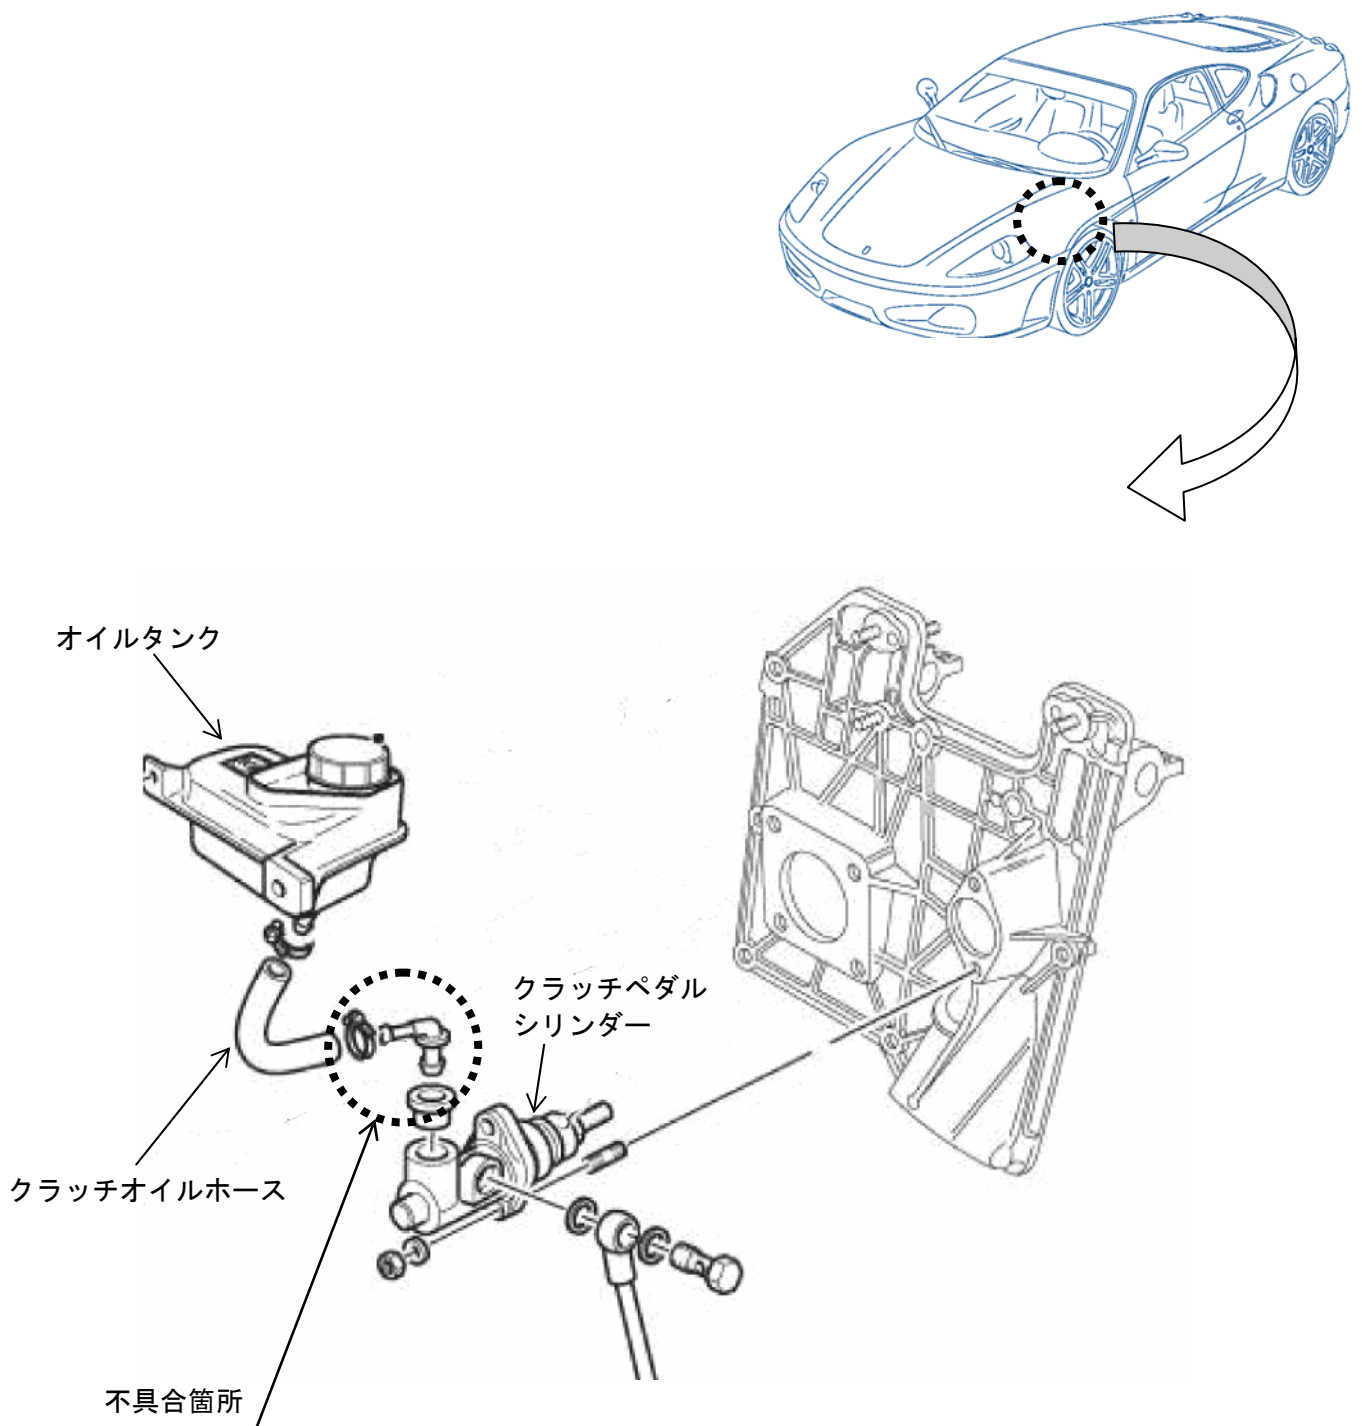

手動変速機付車において、クラッチオイルホースとクラッチペダルシリンダーの接続部の部品に材質の異なるものが混入したため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行等の振動により当該部品が破損し、オイルが漏れ、最悪の場合、クラッチ操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部品を良品に交換する。

識別：当該部品の良品には、識別用に緑色のマーキングが行われており、識別できる。