


改善箇所説明図

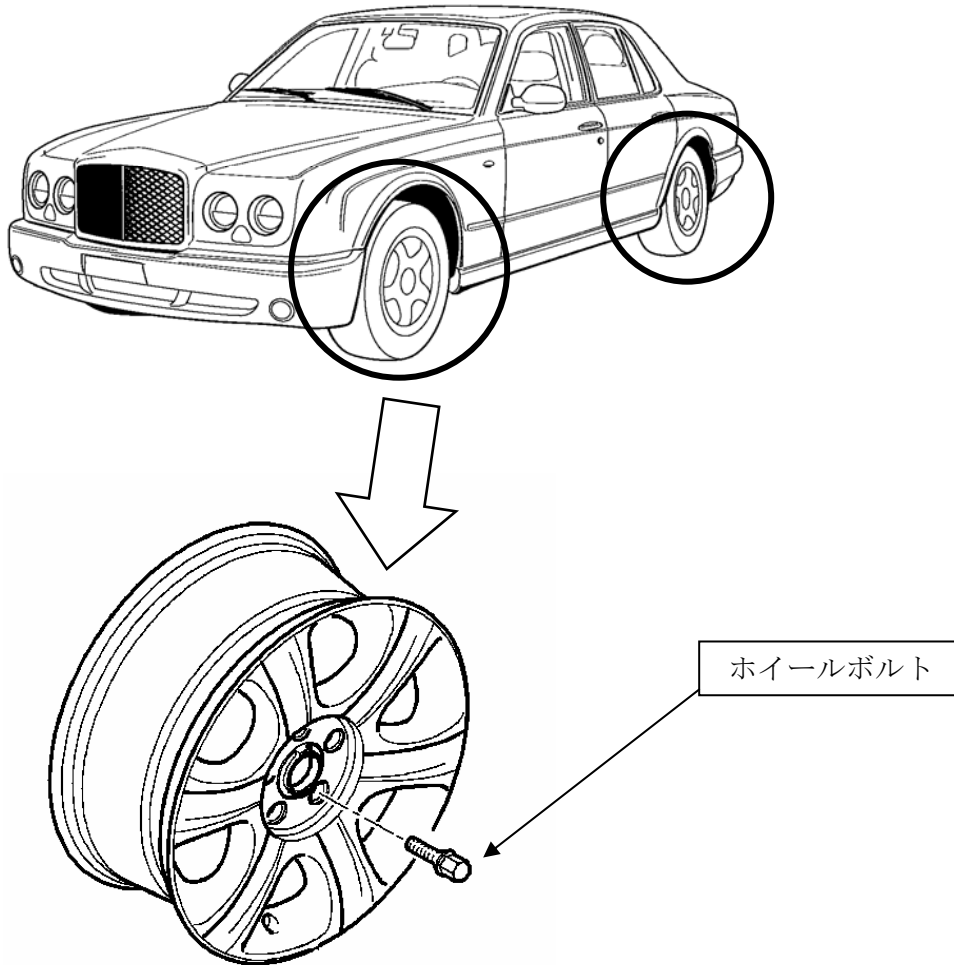

ボルトは各ホイールにつき 5 本、計 20 本使用されている

注意： は交換部品を示す。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

ホイールボルトの加工が不適切なため締結力が不足し、ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが外れ、最悪の場合、ホイールが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ホイールボルトを良品と交換する。

識別

トランクルームの床板裏側に「RE07/02」およびベントレーロゴが書かれたステッカーを貼付する。