


改善処置事項説明図

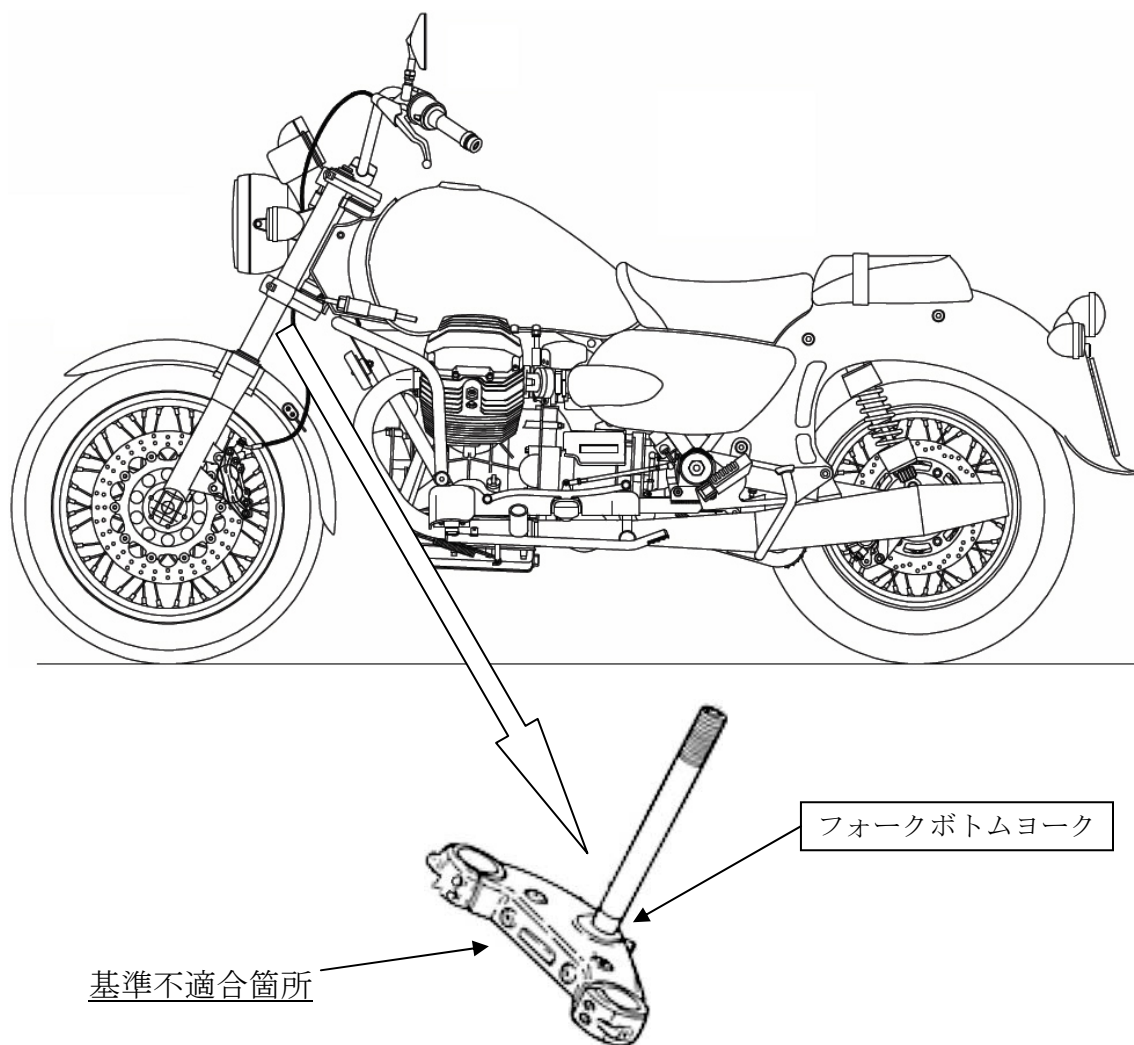

注： ☐ は改善部品を示す。

フロントフォークにおいて、ステアリングシャフトを圧入しているフォークボトムヨークの製造が不適切なため、当該ヨークに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フォークボトムヨークが破断し車両が転倒するおそれがある。

改善内容

全車両、フォークボトムヨークを点検し、不具合品が組み込まれている場合には対策品と交換する。