


改善箇所説明図

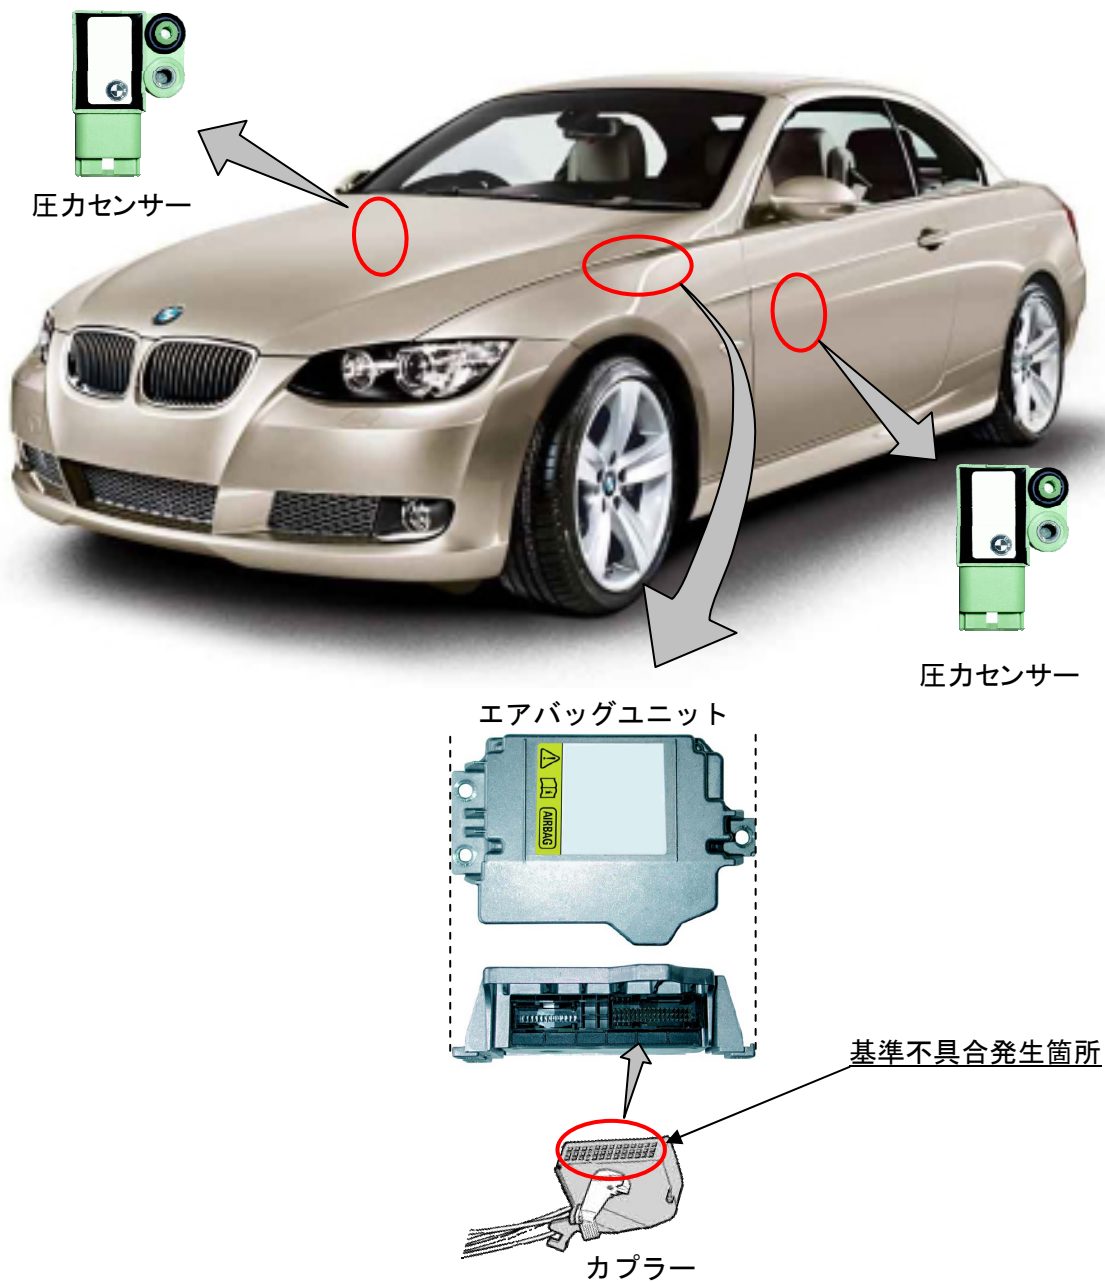

不具合の内容

側面衝突時にサイドエアバックの展開を制御しているシステムにおいて、衝突時の衝撃を検出する加速度センサーを補完する圧力センサーの結線を誤ったものがある。そのため、側面衝突時にサイドエアバックの展開が遅れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、圧力センサーの結線を点検し、誤って配線されているものについては正規の状態に修正する。