
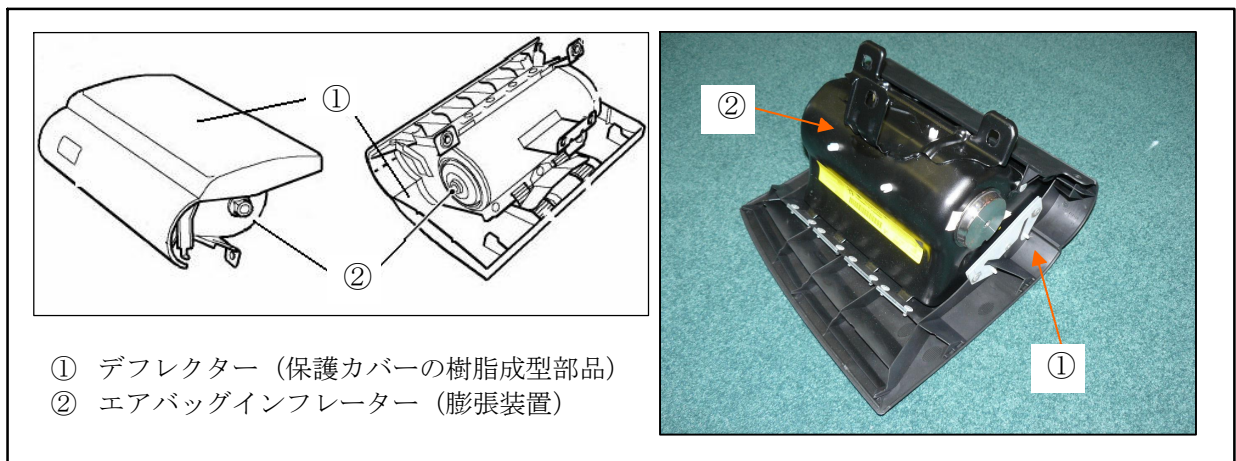


改善箇所説明図

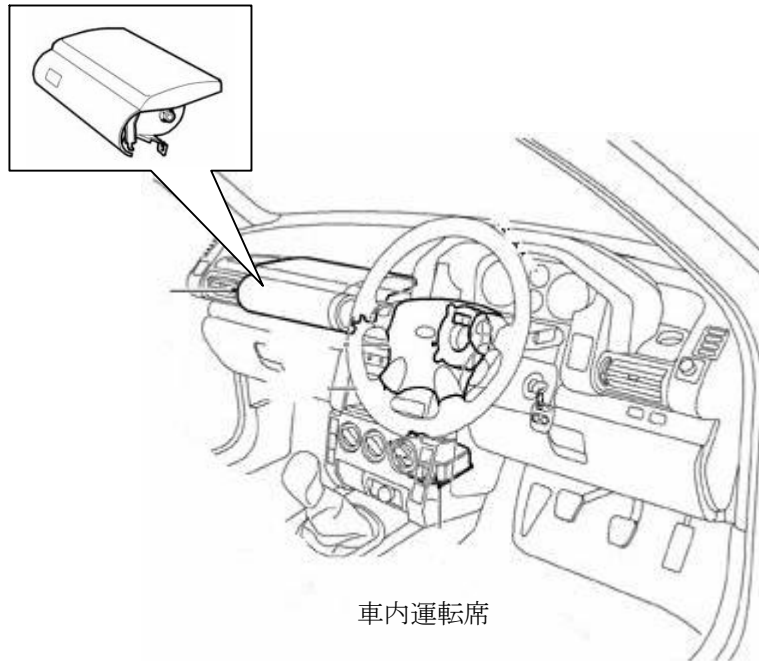

助手席エアバッグ装置

は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

助手席エアバッグ装置において、デフレクター（保護カバーの樹脂成型部品）の材質に不適切なものがあつたため、当該エアバッグが作動した場合、デフレクターの破片が飛散し、最悪の場合、前面衝突時に乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグ装置を良品と交換する。

識別

助手席側ドア開口部のドアヒンジ下側取付ボルトに白ペイントを塗布する。